


# تكنولوجيا الألومنيوم

الجزء الأول

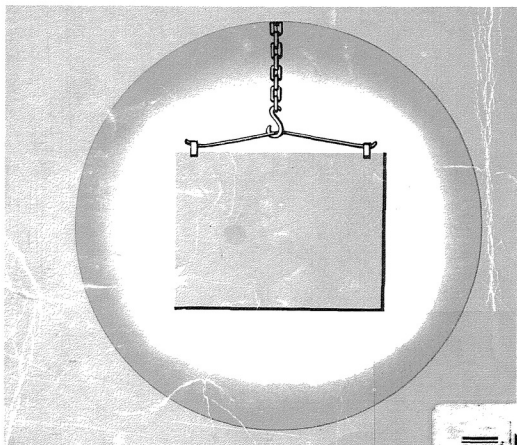

الألس  
التكنولوجية





# الأسس التكنولوجية

الترجمة العربية بإشراف

دكتور مهندس أنور محمود عبد الواحد

## تكنولوجيا الألومنيوم

الجزء الأول

مهندس سعيد عبد الغفار

مؤسسة الأهرام بالقاهرة





## محتويات الكتاب

صفحة	
٥	مقدمة ... ..
٧	الباب الأول : الألومنيوم - استخداماته وخواصه ... ..
١٨	الباب الثاني : إنتاج الألومنيوم ... ..
١٨	مراحل إنتاج الألومنيوم ... ..
٢١	١ - خامات الألومنيوم ... ..
٢٤	٢ - العمليات الميثالورجية الفيزيائية في صناعة الألومنيوم ... ..
٤٢	٣ - إنتاج المواد المساعدة في صناعة الألومنيوم ... ..
٤٩	٤ - إنتاج الألومينا ... ..
٦١	٥ - استخلاص الألومنيوم ... ..
٧٠	٦ - تنقية الألومنيوم ... ..
٧٧	الباب الثالث : الميثالورجية الفيزيائية للغازات وتطبيقاتها ... ..
٧٧	مقدمة في الميثالورجية الفيزيائية ... ..
٨١	قاعدة الصف ومحتويات الأثران ... ..
٨٥	منحنيات الأثران لمجموعة ثنائية ... ..
١٠١	منحنيات الأثران لمجموعة ثلاثية ... ..
١٠٩	الباب الرابع : المعاملة الحرارية لسبائك الألومنيوم ... ..
١١٣	ميتالورجية المعاملة الحرارية لسبائك الألومنيوم ... ..
١١٣	التصلد نتيجة التشغيل ... ..
١١٥	دور عنصر الوقت في عمليات المعاملة الحرارية ... ..
١١٨	التجمد النهائي ... ..
١١٨	الترسيب ( لمكونات السبيكة ) ... ..
١١٩	الإنعزالية ... ..
١١٩	التجنيس ... ..
١٢٠	تقوية سبائك الألومنيوم بواسطة المعاملة الحرارية ... ..
١٢٤	المحلول الجاسد ... ..

صفحة

الانتشار .....	١٢٥
التسخين - طرق التحكم في المعاملة الحرارية .....	١٢٦
التصلب بالتعتيق إزمانياً .....	١٢٧
تقسيم سبائك الألومنيوم ( بالنسبة لاستجابتها للمعاملة الحرارية ) .....	١٢٨
المبادئ الأساسية لسبائك الألومنيوم القابلة للتشكيل .....	١٣٠
التشوه اللدن .....	١٣٠
ظاهرة الاستعادة .....	١٣١
إعادة التبلور .....	١٣٣
حجم الحبيبات المتكونة .....	١٣٣
تلدن ( تمخير ) سبائك الألومنيوم .....	١٣٤
سبائك الألومنيوم التي لا تستجيب للمعاملة الحرارية .....	١٣٤
سبائك الألومنيوم التي تستجيب للمعاملة الحرارية .....	١٣٤
المعاملة الحرارية لسبائك الألومنيوم كعملية تنويب لكونات السبيكة في محلول .....	١٣٥
خطوات التقسية بالمعاملة الحرارية للسبائك .....	١٣٧
المشاكل التي تنشأ عن المعاملة الحرارية .....	١٣٨
الباب الخامس : أجهزة التسخين في صناعة الألومنيوم .....	١٣٩
الباب السادس : سبائك الألومنيوم وخواصها .....	١٥٣
الألومنيوم النقي .....	١٥٦
الألومنيوم النقي تجارياً .....	١٥٧
سبائك الألومنيوم القابلة للتشكيل .....	١٥٨
سبائك الألومنيوم للسبوكات .....	١٧٤
الباب السابع : تآكل سبائك الألومنيوم وتأثير الإجهادات الداخلية .....	١٩٨
الباب الثامن : ميثانورچيا مساحيق الألومنيوم .....	٢٠٨
الملاحق : .....	٢٢٥
ملحق ( ١ ) : الجدول الدوري للعناصر .....	٢٢٦
ملحق ( ٢ ) : العناصر الكيميائية ورموزها .....	٢٢٨
ملحق ( ٣ ) : تأثير بعض الكيماويات على الألومنيوم وسبائكه .....	٢٣٠
ملحق ( ٤ ) : بعض منحنيات الأثران الحرارى لمجموعات ثنائية لسبائك الألومنيوم .....	٢٣٥
ملحق ( ٥ ) : المعاملات الحرارية لبعض سبائك الألومنيوم شائعة الاستعمال .....	٢٤٢
ملحق ( ٦ ) : فحص مجهرى لبعض عينات من سبائك الألومنيوم .....	٢٤٥
ملحق ( ٧ ) : أوزان القطاعات الأساسية لمنتجات الألومنيوم .....	٢٥٢

# بسم الله الرحمن الرحيم

## مقدمة

يوجد الألونيوم بكثرة في الطبيعة ، وهو يتصدر الفلزات جميعاً ، من حيث وفرته في القشرة الأرضية . وبالرغم من ذلك ، فقد ظل مجهولاً قرونًا طويلة ، إذ ظلت الإمكانيات البشرية قاصرة عن استخلاص الألونيوم فلزاً نقياً ، حتى القرن الماضي . ويرجع ذلك إلى شراعية الفلز الكبيرة للاتحاد بالأكسجين وغيره من العناصر المختلفة ، ومن ثم كان انتزاعه منها أمراً صعباً .

ولكن ما إن تم اكتشافه عملياً ، والتوصل بطريقة اقتصادية إلى استخلاصه من خاماته ، حتى شارك بفاعلية وإيجابية في شتى نواحي الحياة ، مدنية وعسكرية ، وتبواً بجدارة مكانة مرموقة ، وأصبح بفضل سبائكه المتعددة ، من أهم المواد الهندسية .

وظهر إلى حيز التطبيق ، عدد لا بأس به من سبائك الألونيوم المختلفة ، بعضها يتقبل طرق التشكيل بالطرق والسحب ، وبعضها يناسب أساليب التشكيل بالسباكة . كما نتج عن تقدم وتطور الميتالورجيا ، أن أمكن معاملة كل سبيكة على حدة ، بطرائق متعددة ومختلفة ، وبذلك تغير التركيب البلوري للسبيكة نفسها إلى أنماط متباينة ، لكل منها خواص وصفات متنوعة - وقد تتسع الهوة بين هذه الخواص والصفات إلى حد بعيد - مما وسع من نطاق استخدام الألونيوم وسبائكه .

ويتم هذا الجزء الأول من الكتاب بميتالورجيا الألونيوم . فيتعرض الباب الأول لاستخداماته وخواصه ، ويتناول الباب الثاني المراحل المختلفة لإنتاج الفلز ، حتى الحصول عليه في كتل نقية صالحة لأغراض التشكيل المختلفة ، بعد إضافة العناصر السبكية المناسبة . ثم يلي الباب الثالث الضوء على الميتالورجيا الفيزيائية للفلزات وتطبيقاتها ، كدخل أساسي للباب الرابع الذي يناقش أساليب المعاملة الحرارية لسبائك الألونيوم . ولأهمية أساليب المعاملة الحرارية لسبائك الألونيوم وتباينها ، كان لزاماً التعرض بشئ من الإسهاب ، لأجهزة التسخين التي تناسب هذه الأغراض . فأفرد لها الباب الخامس .

ولقد خصص الباب السادس لتقديم مجموعة مناسبة من سبائك الألونيوم المختلفة ، وإدراج خواصها واستخداماتها . ويتناول الباب السابع موضوع تآكل سبائك الألونيوم وأسبابها ، ومن ثم طرق الوقاية الميتالورجية منها . وأفرد الباب الأخير لدراسة ميتالورجيا المساحيق ، وتطبيقاتها بالنسبة للألونيوم .

ويشتمل الكتاب على بعض الملاحق الهامة التي لا غنى عنها في التطبيقات الصناعية والعملية .  
والكتاب بصورته هذه ، يتناول موضوعات تخصصية بصورة مبسطة ، تجعله مناسباً للقاعدة  
العريضة من الملاحظين والفنيين . وفي الوقت نفسه يجد فيه المهندسون مادة علمية ، تتناول شتى  
الجوانب الميتالورجية للألومنيوم ، خاصة في هذه المرحلة التي يجري فيها استكمال تشييد مجمع  
الألومنيوم الضخم في جمهورية مصر العربية .

والله سبحانه نسأل أن يوفقنا دائماً إلى ما فيه التوفيق والسداد .

سعيد عبد الغفار

## الباب الأول

### الألومنيوم : استخداماته وخواصه

يحتل الألومنيوم المرتبة الأولى من بين جميع الفلزات من حيث الوفرة ، ويأتي في المرتبة الثالثة من بين العناصر جميعا ، الجدول ( ١ ) ، اذ يأتي بعد الأكسجين والسيليكون مباشرة ، وهو يكون ٧,٤٥ ٪ من وزن القشرة الأرضية . ولقد عرف في الطبيعة - حتى الآن - أكثر من ٢٥٠ عامدة معدنية تحتوي على الألومنيوم . ولكن الألومنيوم لم يعثر عليه قط بالحالة الفطرية لشرائه البالغة للأكسجين ، بل يوجد في الطبيعة على هيئة مركبات . وتتكون على سطح الألومنيوم الفلزى ، فور تعرضه لأكسجين الهواء ، طبقة متأسكة من الأكسيد . والواقع أنه لولا تلك الطبقة ، لاحترق في الجو مشتملا مثل البوتاسيوم . وعليه ، يمكن القول بأنه ما من أحد يمكنه رؤية الفلز نفسه ، إذ أن ما نراه هو طبقة الأكسيد التي تغطي لعان الألومنيوم ، وتحميه من المزيد من التأكسد .

وهذه الطبقة من الأكسيد ، هي التي تكسب الألومنيوم مقاومة عالية ، لتأثير بعض السوائل الأكالة ، فلا يؤثر عليه حمض النتريك المركز والأحماض العضوية ، ولكن القلويات يمكنها إذابة طبقة الأكسيد ، معرضة المدين أسفلها للتآكل والدمار .

وكثافة الألومنيوم منخفضة نسبيا ، إذ تبلغ حوالى ثلث كثافة معظم المعادن التي تتنافس في مجالات الاستخدامات العملية ، باستثناء عنصرى المغنسيوم والتيتانيوم .

وما زالت منافسة التيتانيوم للألومنيوم في أصيق الحدود ، وإن كانت قد توفرت في بعض الاستخدامات ، مثل مجال الطيران ، حيث تعمل درجات حرارة التشغيل العالية ، على خفض متانة سبائك الألومنيوم ، إلى الحد الذى يبدو فيه النسبة ( المتانة : الوزن ) غير عملية في تلك الاستخدامات .

وقبل توافر التيتانيوم ، اضطلع الصلب المقاوم للصدأ بكثير من المهام في هذه التطبيقات . ولكن تغطي الآن تشكيلة واسعة مبتكرة من سبائك الألومنيوم - أمكن تصنيفها بفضل مجهيزات دؤوبة لجمهرة الباحثين في هذا الميدان - بعضا من هذه التطبيقات ، متى كانت درجة الحرارة متوسطة نسبيا .

وإذا قورنت أسلاك الألومنيوم مع أسلاك النحاس ، يتضح أن الموصل الألومنيومى الذى له نفس المقاومة لتيار الكهربائى ، يكون أخف وزنا من الموصل النحاسى ، وعلى ذلك تلزم حمالات أقل لخطوط نقل القدرة . كما أن المحرك أو المولد الكهربائى الذى تصنع ملفاته من أسلاك الألومنيوم ، يكون أخف وزنا ، من تلك المصنوعة من الأسلاك النحاسية .

هذه المزايا وغيرها ، تجعل من الألومنيوم الفلز المفضل في العديد من الأعمال الهندسية على اختلاف تخصصاتها ، فهو يستخدم في الهندسة الكهربائية ، في صورة أسلاك ، وكابلات ، وموصلات ، ومكثفات ، ومقومات تيار ، وأجهزة . وتشتمل في هندسة الراديو ، رقائق من الألومنيوم لا تزيد في سمكها على ورق تغليف السجائر ، وأسلاك من الألومنيوم أدق من خيط العنكبوت .

وتعتبر صناعة الطيران ، أكبر مستعمل للألومنيوم وسبائكه ، حيث تصنع منها هياكل الطائرات الحديثة . ويؤدي استخدام سبائك الألومنيوم في بناء السفن ، إلى زيادة حمولة السفن ، أو إلى تقليل غاطسها ، واللصقة الأخيرة أهمية كبيرة في الملاحة النهرية ، حيث كثافة الماء أقل . وتستخدم كميات كبيرة من سبائك الألومنيوم في صناعة السيارات ، والأتوبيسات ، وعربات السكك الحديدية . ولقد أصبحت سبائك الألومنيوم مادة رئيسية في صناعة محركات الاحتراق الداخلي المختلفة ، خاصة تلك التي تبرد هوائيا ، حيث ينبغي أن تكون ذات موصلية عالية لحرارة ، إلى جانب خفة وزنها .

وكذلك يستخدم الألومنيوم وسبائكه في صناعة آلات ومعدات التصوير السيني والفوتوغرافي ، وأجهزة الراديو ، وفي صنع أثاث خفيف الوزن ، يمتاز بمقاومته ورونقه . وفي الهندسة الكيميائية ، يستفاد من مقاومة التآكل العالية للألومنيوم ، في صنع أجهزة إنتاج حمض النتريك ، وكثير من المواد العضوية ، والمنتجات الغذائية وغيرها . ولقد استخدم الألومنيوم وسبائكه ، في صنع العديد من أجزاء هياكل الأقمار الصناعية . كما يستخدم في صنع أوعية حمض الخليك ، وحمض الزيتيك ، وحمض الستاريك ، وغيرها من الأحماض العضوية ، وفي صنع معدات إنتاج حمض البوريك ، والدهون ، والكحولات ، والزيوت ، والورنيشات ، والحرير الاصطناعي ، والأثيرات ، والجليسرين وغيرها .

ولألغة الألومنيوم الكبيرة للاتحاد بالأكسجين ، فهو يستطلع اختزال معظم الفلزات من أكاسيدها ، مما يمكن من الحصول على الفلزات النادرة كالسيوم ، والفاناديوم ، والسترونشيوم ، والباريوم ، والليثيوم ، وغيرها . وتستخدم الأنواع الرديئة من الألومنيوم في عملية إزالة الأكسدة ، ونزع الأكسجين في بعض أنواع الصلب .

وكثيرا ما يستخدم الألومنيوم عالي النقاوة ، أو بعض سبائكه الخاصة ، في صناعة عاكسات الضوء والمرآيا ، إذ يكتسب الألومنيوم وبعض سبائكه الخاصة ، قوة عاكسة كبيرة بعد تلميعها كيميائيا ، أو بواسطة التحليل الكهربائي .

وتستخدم مركبات الألومنيوم المختلفة ، في كثير من فروع الصناعة ، فيستخدم الكورندم ، وتركيبه أكسيد الألومنيوم ( لو أم ) ، في صنع أقراص التجليخ ، إذ أنه من أفضل مواد التجليخ . ويستخدم أكسيد الألومنيوم النقي في صناعة المواد المقاومة للحرارة العالية «الحراريات»

ذات الأداء الممتاز ، والياقوت الاصطناعي ، والأنواع الجيدة من أسننت الأسنان . أما كلوريد الألومنيوم اللاماني ، فيستخدم عاملا حفازا في عمليات تكرير البترول . وتستخدم كبريتات الألومنيوم لو<sup>٢</sup> (كـ ب أ<sub>٤</sub>) ، مادة لترشيح الماء عند تنقيته ، كما يستخدم الشب ، وهو كبريتات مائية للألومنيوم والهوتاسيوم ، في صناعة الفزل والنسيج ، وفي صناعة ديبج الجلود وصناعة الورق.

### خواص الألومنيوم


الخواص الفيزيائية :

• التركيب الذري : عنصر الألومنيوم ، رمزه الكيميائي لو ، وعدده الذري ١٣ ، أى أن ذرة الألومنيوم تحتوى على ١٣ إلكترونات ، يحمل كل منها شحنة كهربائية سالبة واحدة ، وتترتب هذه الإلكترونات في مدارات ثلاثة حول نواة تتركز فيها ١٣ شحنة كهربائية موجبة .

وترتب الإلكترونات في المدارات المختلفة طبقا للقانون الرياضى التالى :

عدد الإلكترونات في المدار =  $2 \times (\text{رقم ترتيب المدار})^2$  .

وعليه فإن عدد الإلكترونات في المدار الأول ٢ ، وفي المدار الثانى ٨ ، وتتبقى ثلاثة إلكترونات تسبح في المدار الخارجى ، وهى التى تحدد تكافؤ عنصر الألومنيوم . ولذلك فالألومنيوم ثلاثى التكافؤ ، الشكل ( ١ ) .

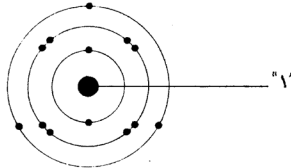

( شكل ١ )

١ - نواة

العدد الذرى ١٤

الشحنة الكهربائية + ١٣


التكافؤ ٣

• التركيب الباورى : عندما تتحول الغازات المنصهرة إلى حالة الصلابة ، فإنها تتخذ أتماطا بلورية . وتعمل الذرات والجزيئات على ترتيب نفسها في أوضاع محددة ، متباعدة الانتظام بالنسبة

لبعضها بعضا . وتتنظم ذرات الألومنيوم في بلورات يكون هيكلها الممتلئ مكعبا متمركز الوجه ( كما في الشكل ٢ ) . ولهذا فهو من أكثر الفلزات قابلية للاستطالة ، لتعدد مستويات الانزلاق به ، إذ يحظى هذا التنسيق البلورى - المكعب متمركز الوجه - بأكبر عدد متاح من مستويات الانزلاق اللازمة لإحداث الاستطالة ( كما في الشكل ٣ ) . ويبلغ طول ضلع الهيكل البلورى المكعب الشكل للألومنيوم بالغ النقاوة :  $10 \times 4,04 - 8$  سم .


• الكثافة : تعتبر خفة الوزن هي السمة الرئيسية ، والخاصة المميزة لفلز الألومنيوم ، وبها تفوق على جميع أقرانه من الفلزات . ويبلغ الوزن الذرى • لهذا الفلز ٢٦,٩٧ ، ووزنه النوعى ٢,٧٠ ، وهو كسائر الفلزات ، تتناقص كثافته بارتفاع درجة الحرارة . ولا تتأثر كثافة الألومنيوم • ، بصورة جوهرية ، بإضافة فلزات أخرى كمناسر سبيكة إليه ، لإنتاج السبائك التى يجرى استخدامها في شتى الميادين .

 وخفة وزن الألومنيوم لها أهمية كبيرة في جميع التطبيقات التى تتعرض لمركبة . ويتيح الاقتصاد في الوزن ، إمكانية استخدام أحمال أكبر ، أو اقتصاد أكثر في التشغيل ، وكفاءة



( شكل ٣ )

مستويات الانزلاق لإبراز الألومنيوم  
يتضح من الشكل أن هذا النمط البلورى  
( المكعب متمركز الوجه ) يتمتع بأكبر  
عدد متاح من مستويات الانزلاق القطرية  
( ١ ، ٠ ، ١ )

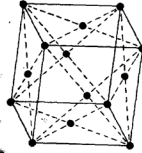

( شكل ٢ )


النسق البلورى للألومنيوم ، مكعب متمركز الوجه

أعلى في أداء الأجزاء المتحركة ، كما لا يتعرض من يعمل يدويا بأدوات من الألومنيوم ، للإجهاد بسرعة .

وبسبب خفة وزن الألومنيوم ، فإن الموصلية الكهربائية لوحدة الكتلة من الألومنيوم النقى ، تبلغ ٢١,٢٩٪ مقارنة بمثلتها للنحاس المحمر ، ولذلك فهي عالية ، وتنفوق غيرها لأى فلز آخر . وتتنخفض الموصلية الكهربائية للألومنيوم ببعض الشوائب ، بالإضافة لبعض العناصر السبكية إليه .



ويتميز الألومنيوم بموصلية عالية لحرارة ، ولكنها تقل قليلا بإضافة عناصر سببكية إليه .  
وللألومنيوم التي معامل تمدد حرارى يبلغ ضعف المعاملات الحرارية للمعادن الحديدية ،  
ويزيد قليلا على مثيله للنحاس وسبائكه .  
ولمعظم العناصر السببكية التي تضاف إلى الألومنيوم ، تأثير ضئيل على معامل تمدده الحرارى .  
ولكن إضافة نسبة عالية- نيبيا- من السليكون، تعمل على إنقاص قيمة هذا المعامل إنقاصا ملموسا .  
ويوضح الشكل ( ٤ ) مقارنة لوضع الألومنيوم من حيث خصائصه بين أقرانه من الفلزات الأخرى .

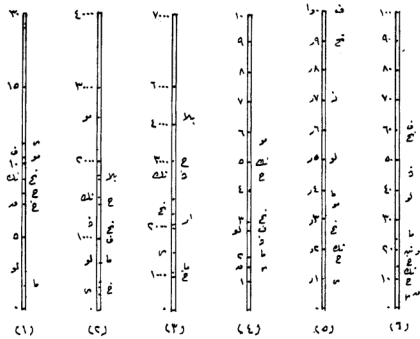

( شكل ٤ )

مقارنة بين الخواص الطبيعية الأساسية للألومنيوم مع غيره من الفلزات الأخرى  
١ - الكثافة عند ٢٠°م ( جم /سم<sup>٣</sup> ) ٢ - درجة الانصهار °م  
٣ - درجة الغليان °م ٤ - الصلادة بالتدرج العشري  
٥ - الموصلية الكهربائية عند ٢٠°م ١-سم  
٦ - الموصلية الحرارية ما بين صفر ، ١٠٠°م كالورى /سم/°م/ث .

$$\frac{\text{وزن ذرة العنصر}}{\text{وزن ذرة الهيدروجين}} = \frac{\text{الوزن الذرى للعنصر}}{\text{انظر الملحق رقم ( ٧ )}}$$

ويبين الجدول ( ١ ) خواص الألومنيوم الفلزى ( نسبة الألومنيوم ٩٩,٩٩٪ على الأقل ) ، كما يبين الجدول ( ٢ ) التركيب الذرى والبلورى للألومنيوم الفلزى .

### جدول ( ١ )

خواص الألومنيوم الفلزى ( على النقاوة )

٧٢٤٠ كجم/م <sup>٣</sup>	معامل المرونة
٢٧١٠ كجم/م <sup>٣</sup>	معامل الجسوة
٠,٣٣	نسبة « يواسون »
٨٥-٧٥	العاكسية للضوء الأبيض (%)
٩٥-٨٥	العاكسية للحرارة (%)
$6-10 \times 10^{-8}$	التأثيرية المغنطيسية
٢,٤٤ ميكرو أوم/سم	المقاومة الكهربائية عند صفر °م
٢,٦٧ ميكرو أوم/سم	المقاومة الكهربائية عند ٢٠ °م
٦٤,٦	الموصلية الكهربائية الحجمية عند ٢٠ °م ( كنسبة مئوية من النحاس النحمر )
	الموصلية الكهربائية الكتلية عند ٢٠ °م ( كنسبة مئوية من النحاس النحمر )
٢١٢,٩	المكانى الكهروكيميائى
٠,٣٣٥٤ جرام/أمبير. ساعة	الجهد الإلكترودى عند ٢٥ °م
-١,٦٩ فولت	نقطة الانصهار
٥٩٥٨ °م	نقطة الغليان
٥١٨٠٠ °م	الموصلية الحرارية ( من صفر إلى ١٠٠ °م )
٥٢,٠ كالورى/سم <sup>٢</sup> /م	حرارة الاحتراق
٢٥/م ثانية	
٣٨٠,٠٠٠ كالورى/جرام جزيئى	الحرارة الكامنة للانصهار
٩٣ كالورى / جرام	الحرارة الكامنة للتصعيد ( محسوبة نظريا )
٢٠٠٠ كالورى / جرام	الانكماش فى الحجم من حالة الانصهار إلى الحالة الصلبة عند درجة الانصهار (%)
٦,٧	الانكماش فى الحجم من حالة الانصهار إلى الحالة الصلبة عند ٢٠ °م (%)
١١,٩	الانكماش فى الحجم من حالة الانصهار إلى الحالة الصلبة عند ٢٠ °م (%)
٥,٦	الانكماش فى الحجم من حالة الانصهار إلى ٢٠ °م (%)

## جدول ( ٢ )

التركيب الذرى والبلورى للألومنيوم على النقاوة

لو	الرمز الكيميائى
١٣ +	الشحنة الكهربائية للنواة
١٣	العدد الذرى
( ٢ ) ( ٨ ) ٣	ترتيب الإلكترونات داخل الذرة
٣	التكافؤ
٢٦,٩٧	الوزن الذرى
١٠,٠ سم <sup>٣</sup> /جرام ذرى	الحجم الذرى
لا توجد	النظائر
مكعب متمركز الوجه	التركيب البلورى
٨-١٠×٤٠٤ سم	طول ضلع الشبكة البلورية


الخواص الكيميائية :

• التأكسد الجوى : للألومنيوم الفلزى مقدرة هائلة على التأكسد لحظيا فور تعرضه للهواء الجوى ، مكونا طبقة رقيقة من الأكسيد المتماثل الصلد ، تملأ سطحه اللامع فتغطى\* بريقه . وتقوم هذه الطبقة من الأكسيد ، بحماية ووقاية الفلز من المؤثرات الخارجية ، وينفرد الألومنيوم بهذا السلوك ، ولا يشبه فيه غيره من الفلزات .

• التآكل الجلفانى : ويعرف أيضا بالتآكل الكهروكيميائى، وينشأ بصفة عامة نتيجة لتولد تيار كهربائى يبدأ فى السريان عند حدوث تفاعل بين المعدن والإلكترووليت المحيط به . وتتكون الشبكة البلورية للمعدن ، من أيونات موجبة الشحنة ( كاتيونات ) موجودة بأركان الشبكة البلورية ، وإلكترونات حرة متحركة تسبح فى كل حجم المعدن ( كما فى الشكل ه ) . ومن الممكن أن تنفصل الكاتيونات عن سطح المعدن ، وتنتقل إلى الوسط المجاور ، أى الإلكترونيات .

( شكل ه )

تركيب الألومنيوم ، وهو مثل تركيب جميع الفلزات ، يتألف من أيونات موجبة الشحنة تعرف بالكاتيونات ، يشار إليها فى الشكل بالرمز + وتقع على أركان الشبكة البلورية ، وتحاط بسحابة من الإلكترونات الحرة التى تسبح فى كل حجم المعدن

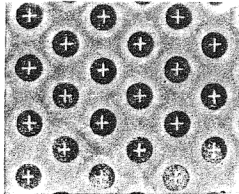

وفرق الجهد الناشئ\* ، عند سطح تلامس المعدن مع الإلكتروليت ، وهو الدال على نزعة الفلز للذوبان ، يسمى « الجهد القطبي » وتتوقف قيمته أساسا على تركيب الإلكتروليت .

ويحدد الجهد القطبي للفلزات تجريبيًا ، مقبلا بالمقارنة بجهد الهيدروجين الذي اعتبر مساويا للصفر . وبين الجدول ( ٣ ) الجهد القطبي لبعض الفلزات مقبلا بالنسبة للقطب الهيدروجيني . ومن الجدول نرى أن الفلزات الموجودة فوق الهيدروجين تكون ذات جهد موجب ، ولذلك فهي صعبة الذوبان ، في حين أن المعادن الموجودة تحت الهيدروجين تكون أكثر قابلية للذوبان ، كلما كان جهدهما السالب أكبر . وهذا هو السبب في أن المعادن النقية ، والسبائك وحيدة الصنف ، تقاوم التآكل الكهروكيميائي جيدا ، أما السبائك التي تتكون بنيتها من عدة عناصر لها جهود مختلفة ، فهي تترسب للتآكل الكهروكيميائي بسهولة ، وسرعان ما تبدأ في التدهور والانحيار ، إذ يمكن اعتبارها مكونة من خلايا كهربائية متناهية الصغر ، متعددة الأقطاب . كما أن الأجزاء التي تصنع من عدة مواد معدنية مختلفة الجهود ، هي في الواقع خلايا كهربائية متناهية الصغر ، حيث يكون المعدن المنخفض الجهد هو الأنود (المصعد) ويتآكل ، بينما لا يتآكل المعدن الأعلى جهدا لقيامه بدور الكاثود (المهبط) .

### جدول ( ٣ )

القيم القياسية للجهد القطبي لبعض الفلزات

العنصر	الجهد العادي بالنسبة للهيدروجين	العنصر	الجهد العادي بالنسبة للهيدروجين
الذهب	+ ١.٥٠	الكوبلت	- ٠.٢٧
الزئبق	+ ٠.٨٦	الحديد	- ٠.٤٣٩
الفضة	+ ٠.٨٠	الكروم	- ٠.٥١
النحاس	+ ٠.٣٣٤	الزنك	- ٠.٧٦٢
الزئبق	+ ٠.٢٢١	المنجنيز	- ١.٠١
الأنتيمون	+ ٠.٢٠٠	الألومنيوم	- ١.٠٣
الهيدروجين	صفر	المغنسيوم	- ١.٥٥
الرصاص	- ٠.١٢٧	الصوديوم	- ٢.٧١
القصدير	- ٠.١٣٦	الكالسيوم	- ٢.٧٦
النكل	- ٠.٢٣	البوتاسيوم	- ٢.٩٢

وبين الجدول ( ٤ ) الجهد القطبي لبعض الفلزات والسبائك ، مقبلا في محلول لكلوريد الصوديوم . وقد اختير هذا المحلول هنا لأهميته في الحياة العملية ، وليكون مؤشرا لمسلك الفلز وسبائكها من حيث التآكل الجلفاني ، وكذلك يعطى فكرة عن وضعها بالنسبة لبعض الفلزات والسبائك الأخرى .

**جدول ( ٤ )**  
**الجهد القطبي لبعض الفلزات والسبائك**  
**مقياساً في محلول لكلوريد الصوديوم (-)**

الفلز أو السبيكة •	الجهد بالفولت (٢)
المغنسيوم	- ١,٧٣
الزنك	- ١,٠٠
سبيكة الألومنيوم ١٨ د ( للسبوكات )	- ٠,٩٦
سبيكة الألومنيوم ١٦ د ( للسبوكات )	- ٠,٨٧
سبيكة الألومنيوم ١٤ د ( لتشكيل )	- ٠,٨٧
الألومنيوم الفلزى ( عالى النقاوة )	- ٠,٨٥
سبيكة الألومنيوم ١٢ د ( لتشكيل )	- ٠,٨٥
سبيكة الألومنيوم ب ( ألومنيوم نقي تجارياً لأغراض التشكيل )	- ٠,٨٣
سبيكة الألومنيوم ١٢ د ( للسبوكات )	- ٠,٨٣
الكاديوم	- ٠,٨٢
سبيكة الألومنيوم ٢١ د ( للسبوكات )	- ٠,٨١
سبيكة الألومنيوم ٢٠ د ( للسبوكات )	- ٠,٧٨
سبيكة الألومنيوم ١٣ د ( للسبوكات )	- ٠,٧٠
سبيكة الألومنيوم ٦ د ( لتشكيل )	- ٠,٦٨
الصلب الطرى	- ٠,٦٧
الرصاص	- ٠,٥٥
القصدير	- ٠,٤٩
النحاس الأصفر ( سبيكة من النحاس والزنك بنسبة ٦٠، ٤٠ ٪ )	- ٠,٢٨
النحاس	- ٠,٢٠
الصلب المقاوم للصدأ ( ١٨-٨ )	- ٠,١٥
معدن مونيل ( سبيكة أساسها النحاس والنيكل )	- ٠,١٠
الفضة	- ٠,٠٨
النيكل	- ٠,٠٧
الأنكوفل ( سبيكة من النيكل والكروم والحديد )	- ٠,٠٤

• الأرقام والرموز الملحقه بسبائك الألومنيوم ، يقتصر تداولها في هذا الكتاب فقط ، وتدل على سبائك بتركيب كيميائى معين ، ويمكن الرجوع إلى الباب الخامس لمعرفة التركيب الكيميائى لسبائك الألومنيوم .

(١) عند اقتران فلزين سويا في محلول موصل ، فإن الفلز الذى يكون جهده القطبي أكثر سالبية في هذا المحلول ، يكون بمثابة المصعد بالنسبة للفلز الآخر ، ومن ثم فهو يميل للذوبان في المحلول . وفي مثل هذه الحالة ، يتكون ما يشبه المرمم ، حيث يبدأ تيار كهربائي في السريان من الفلز الأكثر سالبية خلال المحلول إلى الفلز الآخر .

(٢) مقبسا في محلول عياري (٥,٨٥٪) من محلول كلوريد الصوديوم يحتوى على ٠,٣٪ من فوق أكسيد الهيدروچين (١٠ عياري) .

ويحدث تآكل للألومنيوم عند تلامسه لفترة كافية مع غيره من الفلزات التي تليه في السلسلة الكهروكيميائية ، ويتم ذلك في وجود وسط إلكتروني . وعليه فإنه يمكن مقاومة هذا التآكل الجلفاني ، عن طريق فصل الأسطح المتجاورة باستخدام دهان وقائي مثلا ، وبالحفاظة على جفاف الأسطح المتلامسة ، أو بطلاء الكهربيائي للأسطح ، أو بطلاء المواد الملامسة للألومنيوم بمسحوق الألومنيوم ، وذلك حتى ينعدم أى اختلاف في الجهد القطبي ، بين سطحى الفلزين المتجاورين .

#### • التآكل الكيميائي :

يمكن تقسيم التآكل الكيميائي إلى ثلاثة أنواع : تآكل منتظم ، وتآكل موضعي ، وتآكل بين البلورات .

#### (١) التآكل المنتظم :

وتبدو مظاهره في تآكل منتظم للمعدن يشمل كل سطحه ، ويحدث ذلك في المعادن أو السبائك وحيدة الصنف ( المعادن النقية ، والمحاليل الجامدة ، والمركبات الكيميائية ) .

#### (ب) التآكل الموضعي :

ويتآكل أثناء المدة في مواقع متفرقة من السطح ، ويحدث هذا النوع من التآكل أساسا في السبائك متعددة الأصناف ، لكنه يحدث أيضا في السبائك وحيدة الصنف ، وبدرجة أقل في المعادن النقية تجاريا . كما يحدث بسبب الخدوش والخزوز السطحية ، لنشوء ظروف مواتية لتكوين خلايا كهربائية متناهية الصغر .

#### (ج) التآكل بين البلورات :

ويتميز بانتشار التآكل على حدود الحبيبات ، وترجع خطورة هذا النوع من التآكل ، إلى أنه يتغلغل في المعدن دون أن يظهر أى تغير ملموس على السطح ، وتعرض سبائك الألومنيوم لهذا النوع من التآكل ، إذ تنشأ أصناف ( أطوار ) حديثة التكون ، وتنتشر على حدود الحبيبات ودخلها ، وتبقى ظروفها تشجع على حدوث مثل هذا النوع من التآكل .

ويمكن الرجوع إلى الملحق ( ١ ) لمعرفة تأثير الكيلاويات المختلفة على سبائك الألومنيوم ، وقد جمعت هذه الإرشادات استنادا إلى الخبرة العملية ، أو هي ثمرة تجارب عملية ، وتهدف إلى إعطاء فكرة مبدئية في هذا المجال . ولكن يجب تدعيمها بالتجارب المتواصلة ، لتمييز صلاحيتها ، إذ تتباين ظروف الاستخدام على نحو واسع . فثلا الشوائب ( سواء المعروفة منها أو غير المعروفة ) في الكيلاويات المقعدة ، قد تسبب التآكل .

وهناك أنشطة لتآكل الكيمياء كسيليكات الصوديوم ، أو كرومات الصوديوم ، يؤدي استخدامها إلى التوسع في استهلاك الألومنيوم .

## المطلب الثاني

### إنتاج الألومنيوم

صناعة الألومنيوم من الصناعات المندنية مرتفعة التكاليف ، وتمتد على أساليب تكنولوجية متقدمة . كما أن إنتاج الألومنيوم يتوقف أساسا ، وبصفة مباشرة ، على توافر الطاقة الكهربائية ، فلا يمكن أن تقام صناعة للألومنيوم في بلد يفتقر إلى الكهرباء ، أو لا تتوفر فيه الطاقة الكهربائية بسر زهيد ، فالألومنيوم مدين للكهرباء بمكانته الرفيعة ، كإحدى هندسية لها شأنها .

#### مراحل إنتاج الألومنيوم

يمر إنتاج الألومنيوم بمراحل متعددة ، وهي تختلف جذريا عن مراحل إنتاج غيره من الفلزات الأخرى ، فصنع الألومنيوم يختلف اختلافا جوهريا عن مصنع لمعدن الحديد والصلب ، أو مصنع للصلب ، أو النحاس . كما أن طريقة استخلاص هذا الفلز تختلف كلية عن طريقة استخلاص الفلزات الأخرى .


وتبدأ أول مراحل الإنتاج ، بتجهيز خام الألومنيوم بعد تدمينه وإعداده ليكون مركزا ، حتى تنخفض تكاليف استخلاص الفلز وتصبح اقتصادية . ويتم ذلك بعملية تكسير وطحن ، ثم تصنف أحجامه ، وتركز الأحجام الناعمة بطرق النعوم ، أو طرق التركيز الأخرى ، وعندئذ يتم الحصول على الخسام مركزا ، ويكون معدا للمرحلة التالية ، وهي الحصول على أكسيد الألومنيوم ( الألومينا ) بصورة تكاد تكون نقية ، استعدادا لصهره ، ويجرى ذلك بمعالجة الخسام المركز في أوعية هاضمة ، وبالإستعانة بموامل كيميائية ، تذيب الألومينا دون غيرها .

وهناك ثلاث طرق مختلفة يمكن تطبيقها للحصول على الألومينا بصورة نقية : الطريقة الأولى كهروحرارية ، أي باستخدام الكهرباء في توليد كمية حرارة هائلة ، تكفي لإتمام تفاعلات كيميائية ، ينفرد خلالها الألومنيوم ، وتعتمد الطريقتان الأخريان على الخاصية الترددية للألومينا ، فالألومينا أكسيد أمفوتوري ، أي متردد ذو وجهين ، يتفاعل مع الحمض كقاعدة ، كما يتفاعل مع القاعدة كحمض ، وأكثر الطريقتين الحمضية والقلوية انتشارا ، هي الطريقة القلوية .

ويبين الشكل ( ٦ ) الخطوات التوضيحية للمراحل المختلفة ، ابتداء من الخام ، حتى الحصول على كتل من الألومنيوم النقي .

وتتضمن هذه الخطوات عمليات ميتالورجية فيزيائية وكيميائية ، ابتداء من البند ( ١ ) حتى البند ( ٢٢ ) ( في الشكل ) . ويمثل البندان ( ٩ ، ٢٤ ) فقط العمليات الميتالورجية الكيميائية



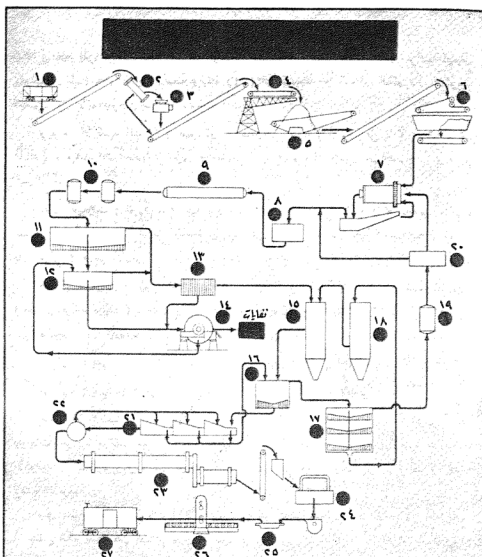



( شكل ٦ ) المراحل المتعاقبة للعمليات الميتالورجية الفيزيائية والكيميائية للحصول على كتل الألومنيوم ابتداء من خام البوكسيت :

- ١ - عربات سكك حديدية
- ٢ - منخل (هزاز)
- ٣ - طاحونة المطارق (الشواكيش)
- ٤ - ناقل
- ٥ - المخزون الاحتياطي وعط السحب
- ٦ - توزيع الخام على طبقات في البناكر
- ٧ - طاحونة (الكور) ومصنف
- ٨ - صهريج الردغة (الطينة)
- ٩ - هاضمات بخارية
- ١٠ - صهريج أعتاق الضغط
- ١١ - مغلفات الطينة الحمراء
- ١٢ - مغلفات
- ١٣ - مروقات
- ١٤ - مرشحات
- ١٥ - مرشحات
- ١٦ - مرشحات مائية
- ١٧ - مغلف أسطواناني
- ١٨ - صهريج
- ١٩ - مبخر رباعي التأثر
- ٢٠ - صهريج تخزين المحلول الضعيف
- ٢١ - مصنف ثلاث المراحل
- ٢٢ - مزيلات المساء
- ٢٣ - قاذف دوارة ومبردات
- ٢٤ - خلايا إلكتروليتية
- ٢٥ - كتل الألومنيوم

في هذه المراحل ، حيث تستخدم أوعية هاضمة ( ٩ ) تذيب الألومينا في مركب كيميائي يذوب في الماء ، والخلايا الإلكترونية ( ٢٤ ) التي تستخدم في التحليل الكهربائي للألومينا للحصول على الألمنيوم في صورته النقية .

ويوجد الأكسيد المتبقى في صورتين : هيدرات ثلاثية ( تحتوي على ثلاثة جزيئات من الماء ) ، وهيدرات أحادية ( جزيء واحد من الماء ) . ويمكن التعبير عن الصورتين في صيغة كيميائية كما يلي :

  ثلاثي الهيدرات : لو<sub>٣</sub>أ<sub>٣</sub> ، ٣ يده<sub>٣</sub> ، ويمكن التعبير عنه كهيدروكسيد في الصيغة لو(أيد)<sub>٣</sub> ، حيث يمكنه التفاعل مع الحمض كقاعدة لوجود الشق (أيد-) ، كما يمكن التعبير عنه في الصيغة يده<sub>٣</sub> لو<sub>٣</sub> ( حمض الأرتروألومينيك ) ، حيث يمكنه التفاعل مع القاعدة لوجود الشق (يد)+ .  
أحادي الهيدرات : لو<sub>٣</sub>أ<sub>٣</sub> ، ٣ يده<sub>٣</sub> ، ويمكن التعبير عنه كهيدروكسيد في الصيغة يده<sub>٣</sub> لو<sub>٣</sub> ( حمض الميتاألومينيك ) ، حيث يمكنه التفاعل مع القاعدة لوجود الشق (يد)+ .  
وتتجلب السمة الترددية في التفاعلين الآتيين :



كما يتفاعل أكسيد الألمنيوم لو<sub>٣</sub>أ<sub>٣</sub> ، ٣ يده<sub>٣</sub> أ ( ن : عدد جزيئات ماء التبلور ) عند درجات حرارة مرتفعة مع المركبات الكيميائية المختلفة لفلزات الأقلام الأرضية ، مكونا الألومينات المناظرة للفلز ( ميتا ألومينات ) . ويستفاد من هذه الخواص في اتباع الطرق المختلفة لإنتاج الألومينا .

وفي الطريقة الحمضية لإنتاج الألومينا ، يعالج الخام بمحلول أحد الأحماض المعدنية ( حمض الكبريتيك يده<sub>٣</sub> كب<sub>٣</sub> ، أو حمض الهيدروكلوريك يده<sub>٣</sub> كل ، أو غيرها ) ، وينتج عن ذلك ملح الألومنيوم المناظر للحمض ، وترسب الكتلة الأساسية للشوائب في محلول الحمض دون أن تذوب فيه . وبعد فصل الشوائب غير الذائبة ، يحلل محلول ملح الألومنيوم ، لفصل هيدروكسيد الألومنيوم ، حيث يجري تكليسها للحصول على الألومينا .

وفي هذه الطرق الحمضية ، لا تلوث السيليكا في محلول الحمض الممدف ، ولذلك تنفصل الألومينا عن السيليكا بسهولة ، وبدرجة كافية نسبيا . إلا أن أكاسيد الحديد والتيتانيوم تنتقل جزئيا إلى المحلول مع أكسيد الألومنيوم ، حيث يصعب فصلها للحصول على الألومينا بصورة نقية . ويجب أن تجري الطرق الحمضية في أوعية تصنع من مواد تقاوم تأثير الأحماض ، ولذلك فهي باهظة التكاليف ، هذا إلى جانب صعوبة وتمقيد عملية استعادة الأحماض المعدنية المستخدمة ، مما يحث من تطبيق هذه الطرق الحمضية على المستوى الصناعي .

وفي الطرق القلوية يعالج الخام بهيدروكسيد أو كربونات الصوديوم ، وقد يضاف الجير أو الحجر الجيري في بعض الأحيان . ونتيجة لذلك ، تتكون ألومينات الصوديوم التي يمكن فصلها بسهولة لغوباتها في الماء دون غيرها ، ثم يتحللها مرة أخرى يمكن الحصول على الألومينا نقيّة .

وفي حالة معالجة النيثيلينات للحصول على ألومينات تذوب في الماء ، يمكن معالجة هذا الخام بالجير فقط . ثم يفصل هيدروكسيد الألومنيوم بتحويل ألومينات الصوديوم ، حيث يمكن الحصول على الألومينا ، أما المحلول الكاوي المتبقي فيعاد لاستخدامه مرة أخرى .

وفي الطرق القلوية ، تنفصل بسهولة أكاسيد الحديد والتيتانيوم والكلسيوم التي كانت موجودة في الخام ، وذلك لعدم ذوبانها في المحلول ، أما السيليكا الموجودة في الخام فتتفاعل مع المحلول الكاوي مسببة تعقيد العملية ، كما تؤدي إلى فقد كمية لا بأس بها من الشق الكاوي والألومينا ، بالإضافة إلى تدهور قيمة الألومينا الناتجة . ولذلك لا تصلح الطرق القلوية لاستخلاص الألومينا من خام البوكسيت ، إلا إذا احتوى على نسبة ضئيلة من السيليكا .

وفي هذه الدراسة ، نقسم المراحل الصناعية المختلفة التي تتعاقب بعضها إثر بعض ، للحصول في النهاية على كتل من الألومنيوم النقي على النحو الآتي :

- ١ - خامات الألومنيوم .
- ٢ - العمليات الميتالورجية الفيزيائية في صناعة الألومنيوم .
- ٣ - إنتاج المواد المساعدة في صناعة الألومنيوم .
- ٤ - إنتاج الألومينا .
- ٥ - استخلاص الألومنيوم .
- ٦ - تنقية الألومنيوم .

#### ١ - خامات الألومنيوم

الألومنيوم أكثر الفلزات انتشارا في القشرة الأرضية على الإطلاق ، فقشرة الكرة الأرضية التي تضرب في أعماقها لمسافة تبلغ ١٦ كيلومترا ، تحتوي على  $\frac{1}{4}$  من وزنها من الألومنيوم ، وهو يبلغ من الوفرة ضعف الحديد . ومن الغريب حقا أن يكون الألومنيوم بهذه الوفرة ، ومع ذلك فقد ظل مجهولا ، لم تمتد إليه الأيدي لاستخلاصه ، وإشراكه في شتى جوانب الحياة العملية . ويميز السبب في ذلك ، إلى أن الألومنيوم - بشرائه المتناهية للأكسجين - لا يوجد في صورة نقية ، بل يوجد في مركبات كيميائية بالغة التعقيد ، لا يمكن انتزاعه منها بسهولة . ولقد ظل الأمر كذلك حتى تمكن كل من شارل مارتن هول ، الذي كان يجري تجاربه في كوخه الخشبي المتواضع بإحدى الولايات الأمريكية ، وبول إيرو على الطرف الآخر من المحيط الأطلسي

بفرنسا ، في وقت واحد ، من استخلاص الألومنيوم من مركباته ، بطريقة أصبحت حجر الأساس للصناعة المتطورة لهذا الفلز الهام ، مما مكن من الحصول عليه بأسعار رخيصة .

وعلى وجه العموم ، فإن جميع الصخور والطفلة المعروفة تحتوي على هذا العنصر ، وهناك أنواع معينة من الطفلة الحمراء تحتوي على نسبة عالية من الألومينا ( لو<sub>2</sub>أ<sub>3</sub> ) قد تبلغ ٦٠٪ .

وبينما العديد من مركبات الألومنيوم التي توجد في الطبيعة يكون متسا وغير جذاب ، فهناك بعض مركباته التي تتميز ببريق ولحمان جذاب ، والتي تتألق وتحاكي الأحجار النفيسة ، فالياقوت الأحمر الدسوي ، والصفيري ، الذي له زرقاء البحر ، والعقيق الأحمر ، والزمرد الأخضر ، ما هي إلا مركبات للألومنيوم .

ولما كانت عمليات استخلاص الفلز من مركباته طويلة ومتشعبة ، لذلك فإنه من غير العمل استخلاص الألومنيوم من خاماته الفقيرة . وفي العادة يجري الاستفادة فقط من الخامات التي تحتوي على الألومينا بنسبة تتراوح بين ٥٠-٦٠٪ .

وأهم خامات الألومنيوم المعروفة في الوقت الحاضر هي :

البوكسايت ، والتيفلاين ، والألونايت ، والكاولين ، والطفل ، والسيانيت ، واللوسيت الكربوليت ، والأندولوسايت ، والكورندم .

وتوجد أكثر مركبات الألومنيوم متحدة بعنصر السيليكون كشائبة . وأحسن هذه الخامات هي البوكسايت الذي سمي على اسم المدينة « لي بوكس » التي تقع في جنوب فرنسا ، حيث تم اكتشاف الرواسب الأولى لهذه الخامات التي تستخدم حاليا للحصول على الألومنيوم اللازم للأغراض الصناعية .

**البوكسايت :**

أهم خامات الألومنيوم التي انتشر استخدامها على النطاق الصناعي انتشارا واسعا ، وهو صفور تتألف من عدة مركبات كيميائية : هيدروكسيد الألومنيوم ( المادة الأساسية في البوكسايت ) أكاسيد هيدروكسيدات الحديد ، وبعض السليكات والكوارتز والكاولينات ومركبات التيتانيوم ، و كربونات الكلسيوم والحديد والمنجنيز ، بالإضافة إلى كيات ضئيلة من مركبات الصوديوم والزركونيوم والكروم والفوسفور والثانيوم والجاليوم وغيرها من العناصر . ويختلف التركيب الكيميائي للبوكسايت اختلافا بينا من خام لآخر .

وتعتمد نوعية أي خام معين من خامات البوكسايت على نسبتي الألومينا ( لو<sub>2</sub>أ<sub>3</sub> ) والسليكا ، وعلى الصيغة الميتالورجية لهيدروكسيدات الألومنيوم . وتزداد جودة البوكسايت بارتفاع نسبة الألومينا وانخفاض نسبة السليكا .


ويوجد البوكسايت بألوان مختلفة تتراوح بين الأبيض الناصع والأحمر القاني ، وفيما بين هذين اللونين ، يمكن أن تصادف بقية الألوان المعروفة . وأكثر أنواع البوكسايت انتشارا هي ذات اللون البني الفاتح ، أو الأحمر المغم ( في لون الطوب الأحمر ) . كما يتفاوت الوزن النوعي لأنواع البوكسايت من ١,٢ إلى ٣,٥ في البوكسايت المسامي الخشن ، إلى أنواع البوكسايت

الذى يحتوى على نسبة عالية من الحديد والسليكون . وتراوح صلادة أنواع البوكسيت من ٢ إلى ٧ (بريتل) . وما يزيد من صعوبة اكتشاف خامه البوكسيت ، اختلاف أنواعه المختلفة بعضها من بعض في المظهر الخارجى ، وى الصفات الطبيعية ، ولكن البوكسيت يتميز بشبه الكبير بالطفل ( الطين الفخارى ) ، ولا يكون كتلة عينية عند اختلاطه بالماء .

ويكن الاختلاف الميتالورجى (المعدنى) للبوكسيت عن الطفل ، فى أن الألومنيوم فى الطفل يكون على شكل الكاولينيت لو<sub>٢</sub>أ<sub>٢</sub> ، ٢ س أ<sub>٢</sub> ، ٢ يدأ وما شابه من سليكات الألومنيوم ، فى حين أن الألومنيوم فى البوكسيت يكون على شكل هيدروكسيد الألومنيوم ، وأصنافه هى : البوهميت والدياسبور ، ولهما معا صيغة كيميائية واحدة هى لو<sub>٢</sub>أ<sub>٢</sub> ، يدأ ، والجيبسيت وصيغته الكيميائية لو<sub>٢</sub>أ<sub>٢</sub> ، ٣ يدأ . وللصورة الميتالورجية لوجود الألومنيوم فى البوكسيت أهمية كبيرة عند معالجة كل نوع من أنواع البوكسيت .

لهذا السبب تصنف الأنواع المختلفة من البوكسيت إلى : بوكسيت بوهميتى ، وبوكسيت دياسبورى ، وبوكسيت جيبسيتى ، وبوكسيت مختلط التركيب .

وهناك طريقة مبسطة يمكن استخدامها لتحديد الصورة الميتالورجية لهيدروكسيد الألومنيوم فى البوكسيت ، وذلك بواسطة التحلل الحرارى بالتسخين ، لأن المركب الذى تحتوى صيفته الكيميائية على عدد أكبر من جزيئات ماء التبلور ، يسخن سريعا عن ذلك المركب الذى يحتوى على عدد أقل من جزيئات ماء التبلور ، وقد وجد عمليا أن ماء التبلور فى الجيبسيت يبدأ فى الانفصال عند درجة حرارة ٢٠٢-٢٠٥°م ، وفى حالة الدياسبور عند ٥٠٩-٥٥٠°م ، أما فى حالة الكاولينيت فتعد ٥٥٨-٥٦٠°م . ويصاحب هذه العملية امتصاص قدر من الطاقة الحرارية يؤدى إلى ثبات درجة الحرارة بعض الوقت ، كما فى الرسم البيانى فى شكل (٧) .

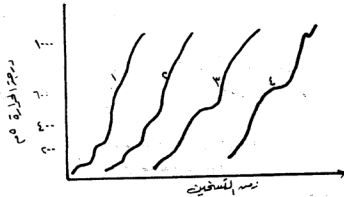

( شكل ٧ ) منحنيات تسخين بعض مركبات الألومنيوم

- ١- الألوموجل لو<sub>٢</sub> أ<sub>٢</sub> ، ن يدأ      ٢- الجيبسيت لو<sub>٢</sub> أ<sub>٢</sub> ، ٣ يدأ  
٣- الدياسبور لو<sub>٢</sub> أ<sub>٢</sub> ، يدأ      ٤- الكاولين

## التيفلاين :

يمكن التعبير عن تركيبه بالصيغة الكيميائية :

( ص ، بو ) ،  $\text{أ} ، \text{لو} ، \text{أم} ، \text{س} ، \text{أ} .$  وهو في الواقع محصور طبيعي أشهرها الأباتايت .  
ويجرى تركيز خام الأباتايت بطرق التخمير ، وأثناء ذلك يتخلف التيفلاين مع البقايا . وفي أثناء عملية معالجة التيفلاين للحصول على الألومينا ، يتم الحصول أيضا على كربونات الصوديوم وكربونات البوتاسيوم كنتاجين ثانويين لخام التيفلاين ، وتصل نسبة الألومينا في التيفلاين بعد تركيزه إلى ٣٠٪ فقط ، وهي نسبة ليست عالية ، ولذلك فإنه لولا الحصول على كربونات الصوديوم وكربونات البوتاسيوم ، والانتفاع بالملحقات ككافة أولية في صناعة الأسمنت ، لكانت الطريقة غير اقتصادية .

## الألونايت :

مركب كيميائي يتألف من كبريتات الألومنيوم القاعدية ، بالإضافة إلى كبريتات البوتاسيوم وصيته الكيميائية هي :

$\text{بو} ، \text{كب} ، \text{أ} ، \text{لو} ، \text{كب} ، \text{أم} ، \text{لو} ( \text{أيد} ) .$  وتصل نسبة الألومينا في هذا الخام إلى ٢١٪ ، وهي نسبة منخفضة جدا ، بينما تصل نسبة السليكا إلى ٤٢٪ وهي نسبة مرتفعة للغاية .

## الكاولين والفلفل :

من المتقد أن الصيغة الكيميائية لهذه الحامة هي :

$\text{لو} ، \text{أم} ، \text{س} ، \text{أ} ، \text{يد} ، \text{أ} ،$  بالإضافة إلى بعض الشوائب الأخرى كالسليكا وأكاسيد الحديد والكلسيوم والمنغنسيوم . وتنتشر عامة الكاولين انتشارا واسعا في الطبيعة ، ويمكن استخدامها في صناعة سبائك الألومنيوم مع السيليكون .

## السيانائيت :

يشغل الجزء الرئيسي في الخام السيانائيت ، ولاحتوائه على نسبة كبيرة من السليكا ، فهو لا يستخدم حتى الآن للحصول على الألومينا ، بل يستخدم للحصول مباشرة على سبائك الألومنيوم مع السيليكون .

## ٢ - العمليات الميتالورجية الفيزيائية

### في صناعة الألومنيوم

الحصول على عنصر الألومنيوم نقيًا من خاماته ، يجب أولا تركيز الحامة المستخدمة حتى تكون عملية استخلاص الفلز مناسبة من الناحية الاقتصادية . ويتم ذلك بفصل بعض الشوائب ( أو كلها إذا كان ذلك ممكنا ) ، ثم إجراء عملية تؤدي إلى تفكك أو تحلل الحامة المعدنية إلى مكوناتها ومركباتها الكيميائية ، على ذلك الحصول على المركب الكيميائي للألومنيوم منفردا

(المكون الألومنيوم) ، وعندئذ تقترب العملية من نهايتها الحاسمة ، وهي استخلاص الألومنيوم في صورته الفلزية الخالصة ، والتي تم نتيجة عمليات كيميائية معقدة . والعمليات التي تم خلالها معالجة خامة الألومنيوم بطريقة فيزيقية غير مصحوبة بتفاعلات كيميائية ، أي لا تكون مصحوبة بأية تفاعلات كيميائية ، تتناول جوهر المكون الألومنيوم ، تسمى « العمليات الميثالورجية الفيزيقية » . أما العمليات التي تنتم بتفاعلات كيميائية ، فتسمى « العمليات الميثالورجية الكيميائية » .


ويمكن فصل بعض الشوائب من الخامة المعدنية ، بالاستفادة من التباين في خواصها الفيزيقية ، كالاختلاف في الأوزان النوعية ، والصلادة ، واللزوجة ، أو بتأثير بعض العوامل الكيميائية على سطح الخامة ، التي تؤثر بدورها على قابلية المعدن للتبلل بالماء . وعادة ما تكون هذه العمليات الميثالورجية التي تهدف إلى تركيز الخامة المعدنية ، رخيصة التكاليف ، ولا تحدث أي تغيير في التركيب الكيميائي للمعدن ، كما أنها تكون من ناحية أخرى قاصرة عن استخلاص الألومنيوم بصورته الفلزية النقية .

#### تركيز خامات الألومنيوم :


تتناول فيما يلي عمليات تركيز خامات الألومنيوم ، حتى تكون جاهزة لعمليات كيميائية لاحقة ، تسفر في النهاية عن الحصول على الفلز نقياً . تبدأ هذه العمليات الميثالورجية ، فور الحصول على الخامة المعدنية للألومنيوم في كتل كبيرة الحجم ، يجرى تمدينها من مناجم تحت الأرض ، أو من مناجم مفتوحة على سطح الأرض . وفي كلتا الحالتين ، تثقب فتحة في الخامة المعدنية بالمنجم ثم توضع فيها شحنة متفجرة ، وبتفجيرها تنفك الخامة المعدنية إلى كتل تتراوح مقاساتها بين ١٢٠٠ و ١٥٠٠ ملليمتر ، ولما كانت العمليات الميثالورجية تتطلب قطعاً دقيقة الحجم ( قد تصل مقاساتها إلى ٠,١ ملليمتر ) من الخامة المعدنية ، لذلك فن الضروري اختزال أحجام هذه الكتل الضخمة ، إلى الأحجام الدقيقة المطلوبة ، ويتم ذلك بواسطة الكسارات والطواحين ، وفيها يتم التكسير والطحن ، بواسطة الطرق ، أو الضغط المتتالي ، أو الاحتكاك .

وتقوم الكسارات بتكسير كتل الخامة المعدنية ، كبيرة الحجم ، إلى أحجام متوسطة ، ثم تقوم الطواحين بمد ذلك بطحن هذه الأحجام المتوسطة ، إلى أحجام دقيقة .

وتستخدم الكسارة المطرقية أو الفككية ، لتكسير كتل الخامة المعدنية إلى أحجام صغيرة . ويوضح الشكل (٨) مقطعاً في كسارة مطرقية ( قد تسمى في بعض الأحيان كسارة المطارق أو كسارة الشواكيش ) ، وفيها يدور المحرك بسرعة تتراوح بين ٨٠٠ ، و ١٠٠٠ دورة في الدقيقة . ويحدث التكسير نتيجة سقوط المطارق على الكتل وارتطامها بها ، وأيضاً نتيجة ارتداد هذه الكتل بعد اصطدامها بمجران الكسارة . ويوضح الشكل (٩) الكسارة الفككية .

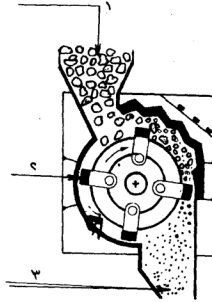


( شكل ٨ )  
كسارة مطرقية ( كسارة الشواكيش )  
١ - الشحن  
٢ - المطارق ( الشواكيش )  
٣ - الخسام بعد التكسير

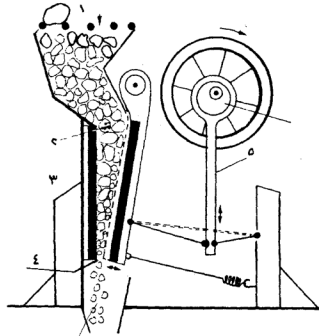

( شكل ٩ ) كسارة فكية  
١ - الشحن  
٢ - فك الكسارة الثابت  
٣ - فك الكسارة المتحرك  
٤ - فتحة الكسارة  
٥ - عمود الإدارة



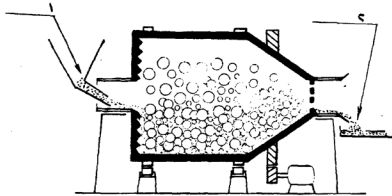

( شكل ١٠ ) طاحونة الكور

٢- الخام المطحون


١- الشحن

بعد الحصول على الخامة المدنية لفلز الألومنيوم بأحجام صغيرة ، يجري تصنيفها حجماً حيث تماد الأحجام الكبيرة نسبياً ، ليعاد تكسيرها مرة أخرى في الكسارة المطرقية ، أو في الكسارة الفككية ، وتشن الأحجام الصغيرة ٥٠ ملمتراً في طاحونة الكور ، أو طاحونة القضبان ، لطحنها إلى أحجام دقيقة كالمطلوب . والطاحونة كما هي مبينة بالشكل (١٠) تتكون من هيكل اسطوانى الشكل من الفولاذ ، يبطن بألواح من الصلب قابلة للتغيير ، إذا ما لزم الأمر ، وبداخل هذه الأسطوانة الفولاذية الفصخة ، يوجد عدد من الكرات أو القضبان الفولاذية أو قطع من حجر الصوان . وتدخل المواد عند الشحن المستمر من بوابة أفقية هي المركز الدوراني المخوف لجسم الطاحونة ، وتفرغ المواد المطحونة من الطرف الآخر ، ويدور جسم الطاحونة حول محوره الأفقى ، حيث ترفع الكرات والقضبان الفولاذية لتسقط من ارتفاع معين حتى تسحق قطع الخام . ولا بد أن تكون سرعة الدوران مناسبة ، فلا تكون أعلى من اللازم ، فتندفع الكرات إلى محيط الطاحونة ، وتتثبت بها بتأثير القوة الطاردة المركزية الناتجة عن الدوران السريع للطاحونة ، أو أبداً مما يجب ، فتندرج الكرات في الجزء الأسفل من الطاحونة ، ويندم دورها . وعلى كل حال ، فهي تتراوح بين ١٢ ، ٤٠ دورة في الدقيقة ، استناداً إلى قطر الطاحونة .


وفي الآونة الأخيرة ، اتجه التفكير إلى استخدام الطواحين ذاتية السحق ، وفيها يستفى عن أجسام السحق مثل الكرات أو القضبان الفولاذية ، وإنما يتم السحق اعتماداً على الاحتكاك الناشئ بين قطع المواد المطحونة نفسها . وهذه الفكرة مناسبة عملياً ، ولها مميزاتا التي أهمها

تفادى اختلاط مسحوق لحديد الناعم ، الناتج من احتكاك الكريات أو القضبان الفولاذية أثناء عملية السحق ، مع حبيبات الحامة الدقيقة الحجم .  
وتجرى عملية الطحن الدقيق في وسط سائل ، تفاديا لتكون الغبار ، وغالبا ما يستخدم الماء لهذا الغرض .


ولما كانت كل مرحلة من مراحل العمليات المبتلورية تستلزم حجما مينا ضخمة المعدنية ، كما أنه من ناحية أخرى ، يختلف حجم الخامات المعدنية بعد عمليات الطحن تبعا لخواصها من حيث الصلادة والقصفة ، فإن كل مرحلة من مراحل الطحن أو التكسير ، تحتوي على نسبة من الدقائق قد تكون من الصغر بحيث تمثل عثا على حمولة الطاحونة لا داعي له . ولذلك فإنه من الأصوب أن تجرى عملية فصل للأحجام ، صغرها عن كبيرها ، بين المراحل المختلفة للتكسير والطحن . وتم هذه العملية بالاستعانة بمجموعة من المناخل .  
وتبين الأشكال ( ١١ ، ١٢ ، ١٣ ) ثلاثة أنواع من المناخل المختلفة .

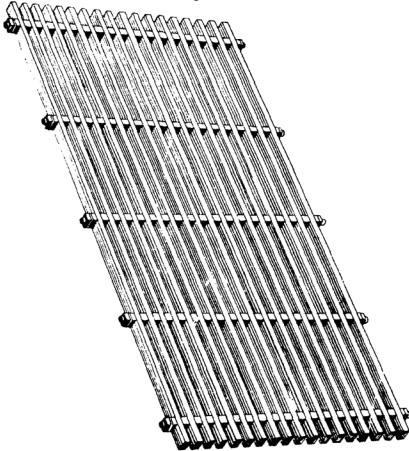

( شكل ١١ ) منخل ذو قضبان

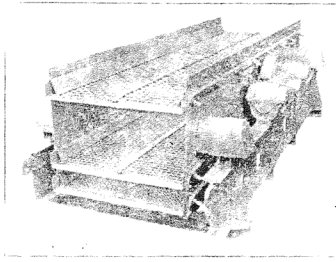

( شكل ١٢ ) منخل هزاز

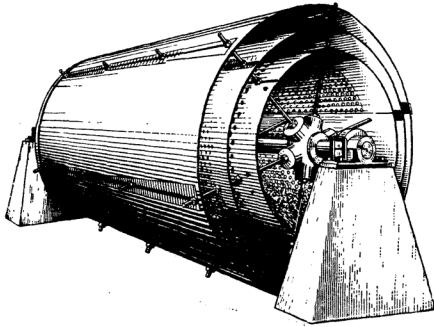

( شكل ١٣ ) منخل اسطوانى

وأبسط هذه الأنواع استخداماً فى الصناعة ، المنخل ذو القصبان ، وهو يحتوى على قصبان فولاذية تميل على الأفقى بدرجة تتراوح بين ٣٥ ، ٥٤٠ . وتحدد المسافة بين القصبان ، حجم الفقائق المطلوبة ولا تقل عادة عن ٢٥ ملليمتر . وتتصهرج المواد على قصبان المنخل بفعل الجاذبية


الأرضية ، حيث تسقط المواد صغيرة الحجم خلال الفتحات بين القضبان . وتكاليف المنخل القضبانى صغيرة ، وكفاءتها في فصل الدقائق منخفضة .

ويتكون المنخل المزراز من شبكة من أسلاك معدنية تمتد على إطار معدن ، يميل على الأفق بدرجة لا تكفى لتدسرج المواد عليه بفعل قوى الجاذبية ، ولكن باهتزازة بطريقة ميكانيكية أو كهرومغناطيسية ، تتدسرج هذه المواد ، وتنفصل تبعاً لأحجامها . ويمكن فصل المواد إلى عدة أحجام ، بوضع عدة شبكات الواحدة فوق الأخرى ، ولكل شبكة فتحات تختلف عن فتحات الشبكة التى تليها ، ويمجرى ترتيبها بحيث توضع الشبكة ذات الفتحات الأضيق أسفل التى تليها وهكذا . ويستخدم المنخل المزراز بعد عملية التكسير المتوسط والناعم . ويمتاز بكفاءة أعلى كثيراً من المنخل القضبانى .


ويتكون المنخل الأسطوانى من شبكة أسطوانية الشكل يميل محورها قليلاً على الأفق ، ويمكن أن تدسرج المواد إلى أحجام مختلفة باستخدام شبكات أسطوانية متحدة المحور ، ولها فتحات مختلفة ، بحيث تصفىق الفتحات بالاتجاه إلى الخارج ، حيث تكون الشبكة الخارجية أضيق الفتحات .

#### التصنيف المبتل :


يحتد استخدام المناخل التى سبق وصفها في أغراض التصنيف الخجى لحبيبات الخامة المعدنية ذات الأحجام الدقيقة ، إذ تيميل هذه الدقائق إلى التجمع في كتل تبدو كبيرة ، كما قد تكون غباراً . ولهذا يجرى التصنيف الخجى لهذه المواد الدقيقة في وسط سائل حيث يكون لباباً ، ويعرف هذا النوع من التصنيف بالتصنيف المبتل . وتعتمد فكرة التصنيف المبتل ، على مبدأ ترسب الدقائق الكبيرة (الأثقل) من اللباب بسرعة أكبر من ترسب الدقائق الصغيرة (الأخف) . والمصنف الذى يعمل في وسط مائل (وسط مائى) ، وعاء مملأ بلباب المواد التى يراد تصنيفها ، ويتم الشحن بصفة مستمرة ، حيث ترسب المواد السريعة الهبوط في المصنف ، بينما

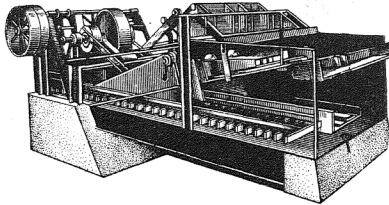

شكل ( ١٤ ) مصنف دفر

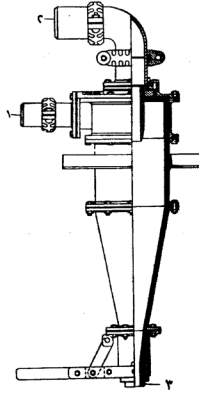

( شكل ١٥ ) مصنف سيكلوني :  
 ١ - التغذية  
 ٢ - الفيض  
 ٣ - التخلص من المواد العالقة

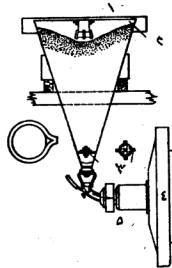


( شكل ١٦ )  
 مصنف مخروطي يعمل في دائرة مغلقة مع  
 طاخونة السكر :  
 ١ - التغذية  
 ٢ - الفيض  
 ٣ - حاجز  
 ٤ - طاخونة الكور  
 ٥ - التفريغ

تساب الدقائق الصغيرة محمولة مع التيار المتدفق للباب . وبانخفاض سرعة الباب خلال المصنف ، ترسب كيات أخرى من المواد المعلقة ، ولا تبقى إلا المواد الدقيقة ، فظل معلقة في ماء الفيض . وهناك عدة أنواع من المصنفات يمكن استخدامها لهذا الغرض ، مثل مصنف دور ، الشكل (١٤) ، والمصنف السيكلوني ، الشكل (١٥) . كما يمكن أن يقرن أحد المصنفات المبثلة بطاحونة في دائرة مغلقة ، كما في الشكل (١٦) ، الذي يوضح اقتران المصنف المخروطي بطاحونة الكور ، حيث يجري طحن الخامة المعدنية ، ثم دفعها خلال فتحة التفريغ إلى المصنف المخروطي الذي يقوم بتصنيفها وإعادة الحبيبات الكبيرة منها إلى الطاحونة لطحنها مرة أخرى ، وهكذا . ويتكون المصنف المخروطي من وعاء مخروطي قاعدته إلى أعلى . وتتجمع المواد كبيرة الحجم في الجزء الأسفل ( عتق المخروط ) حيث تفرغ بجهاز خاص . وتطفر الحبيبات الدقيقة الحجم مع السائل ، ثم تخرج خلال قناة مفتوحة في أعلى المخروط . وهذا النوع من المصنفات سهل التصميم ، ولا يحتوي على أجزاء متحركة ، ولكن في مقابل ذلك فإن كفاءته دون المطلوب . ويبين الشكل (١٧) رسماً توضيحياً للخطوات المتبعة التي يتعرض لها الخام بعد تعديته من المناجم ، ويتضح من الرسم ، أن الطاحونة والمصنف تكون في دائرة مغلقة واحدة .

شكل (١٧)

رسم توضيحي يبين توالى عمليات تكسير ، وطحن وتصنيف الخامة المعدنية للألومنيوم :

- ١ - الخامة المعدنية للألومنيوم
- ٢ - منخل ذو قضبان
- ٣ - عملية التكسير الابتدائية
- ٤ - منخل هزاز
- ٥ - عملية التكسير المتوسطة
- ٦ - منخل هزاز دقيق
- ٧ - عملية التكسير الدقيقة
- ٨ - الطحن
- ٩ - عملية التصنيف الحجمي
- ١٠ - الفيض
- ١١ - النفايات المتخلفة

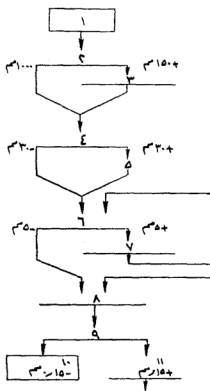

وبالحصول على الحامة المعدنية للألومنيوم في صورة جسيمات دقيقة الحجم ، تصبح جاهزة لخطوة تالية وهى عملية التركيز .

**أساليب تركيز الحامة المعدنية :**

لا تؤدي عملية تركيز الحامة المعدنية إلى حدوث أى تغيير في الخواص الكيميائية أو الفيزيائية الأساسية للحامة ، وينحصر الهدف من هذه العملية الميتالورجية ، في التخلص من بعض الشوائب غير المرغوب فيها ، فترداد تيمًا لذلك نسبة الألومنيوم في الحامة المعدنية .

وهناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكن تطبيقها لتركيز الحامة المعدنية للألومنيوم ، منها طريقة التعميم ، وطريقة التركيز حسب الثقل النوعي .

وفيما يلي وصف تفصيلي لطريقة التعميم لتركيز حامة الألومنيوم .

بعد الحصول على لباب يحوى الجسيمات الدقيقة الحجم من حامة الألومنيوم ، تضاف إليه كيات قليلة جدا من عوامل التعميم ( عوامل الطفو ) اللازمة ، ويقلب اللباب جيدا بواسطة قلابات ميكانيكية ، ويدفع خلاله تيار من الهواء الجوى ، الذى ينتشر على هيئة فقاعات صغيرة خلال كل اللباب . وتتعلق هذه الفقاعات بالدقائق الصلبة للمعادن التى أصبحت غير قابلة للبلل ، بتأثير عوامل التعميم فتقل كثافتها وتطفو على سطح اللباب .


وعوامل التعميم هى في الواقع مركبات عضوية أوزانها الجزيئية كبيرة ، منها أملاح حمض الساتيك ( أملاح السانثينات ) . والأحماض الكربوكسيلية وأملاحها . ومن خواص هذه العوامل الالتصاق بمركبات أحد العناصر دون غيرها ، مكونة طبقة رقيقة على سطح المركب (المعدن) ، وعليه تثبث فقاعات الهواء بأسطح حبيبات هذا المركب دون المركب الآخر ، فينشأ تباين في كثافة المركبات الكيميائية التى تؤلف الحامة المعدنية للألومنيوم ، فيطفو بعضها إلى سطح اللباب ، بينما يظل بعضها الآخر مستقرا في القاع . ولكي يسهل تجميع الحبيبات الطافية بسهولة ، تضاف بعض الرغويات التى من شأنها التمسك بهذه الحبيبات ، وخفض التوتر السطحي للماء . والرغويات هى في الواقع مركبات عضوية مختلفة مثل الزيوت ، والصابون ، والراتنجات ( الأصماغ ) .

وقد تضاف بعض العوامل غير العضوية لتنشيط أسطح الحبيبات المطلوب فصلها بالطفو ، حتى يزداد اعتمادها لتقبل العوامل العضوية السابق ذكرها .

ومن الواضح أنه من الممكن أن تكون المادة المطلوبة هى التى تطفو ، أو العكس . وتتمل مكنة التعميم بصفة مستمرة ، حيث يشحن اللباب داخل المكنة دون انقطاع ، وتفرغ النواتج بصفة مستمرة .

وبين الشكل (١٨) إحدى وحدات التعميم الميكانيكية ، وهى تتكون من خزان على شكل متوازي المستطيلات ، يمرى تقسيمه بفواصل عرضية إلى عدد من الخلايا . ويشحن اللباب خلال

الفتحة (١) حيث ينساب إلى الخلية الأولى عبر الأنبوبة (٢) ، ويجرى تقليبه بشدة بواسطة قلاب سريع الحركة (٣) وتغطى من أعلى بالقرص (٤) . ويندفع الهواء بالسحب خلال الأنبوبة (٥) خلال الفتحة (٦) ، فيختلط الباب مع الفقاعات الصغيرة للهواء ، ثم يرفع فوق الشبكة (٨) . وينتقل الباب من الخلية الأولى إلى صندوق أوسط عبر عارضة التوجيه (٩) ، وهكذا يمر الباب والرغاوى خلال جميع الخلايا في المكنة . حيث تزال الرغاوى بواسطة أذرع متحركة (٧) . أما النفاية فتفرغ باستمرار من الخلية الأخيرة . وتسحب الرغوة بواسطة أدوات القشط إلى قنوات جانبية مفتوحة (١٠) . وعندما يراد إعادة التعميم بفرض التنظيف ، تمرر الرغوة في القنوات الجانبية حيث تعود ثانية إلى الخلايا المخصصة لها عبر الأنابيب (١١) . ويوضح الشكل (١٩) رسماً توضيحياً مبسطاً لخطوات عملية التعميم .

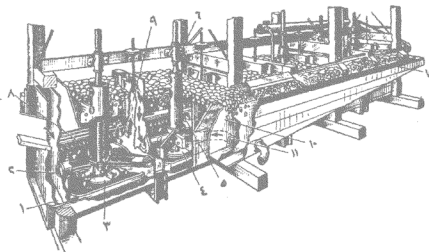


شكل (١٨)

وحدة تقويم ميكانيكية تستخدم في عمليات تركيز الخامات المعدنية للألومنيوم :  
( أ ) شحن الباب ( الخامات المعدنية مع المساء ) .

- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| ١ - فتحة لاستقبال شحنة الباب | ٢ - أنبوبة                 |
| ٣ - قلاب سريع الحركة         | ٤ - قرص                    |
| ٥ - أنبوبة توصيل             | ٦ - فتحة عمر خلاطها الهواء |
| ٧ - أذرع لإزالة الرغاوى      | ٨ - شبكة                   |
| ٩ - عارضة توجيه              | ١٠ - قنوات جانبية مفتوحة   |
| ١١ - أنابيب توصيل            |                            |



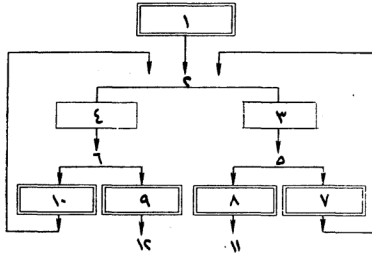

شكل (١٩)

رسم توضيحي يبين الخطوات المتعاقبة التي تتم خلال عملية تعويم تهدف إلى تركيز الخامة المعدنية للألومنيوم :


- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| ١ - لباب الخامة المعدنية                                | ٢ - عملية التعويم الرئيسية           |
| ٣ - رغاوى مزالة   | ٤ - لباب الخامة المعدنية بصورة مركزة |
| ٥ - عملية تعويم إضافية بهدف التنقية                     | ٦ - عملية تعويم للمراجعة             |
| ٧ - لباب  | ٨ - خامة معدنية مركزة                |
| ٩ - نفايات  | ١٠ - رغاوى                           |
| ١١ - إلى عمليات ميتالورجية لاحقة لتخليط الخامة المعدنية |                                      |
| ١٢ - نفايات يجرى التخلص منها                            |                                      |

استعادة الخامة المعدنية بعد تركيزها من اللباب :

نتيجة لعمليات التركيز السابق ذكرها ، نحصل على اللباب على هيئة عجينة مشبعة بالماء ، ويكون اللباب محتويًا على ركاز خام الألومنيوم ، وقبل إجراء العمليات الميتالورجية الكيميائية التالية لهذه العملية ، خاصة تلك التي تجري عند درجات حرارة مرتفعة ، يلزم فصل الماء من اللباب ، للحصول على ركاز الخام جافًا تمامًا .

وتستخدم لهذا الغرض ثلاث طرق مختلفة هي التخليط ، والترشيح ، والتجفيف . وفي عملية التخليط يمكن خفض نسبة الماء في اللباب إلى ٤٠-٥٠٪ فقط . أما في عملية الترشيح فيمكن خفض نسبة الماء إلى ١٠٪ فقط . ويستخدم الوقود في إجراء عملية التجفيف ، إلا أن ذلك لا يضيع هباء ، إذ يمكن التخلص من الماء كلية بهذه الوسيلة .


وهناك عدة أنواع من المغلطات التي تستخدم لهذا الغرض ، أهمها المغلظ مركزي التدوير (شكل ٢٠) ، والمغلظ متعدد الأحواض (شكل ٢١) .

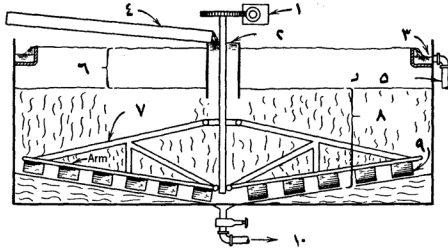

شكل (٢٠)

مغلظ مركزي التدوير

- |                 |  |
|-----------------|--|
| ١ - جهاز إدارة  | ٢ - التغذية ( شحن الحامدة المعدنية المركزة ) |
| ٣ - قناة الفيض  | ٤ - مصب التغذية                              |
| ٥ - مجلول الفيض | ٦ - منطقة ( أ ) تحوي سائل رائقا              |
| ٧ - آلية الجرف  | ٨ - منطقة ( ب )                              |
| ٩ - ريشة        | ١٠ - تصريف الكدارة الفليظة القوام .          |

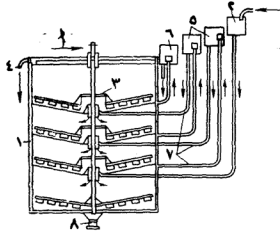

شكل (٢١)

مغلظ متعدد الأحواض

(١) شحن الباب

٢ - خزان مياه الغسيل

٤ - أنبوبة الفريز

٧ - أنابيب التوصيل

١ - هيكل الخزان

٣ - مصيدة

٥، ٦ - خزانات لإعادة المحاليل

٨ - فتحة تفريغ الراسب


ويتم التغلظ بترسيب حبيبات ركاز الحام ، ويمكن التعميل بعملية الترسيب ، بإضافة مواد مجمعة تعمل على تجميع الحبيبات بعضها إلى بعض . ومن هذه المواد المضافة الجير الحى وبعض الراتنجات . وينفصل الماء المكون للباب رائقا .

ويتكون المغلظ مركزى التدوير من خزان أسطوانى (٤) يصل قطره فى بعض الأحيان إلى ١٠٠ متر . ويشحن الباب داخل الخزان باستمرار خلال قم الشحن (١) الذى يتحد محوره مع محور الخزان ، حتى مستوى قناة الفيض (٣) . وترسيب الحبيبات الدقيقة من الباب ، تتكون طبقة راتقة من الماء تتدفق باستمرار فى القناة . وترسب الحبيبات على القاع المخروطى الذى يميل قليلا فى اتجاه المحور (كما فى الشكل ٢٠) حيث يوجد جهاز التفريغ . وتكشط الحبيبات المترسبة من الجوانب إلى المحور ، بواسطة مجارف ميكانيكية .

ويتكون المغلظ متعدد الأحواض من عدة أحواض ترسيب ، يوضع الواحد منها فوق الآخر ، كما فى الشكل (٢١) .

وفي عملية الترشيع ، يمكن الحصول على الحبيبات الدقيقة ، بإنفاذ السائل راتقا خلال أفشة مسامية تمجيز الدقائق الصلبة . ويتكون قاش الترشيع من نسج طبيعي قطى أو صوفى ، أو مصنوع من الألياف الاصطناعية . ويتم اختيار القماش على أساس ثباته كيميائيا في وسط من السوائل التي يراد ترشيحها . وتعتمد سرعة الترشيع وإنتاجية المرشحات على مقدار الفرق في الضغط ومقدار الضغط المفقود خلال مسام المعبنة وقاش الترشيع ، وكلما ازدادت المعبنة المترسبة سمكا ، قلت سرعة الترشيع ، ويحدث نفس التأثير عندما تغطى المسيمات المترسبة مسام قاش الترشيع .

ولزيادة كفاءة المرشح وسرعة الترشيع ، تستخدم مرشحات تعمل بالتفريغ (الخلخلة) ، حيث يكون هناك فرق في الضغط بواسطة الخلخلة في جميع المواد المرشحة والمرشحات ، وأحد هذه المرشحات هو مرشح نوتش ، المبين في الشكل (٢٢) .

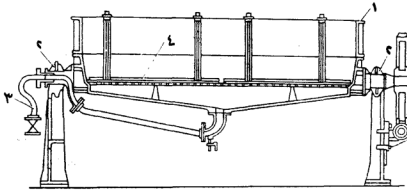

شكل (٢٢) مرشح نوتش

٢ - مركز دورانى


٤ - قاع وهمى

١ - خزان

٣ - ماسورة التفريغ

وبين الشكل (٢٣) رسما توضيحيا لمرشح أسطوانى بالتفريغ ، وهو يتكون من أسطوانة خلخلة ذات ثقب ، تغطى بقماش الترشيع ، وتثبت أفقيا بحيث تدور حول محورها الأفقى . وتنقسم الأسطوانة من الداخل طوليا إلى عدد من الغرف ، يتصل كل منها بواسطة أنابيب وبصام منزلق ، ويوصل الحوض عند دوران الأسطوانة بمضخة تفريغ الهواء . وعند التشغيل يغطى ثلث أو ربع الأسطوانة الأسفل باللباب . وتدور الأسطوانة بمعدل يتراوح بين ١٣-٢٠ لفة في الدقيقة ، فتترسب الدقائق الصلبة على القماش ، مكونة عجينة يتراوح سمكها بين ٦ و ١٥ سم ،


وينفذ السائل رائقا خلال القماش ، وبعد ذلك يعمل التفريغ ( الفرق بين الضغطين على جانبي القماش ) على تخليص المعينة مما تبقى بها من السائل . وقد تغسل المعينة عندئذ برشها بتيار من رذاذ الماء . وفي النهاية يوصل الصمام بهواء مضغوط يعمل على دفع المعينة بعيدا عن القماش فتقع منشقة في اتجاه القاع المائل حيث يمكن جمعها .

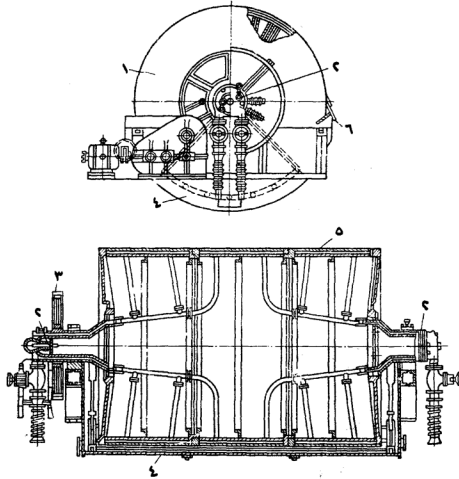

شكل (٢٢) مرشح اسطواني بالتفريغ

- |                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| ١ - هيكل اسطواني           | ٢ - صمام التوزيع               |
| ٣ - ذراع تدوير             | ٤ - غزان                       |
| ٥ - شبكة مكسية بقماش ترشيح | ٦ - سكين لإزالة الراسب المتكون |

والمرشحات القرصية الفوارة (الشكل ٢٤) تتشابه مع المرشحات الأسطوانية في مبدأ تشغيلها ، ولكنها تختلف عنها في أن قاش الترشيع يكون مثبتا ، إذ يجري تثبيته على أقراص تتألف من قطاعات منفصلة . وتوجد على سطح القطاعات الخشبية أو المعدنية مجار ترتبط بأنبوبة تصريف السائل عند المحور المركزي . ومن خلالها ترتبط مع الصمام المنزلق ، ويجري كشط العجينة المتكونة في أوعية مائلة من كل قرص على حدة .

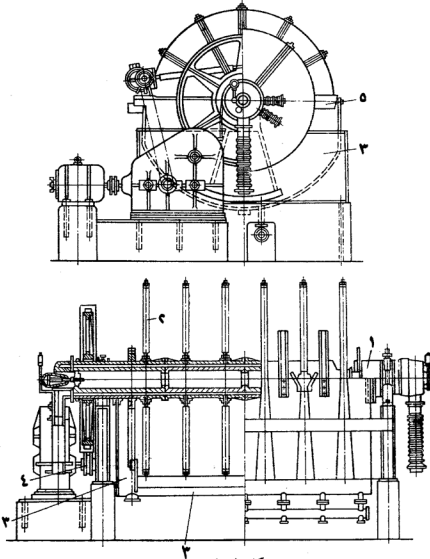

شكل (٢٤) مرشح قرصي دور

٢ - أقراص ( يجري تفريغها بسحب الهواء )  
٥ - جهاز لإزالة الراسب المتكون


٤ - ذراع التنوير

١ - عمود

٣ - خزان

## التجفيف :

يمكن التخلص من الماء بتيثيره بواسطة التجفيف ، ويتم ذلك في فرن دوار كما في الشكل (٢٥) ويكون هذا الفرن أساسا من أنبوبة أسطوانية تصنع من الفولاذ طولها ٨-١٢ مترا ، وقطرها ١,٥-٢ مترا . وتميل هذه الأنبوبة على الأفق بزاوية ١-٢° ، وتدور الأنبوبة بمعدل ٣-٨ دورات في الدقيقة ، وتثبت بداخل جسم الأنبوبة عوارض توجيه ، تعمل على قلب المواد لدى دورانها . وتضمن المادة التي يراد تجفيفها ميكانيكيا ، وتتساقط في أثناء دوران الفرن على العوارض ، وتتحرك تدريجيا تجاه الطرف الآخر للفرن . وتتدافع غازات التسخين الناتجة عن احتراق الوقود في اتجاه يضاد حركة المواد ، وبهذه الكيفية يمكن التخلص من الرطوبة بالمعينة بكفاءة عالية .

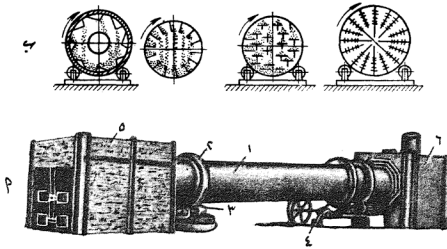

شكل (٢٥) فرن تجفيف دوار

(١) منظر عام للفرن

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| ١ - الهيكل الاسطواني للفرن | ٢ - حلقة دورانية تدور خلالها اسطوانة الفرن |
| ٣ - اسطوانات دحرجية        | ٤ - جهاز نقل الحركة                        |
| ٥ - الفرن                  | ٦ - الشحن                                  |

(ب) قطاعات في العوارض المختلفة الموجودة بالفرن

### ٣- إنتاج المواد المساعدة في صناعة الألمنيوم

#### (١) إنتاج الكريوليت :

 
يتم الحصول على الألمنيوم فلزا خالصا نقيًا ، بالتحليل الكهربائي لمصهور أكسيد (الألومينا) بعد تركيزه وتنقيته . ولكن ارتفاع درجة حرارة انصهار أكسيد الألمنيوم ، تجعل تكاليف عملية التحليل غير اقتصادية ، ويحول ذلك دون استخدام مصهور الألومينا منفردا ، مما أدى إلى البحث عن وسط مناسب للتحليل الكهربائي (الكتروليت) ، وقد وجد أن استخدام الكريوليت كعامل مصهور يساعد كثيرا على خفض درجة حرارة انصهار الألومينا ، مما جعل عملية استخلاص الألمنيوم مناسبة من الناحية الاقتصادية .

والكريوليت مركب كيميائي يتألف من فلوريد ثنائي للألمنيوم والفلوريدوم يشبه الجليد في مظهره ، وكلمة « كريوليت » يعنى في اليونانية « الصقيع » و« الحجر » لشبه الكبير بهما .


ويوجد الكريوليت طبيعيا في أرجاء متفرقة من العالم ، إلا أنه لا يعرف في الوقت الراهن ، سوى مصدر وحيد للحصول تجاريا على هذا المركب الكيميائي ، ويقع هذا المصدر بمنطقة إيفجنت على الشاطئ الغربي لجزيرة جرينلاند ، حيث تتوافر كميات كبيرة من الكريوليت الصالح للاستخدام صناعيا .

ونظرا لارتفاع سعر الكريوليت وصعوبة استيراده ، يحصل عليه حاليا ، وكذلك على مكونيه فلوريد الألمنيوم (نوفل ٣) ، وفلوريد الصوديوم (س فل) ، من الفلورسبار بطريقة اصطناعية .

ولحصول على الكريوليت اصطناعيا ، يجرى تركيز الفلورسبار الطبيعي بالطرق المبتلجية الفيزيائية المختلفة للحصول على خام مركز يحتوي على فلوريد الكالسيوم (كافل ٢) بنسبة تصل إلى ٩٦٪ . ومن هذا الخام المركز ، يمكن الحصول على الكريوليت وعلى غيره من أملاح الفلور بالطرق الحمضية ، كما في الشكل (٢٦) ، حيث يسخن الفلورسبار بعد خلطه بمحلول الكبريتيك تحت درجة حرارة ٢٠٠°م ، في أفران أنبوبية دوارة ، فيتولد غاز فلوريد الهيدروجين (يد فل) ، وتتكون كبريتات الكالسيوم ، تبعا للتفاعل التالي :



 ويتفاعل جزء من فلوريد الهيدروجين (يدفل) مع السليكا ، وينتج عن هذا التفاعل تكون المركب سيليكو فلوريد الهيدروجين (يدم س فل) طبقا للتفاعل التالي :







الخطوة الثانية :  $\text{س فل} + ٢ \text{ يد فل} = \text{يدس فل}$

إدماج الخطوتين معا :  $\text{س فل} + ٦ \text{ يد فل} = \text{يدس فل} + ٢ \text{ يد فل}$   
 وتجري الخطوة الثانية عادة خارج الفرن ، حيث يتم الحصول على محلول حمض الهيدروفلوريك (يد فل) مختلطا بقليل من حمض الهيدروكلسيك (يدس فل) .  
 وتضاف كربونات الصوديوم إلى حمض الهيدروفلوريك لتنتجته ، ويؤدي ذلك إلى تكون المركب سيليكو فلوريد الصوديوم (يتم بأنه شحج الذوبان في الماء) ، كما في التفاعل الآتي :  
 $\text{يدس فل} + ٢ \text{ ص فل} = ٢ \text{ ص فل} + ٢ \text{ يد فل} + ٢ \text{ ك فل}$   
 الذي ينتج عنه ترسيب المركب سيليكو فلوريد الصوديوم  $\text{ص فل}$  ، وبذلك يمكن التخلص من السيليكا الموجودة بالحام .

 وبعد تنقية حمض الهيدروفلوريك ، تذاب فيه كمية محسوبة من الألومينا ثلاثية الهيدرات (لو فل ، ٣ ، ٢ يد فل) كما في التفاعل التالي :



 
وتجري معادلة حمض الهيدروفلوريك (يدس فل) الناتج من هذا التفاعل في نفس الجهاز ، بإضافة كربونات الصوديوم للحصول على الكريولايت الشحج الذوبان في الماء ، وينضج التفاعل للمعادلة التوضيحية الآتية :




ويمكن كتابة الصيغة الكيميائية للكريولايت  $\text{ص فل}$  لو فل على هيئة مركب مزدوج لفلوريد الصوديوم والألومنيوم ، أي هكذا : ( لو فل ، ٣ ص فل ) .

بعد ذلك يتم فصل الكريولايت الذي يكون قد ترسب لفلوراته الشحج في الماء حيث يفصله ويحفظ عند درجة حرارة  $١٦٠^\circ \text{م}$  .

 وإذا كان الهدف هو الحصول على أملاح الفلور الأخرى مثل فلوريد الألومنيوم لو فل ، أو فلوريد الصوديوم ص فل ، فيمكن الحصول عليها بمعاملة حمض الهيدروفلوريك لمادته هيدروكسيد الألومنيوم ، أو بكربونات الصوديوم على الترتيب :



وتتولى عمليات إنتاج الكريولايت بالطريقة الحمضية على عدة أخطار جسيمة ، إذ يتم فلوريد الهيدروجين يد فل ، وحمض الهيدروفلوريك يدس فل ، بسمية عالية يجب الوقاية منها ، كما تستلزم استخدام أجهزة تقاوم الأحماض ، مما يزيد من تكاليف العملية .

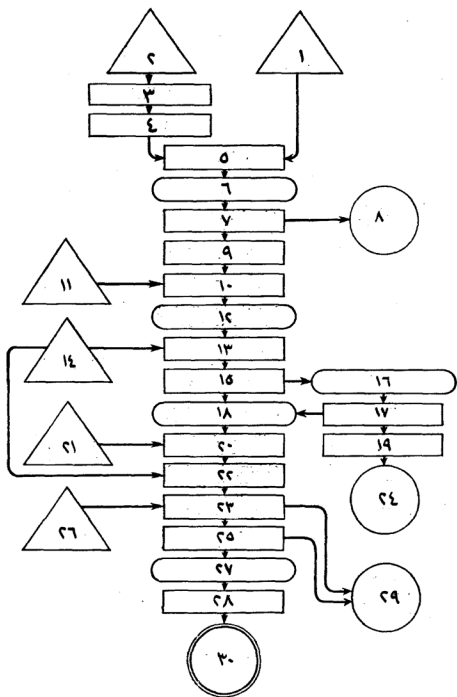

شکل (۲۶)

رسم توضيحي يبين العمليات المتعاقبة لإنتاج الكريولايت اصطناعيا بأسلوب حمض :

- ١ - حمض كبريتيك
- ٢ - فلورسيار طبيعي مركز
- ٣ - عملية الطحن
- ٤ - عملية التجفيف
- ٥ - خلط ركاز الفلورسيار مع حمض الكبريتيك
- ٦ - اللباب الناتج ( فلورسيار + حمض كبريتيك ) .
- ٧ - شحن اللباب في فرن دوار يعمل عند درجة حرارة ٢٠٠°م
- ٨ - كبريتات كلسيوم ( جبس ) يجرى التخلص منها كنفاية
- ٩ - تنقية الغازات المتكونة - معظمها غاز فلوريد الهيدروجين
- ١٠ - عملية امتصاص غاز فلوريد الهيدروجين بواسطة الماء لتكوين حمض الهيدروفلوريك.
- ١١ - ماء يستخدم في امتصاص غاز فلوريد الهيدروجين
- ١٢ - حمضا الهيدروفلوريك، والهيدروكلوريك.
- ١٣ - التخلص من السليكا
- ١٤ - صودا محمصة
- ١٥ - جهاز فصل السائل عن اللباب
- ١٦ - لباد
- ١٧ - عملية الترشيع
- ١٨ - حمض الهيدروفلوريك
- ١٩ - عملية التجفيف
- ٢٠ - الخطوة الأولى في إنتاج الكريولايت
- ٢١ - هيدروكسيد الألومنيوم
- ٢٢ - الخطوة الثانية في إنتاج الكريولايت
- ٢٣ - غسل النواج
- ٢٤ - مركب سليكوفلوريد الصوديوم
- ٢٥ - عملية الترشيع
- ٢٦ - ماء يضاف لغسل النواج
- ٢٧ - عجينة الكريولايت
- ٢٨ - عملية تجفيف عجينة الكريولايت
- ٢٩ - محلول به شوائب يجرى التخلص منه
- ٣٠ - الكريولايت الناتج

وهناك طريقة أخرى قاعدية يمكن تطبيقها للحصول على الكريولايث ، وتتلخص فكرتها في تليد الفلورسبار مع كربونات البوتاسيوم والسليكا غير المتبلورة . وتحتوى الكتلة الملبدة الناتجة على فلوريد البوتاسيوم ( بوفل ) القابل للذوبان في الماء . ومن الممكن معاملة هذه الكتلة الملبدة لترسيب بلورات فلوريد الصوديوم ( ص فل ) بإضافة كربونات الصوديوم . ويرسب الكريولايث الصوديوم بإضافة بلورات فلوريد الصوديوم إلى محلول الألومينات . وتتخذ في كل هذه العمليات إجراءات الأمان ، حتى لا تتصاعد أو تتولد أية غازات سامة تشكل خطرا على صحة العاملين .

#### ( ب ) إنتاج الإلكتروليتات الكربونية ومواد الأنود :

لإنتاج الألومنيوم بواسطة التحليل الكهربائي لمصهور الألومينا ، تسلك كيات من المواد الكربونية التي تستخدم في تطيين الخلايا الإلكتروليتية وتكون بمثابة كاثود (مهبط) لخلايا في نفس الوقت ، إلى جانب مواد كربونية يصنع منها أنود ( مصعد ) الخلايا ، هذا بالإضافة إلى ألواح كربونية تستخدم في تطيين الجدران الجانبية لحوض تجميع الألومنيوم .

ولإنتاج هذه المواد الكربونية التي تستنفد وتستبدل بها غيرها ، يجب أن تصنع من مركبات كربونية تحتوي على أقل قدر من الرماد ، وإلا فإنه يتخلف عنها عند استهلاكها ، ويدخل في تركيب الألكتروليت المنصهر ، ومن ثم يسبب تلوث الألومنيوم الفلزى .

بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن تكون هذه المنتجات الكربونية بمثابة كافية فلا تقل مقاومتها للضغط عن ٢٥٠ كجم/سم<sup>٢</sup> ، كما يجب أن تكون كثيفة فلا تزيد المسامية بها على ٢٥٪ .

ويستخدم نوعان من المواد الأولية في إنتاج الأقطاب الكهربائية ( الإلكتروليتات ) هما المادة الكربونية الصلبة التي يجهز منها قوام القطب الكهربائي ، والمادة اللاصقة التي تجمع حبيبات المادة الكربونية في جسم صلب .

ومن المواد الصلبة التي يمكن استخدامها ، الأنواع الجيدة من فحم الأنثراسيت ، وفحم الكوك البترولى أو القارى ، اللذان يتخلفان عن عمليات تكرير البترول الخام ، أو بقايا تقطير الفحم الحجري . وهذه المواد جميعا تمتاز بانخفاض نسبة الرماد بها ، فهى لا تزيد على ٠,٤٪ . ومن المواد اللاصقة التي يمكن استخدامها القطران ، وهو نتاج مرحلة متوسطة عند تقطير قار الفحم الحجري .

ومثل الشكل (٢٧) رسما توضيحيا لخطوات تصنيع هذه المواد الكربونية ، وفيها يطحن فحم الأنثراسيت أو فحم الكوك البترولى أو القارى إلى أحجام ٣٠-٥٠ مم في طواحين مناسبة ( انظر العمليات الميتالورجية الفيزيائية ) ، ثم تدخل الأحجام المناسبة أفرازا تمحيص دوارة ، أنبوبية الشكل ، لتجفيفها أثناء عملية تقطير إتلافية جزئية عند درجة حرارة ١٣٠٠°م ،



 
- ١ - مواد كربونية صلبة
- ٢ - عملية التكسير
- ٣ - تجميع المواد الكربونية بعد تكسيدها
- ٤ - طحن المواد الكربونية المحمصة
- ٥ - التصنيف
- ٦ - مواد لاصقة (فطران)
- ٧ - إضافة المواد اللاصقة والخلط
- ٨ - المادة الكربونية الناتجة
- ٩ - الصب في قوالب تشكيل
- ١٠ - الكبس إلى الأشكال المطلوبة
- ١١ - الإلكترو دات الخضراء
- ١٢ - تجميع الإلكترو دات الخضراء
- ١٣ - مواد طيارة
- ١٤ - قوالب كربونية
- ١٥ - فحص (فتيش) المنتجات الكربونية
- ١٦ - الإلكترو دات بصورتها النهائية
- ١٧ - إلى الأنودات المستمرة

حيث تساعد المواد الطيارة من الفحم فلا تزيد نسبتها المتبقية على ٢,٠٪ . وأثناء التحميص تزداد مثانة المواد الكربونية ، وموصليتها للكهرباء . وبعد التحميص ، تطنن المواد الكربونية ثم تنخل لتصنيفها تبعاً لأحجام حبيباتها ، ثم تخلط مع المواد اللاصقة .

بعد خلط الشحنة جيداً في خلاطات ميكانيكية عند درجة حرارة ١٢٠°م ، يجرى تشكيل الخليط بالكبس تحت ضغط ٢٥٠-٤٥٠ كجم/سم<sup>٢</sup> ، ويجب ألا يقل الضغط عن الحد الأدنى ، حتى يمكن الحصول على منتجات متينة تقل مساميتها إلى الحد المطلوب ، كما يجب ألا يزيد الضغط على الحد الأقصى ، حتى لا يؤدي ذلك إلى تفتت الجسيمات العلية . ويمكن استخدام طرق الكبس في تشكيل المنتجات الكربونية كما في الشكل (٢٨) ، أو طرق البثق للحصول على المنتجات بالأشكال المطلوبة كما في شكل (٢٩) .



شكل (٢٨)  
تشكيل المواد الكربونية بطرق الكبس  
١ - القوة المسلطة



شكل (٢٩)  
تشكيل المواد الكربونية بطريقة البثق  
١ - القوة المسلطة

ولا تكون المنتجات بعد تشكيلها بالمتانة المطلوبة ، كما أنها لا تكون ذات موصلية عالية للكهرباء ، وحتى تكتسب المنتجات هذه المواصفات ، يجرى تحميصها بمجزل عن الهواء عند درجة حرارة ١٤٠٠°م في أفران مناسبة لمدة قد تصل إلى عشرة أيام ، فتتفحم المادة اللاصقة ، وتحسن خواص المنتجات التي يجرى تبريدها بمعدل بطيء حتى لا تتعرض للتشقق . وعند إنتاج مادة الأنود (المصعد) لا يكون ضروريا إجراء عمليتي الكبس والتحميص . وتتميز الشحنة التي تصنع منها هذه المادة باحتوائها على نسبة عالية من المادة اللاصقة ، وبعدم احتوائها على الأنثراسيت .

#### ٤ - إنتاج الألومينا

المبادئ الأساسية لإنتاج الألومينا بطريقة « باير » :

نتعرض فيما يلي للاعتبارات الكيميائية التي تتحكم في العمليات المختلفة لإنتاج الألومينا بطريقة « باير » .

من الممكن تطبيق هذه الطريقة في نطاق عريض من درجات الحرارة المختلفة ومحاليل بتركيزات متباينة . ويتضمن اختيار الظروف المختلفة تقريبا اقتصاديا معقدا ، استنادا إلى عوامل مختلفة كاستهلاك المواد الخام ، وتكاليف التشغيل ، ورأس المال اللازم .

وعادة ، يمكن معاملة الألومينا التي يحتويها البوكسايت كيميائيا عند درجات حرارة منخفضة بواسطة محاليل ذات تركيز منخفض نسبيا من الصودا ، إذا ما كانت الألومينا في صورة هيدرات ثلاثية (لوه أم ، ٣ يده أ) ، بينما تستخلص الألومينا أحادية الهيدرات (لوه أم ، يده أ) اقتصاديا عند درجات حرارة أعلى ، ومحاليل أكثر تركيزا . وبما هو جدير بالذكر ، أنه في الممارسة الحديثة ، تزايد أهمية الخامات التي تختلط بالألومينا الموجودة في كلا الصورتين الهيدرات الثلاثية والأحادية ، كخامات البوكسايت التي توجد بأستراليا ، وجامايكا ، وغرب أفريقيا . وقد يكون إقتصادي في بعض الحالات ، استعادة الألومينا في صورة الهيدرات الأحادية ، خاصة إذا كان مصنع الألومينا قريبا من مناجم البوكسايت . ومن الممكن معاملة الخامات المختلطة بنفس طريقة معالجة الألومينا النقية .

ومن ناحية أخرى ، فإنه يمكن اختيار الظروف التي تم فيها عملية الاستخلاص ، بحيث تكون مناسبة لاقتصاديات الوحدة ككل ، وليس كهدف فقط لاستخراج الألومينا . فمثلا يجرى استخلاص الألومينا عند درجات حرارة مرتفعة (٥٢٤٠°م) ، لتعطي فورا وبصورة اقتصادية ، ألومينا نقية تحت ظروف معينة . كما يتم الحصول في نفس الوقت على كميات كبيرة من الماء المصعد (بخار الماء) اللازم لدوائر غسل البقايا والنواتج . وينتج عن هذه الطريقة أيضا ، عند تطبيقها على البوكسايت ، راسب ذو خواص جيدة نسبيا من حيث الترسيب والترشيح ، مع سرعة إزالة السيليكون من السائل .

وفي العادة ، يتم اختيار ظروف الاستخلاص لتسهيل عمليات إزالة السيليكا . فالسيليكا الموجودة كغطاء وغيره من السيليكات ، تتذوب مبكرا في المراحل الأولى من عملية الاستخلاص عند درجات حرارة منخفضة . وعموما لا تتأثر السيليكا الموجودة في البوكسايت ككوارتز خلال عملية الاستخلاص عند درجات حرارة منخفضة . ويجب استبعاد السيليكا الذائبة من المحلول في صورة سيليكات الصوديوم الألومنيومية خلال عملية الاستخلاص ، ولذلك فهي تؤدي إلى فقد جزء من الصودا من المحلول ، كما تضيق كمية ألومينا من الخام . وفي العادة يجرى فصل

بقايا البوكسايت بعد عملية الاستخلاص ، وإزالة السيليكون بعد تحويل المحلول إلى محلول جديد بتركيب كيميائي مختلف ، ثم التبريد إلى درجة حرارة الغليان تحت الضغط الجوي المعتاد . ويمكن إجراء عملية الفصل المبدئية في معدات الترسيب والتقليط المستمرين ، تتبعها عمليات ترشيح ، استنادا إلى الخواص المميزة بالنسبة لترشيح والترسيب المتتبع .

وبفصل المتبق من المفلط أو المرشح ، فإنه يكون متضمنا مقدارا لا بأس به من كل من الصودا والألومينا في المحلول . وعموما يمكن استعادتها بفصل المتبق عدة مرات متتالية بالماء .

وبعد الحصول على المحلول الناتج عن عمليات الترشيح ، يجري تبريده قبل شحنه إلى المثلل . ويتم التحلل أساسا في أحواض يجري تقليبها ، ويختلف تشغيلها اختلافا بينا في شتى مصانع العالم . ويمكن أن يتم التشغيل بصورة متقطعة ، حيث يتم الحصول على أقراص عجيبة من الراسب .

ويجري فصل الألومينا المنيتية من أجهزة التحلل ثم تمسل . وتدخل المركبات الكربونية المحلول خلال المكونات العضوية التي يحتويها البوكسايت ، وأيضا كغاز ثاني أكسيد الكربون من الجو ، ويجب إزالة هذه المركبات العضوية خلال دائرة التشغيل .

وفي بعض الحالات ، تميل بعض الشوائب الأخرى ( خاصة الغاناديوم ، والفوسفور ، والزئبق ) إلى التجمع في المحاليل ، حيث يجري إزالتها بأساليب كيميائية مناسبة .

ويجري تمويض المحلول عما يفقده من الصودا ، بإضافة بعض الصودا الكاوية أو كربونات الصوديوم . ويجب إزالة الماء الذي يدخل في دائرة التشغيل أساسا كطية أو كماء للتمليل .

وتميل الاتجاهات الحديثة إلى تبريد المحلول لحظيا بالتبخير ( التصعيد ) لإزالة بعض هذه المياه أو كلها .

وللتشغيل الاقتصادي ، فإنه من الضروري النظر إلى طريقة « باير » كدائرة مغلقة متكاملة ، يؤثر كل قسم فيها على العملية ككل .

ويوضح الشكل (٣٠) رسما توضيحيا لطريقة باير ، وقد جرى التعبير عن تركيز الصودا بالمكانى\* لأكسيد الصوديوم كجرام في اللتر ، وتركيز الألومينا لو.ب. كجرام في اللتر ، ونسبة المحلول كوزن للألومينا : وزن أكسيد الصوديوم .


مراحل تقنية البوكسايت بطريقة « باير » :

تعرض خامات البوكسايت لعمليات تدبينية في مناجمها المكشوفة قريبا من سطح الأرض ، أو على العمق في طبقات القشرة الأرضية . وبعد استخراج كتل البوكسايت التي تكون عادة كبيرة الحجم ، ومختلطة بكثير من الشوائب ، يجري عليه عدد من العمليات المبتارولوجية الفيزيائية التي



شكل (٢٠)  
رسم تخطيطي يوضح الخطوات التكنولوجية  
في طريقة « باير » لإنتاج الألومينا في  
الصناعة :

- ١ - بوكسايت
- ٢ - طحن
- ٣ - هضم كيميائي
- ٤ - مرشحات تغليظية
- ٥ - ترسيب
- ٦ - ترشيح
- ٧ - قانن دوارة
- ٨ - ألومينا جاهزة للتحليل الكهربائي
- ٩، ١٠ - سائل مرشح

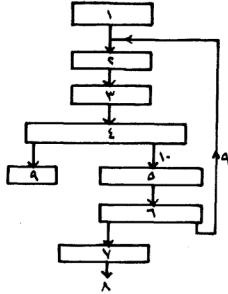

سبق وصفها ، بهدف تركيز غامة البوكسايت ، وإزالة بعض الشوائب منه ( كالطفل ) ، ثم  
يجرى تجفيفها بعد ذلك ونقلها إلى وحدات التنقية لإجراء عدد من العمليات المبتلورية الأخرى  
عليه - بعضها عمليات فيزيقية وبعضها الآخر كيميائية - حتى يتم تحويلها إلى ألومينا نقية .

وتشمل طريقة باير ، العمليات الكيميائية والفيزيكية المختلفة التي تنتهي بالحصول على  
بلورات نقية من الألومينا ( أكسيد الألومنيوم ) ، يمكن الحصول منها بطريقة ميسرة على فلز  
الألومنيوم . وتبدأ أول المراحل ، بطحن البوكسايت الذي سبق أن تعرض لعمليات مبتلورية  
لتركيزه - طحنا دقيقا . ثم شحنته في أوعية هاضمة تعرف بالآوتوكلافات . والآوتوكلاف ،  
الشكل ( ٣١ ) ، وعاء ضخم يصنع من الفولاذ ، ومثانته عالية حتى يمكنه تحمل الضغط المرتفع  
تحت درجات حرارة تصل إلى ٢٠٠ م° ، وتسمح بإمكانية تقليب اللباب الموجود داخله . وتستخفم  
الآوتوكلافات التي يجري تسخينها بواسطة البخار على نطاق واسع لبساطة تصميمها . ويدخل  
البخار في هذه الآوتوكلافات خلال الفتحة ( ١ ) ، وتعمل فقاعات البخار أثناء تصاعدها  
إلى السطح ، على تسخين اللباب وتقليبه بشدة ، وتفرغ محتويات الآوتوكلاف خلال الأنبوبة ( ٢ ) .

وهناك نوع من الآوتوكلافات ميكانيكية التقليل ، فيها يجري التسخين بصورة غير  
مباشرة ، أي بواسطة مواسير يتدفق خلالها البخار المحمص في منزل عن اللباب ، ولكن كفاءة  
هذه الآوتوكلافات منخفضة ، ولها كثير من العيوب .




ويعامل القباب بمحلول الصودا الكاوية تحت ضغط ، حتى يسمح باستخدام درجات حرارة فوق نقطة الغليان ، فيذوب أكسيد الألومنيوم الموجود في البوكسيت مع تقاض انتقال مكونات البوكسيت الأخرى ( السيليكات ، وأكاسيد الحديد ، والثانديوم ، وغيرها ) إلى المحلول .


وتوجد الألومينا في البوكسيت متحدة على هيئة هيدرات ، كالهيسايت ، أو الهيدراجيلايت لو<sub>٢</sub> أ<sub>٣</sub> ، ٣ يد<sub>٢</sub> أ<sub>٣</sub> وكالوهمايت والدياسبور لو<sub>٢</sub> أ<sub>٣</sub> ، يد<sub>٢</sub> أ<sub>٣</sub> . وفي التشغيل الاقتصادي ، يجرى عادة استخلاص الألومينا أحادية الهيدرات عند درجات حرارة أعلى من ١٦٠ م° ، وباستخدام محاليل مركزة نسبيا تصل إلى ٣٢٠ جرام/لتر وفوق أكسيد الصوديوم . وذاتية الألومينا ثلاثية الهيدرات عالية . ولذلك يمكن استخلاص الألومينا منها عند درجة حرارة أقل ، وقد تصل إلى ١٥٠ م° ، وبواسطة محاليل أقل تركيزا .

ومما هو جدير بالذكر ، أنه عند درجات حرارة أعلى من ١٤٠ م° ، ومعامل يتزايد بارتفاع درجة الحرارة ، وازدياد قوة تركيز الصودا ، تتحول الألومينا ثلاثية الهيدرات ، إلى ألومينا أحادية الهيدرات .

ويبين الشكلان ( ٣٣ ، ٣٢ ) الذائبة العظمى للألومينات في صورتها : ثلاثية الهيدرات ، وأحادية الهيدرات على الترتيب ، في صورة منحنيات لنسبة الإتران : ( وزن لو<sub>٢</sub> أ<sub>٣</sub> / وزن ص أ<sub>٢</sub> المفردة أو الكاوية ) .

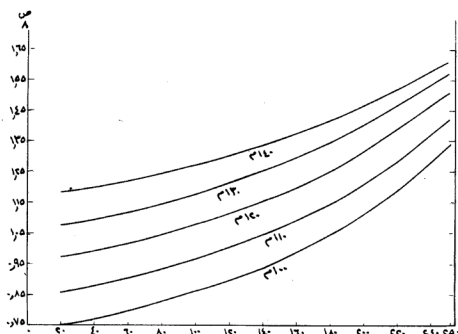


شكل (٣٢) نسب الإتران للألومينا ثلاثية الهيدرات تشمل درجات الحرارة من ١٠٠ حتى ١٤٠ م° :  
المحور س : تركيز الصودا غير المتحددة ( جرام / ص أ<sub>٢</sub> )  
المحور ص : نسبة الإتران ، وزن لو<sub>٢</sub> أ<sub>٣</sub> / وزن ص أ<sub>٢</sub>

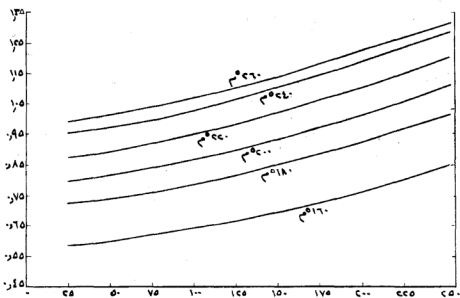


شكل (٣٣) نسب الإتزان للألومينا أحادية الهيدرات تشمل درجات الحرارة من ١٦٠ حتى ٢٦٠°م:  
 المحور ص : تركيز الصودا غير المتحددة ( جرام / ص ١ )  
 المحور ص : نسبة الاتزان ، وزن لو ٢ أم / وزن ص ١

 ولا يتأثر الاتزان بقدر ملموس بوجود كربونات الصوديوم ، وكلوريد الصوديوم ،  
 أو مواد عضوية . ويتفاعل أكسيد الألومنيوم ( في صورتيه المتيميتين الأحادية والثلاثية )  
 كما يلي :



 
وتتكون الصودا الكاوية نتيجة تفاعل الجير الحلي ( كا أ ) مع كربونات الصوديوم  
 ( ص ٢ ك أ ) في وجود الماء كما يلي :



ونتيجة لذلك تترسب كربونات الكلسيوم ( كا ك أ أم ) لعدم قابليتها للذوبان في الماء ،  
 وتبقى الصودا الكاوية في المحلول لتتحافظ على قوة المحلول الكاوي .

وفي الأوتوكلاف ، يتفاعل هيدروكسيد الصوديوم عند درجات الحرارة المرتفعة مع

 أكسيد الألومنيوم المتصه ، لو (أيد) في البوكسايت ، مكونا ألومينات الصوديوم (ص لو أ) التي تبقى في المحلول . ولا تتأثر أكاسيد الحديد والسليكون والتيتانيوم وغيرها من الشوائب الأخرى ، باستثناء بعض السيليكات ، بهذا المحلول الكاوي . وتفسد أكاسيد الحديد لونا أحمر على الرواسب المتبقية في المحلول ، وعندئذ تعرف هذه الرواسب بالطينة الحمراء . أما السيليكا الموجودة في البوكسايت ، فتتفاعل جزئيا مع الصودا الكاوية ، ثم تتحول إلى محلول على هيئة سيليكات الصوديوم حسب التفاعل الآتي :



وبتفاعل سيليكات الصوديوم المتكونة مع محلول ألومينات الصوديوم ، يتكون مركب معقد من سيليكات الألومنيوم والصوديوم المزدوجة التي لا تقبل الذوبان في الماء ، تبعا لتفاعل الآتي :

ص.أ. لو.أ + ٢(ص.أ. س.أ) + ٤يد.أ = ص.أ. لو.أ + ٢، ص.أ. ٢يد.أ + ٤أ + ص.أيد  
ويؤدي هذا التفاعل إلى تخلص المحلول من السيليكا ، وهي من الشوائب غير المرغوب فيها بالمرّة ، إلا أن ذلك يقترن ، لسوء الحظ ، بفقدان كمية محددة من الصودا الكاوية ومن أكسيد الصوديوم الذائب ( كما يتضح من الصيغة الكيميائية للمركب في المعادلة السابقة ) . ولهذا السبب لا تعتبر طريقة باير اقتصادية عند معالجة خامات البوكسايت التي تحتوي على نسبة محسوسة من السيليكا .


وفي العادة ، لا تشارك أكاسيد التيتانيوم التي قد تصل نسبتها في الخام إلى ٢٪ في أية تفاعلات ، وترسب مشتركة في تكوين الطينة الحمراء .

أما خامس أكسيد الفاناديوم ( ف.أ. ) ، وأكسيد الكروم ( ك.أ. ) . وثالث أكسيد الجاليوم ( ج.أ. ) التي توجد بنسب ضئيلة في خامات البوكسايت ، فتذوب في المحلول ، وترسب بعد ذلك مع الألومينا كشوائب تحط من قيمتها .

بالإضافة إلى ذلك ، فقد تحتوي خامات البوكسايت على بعض مركبات الكبريت ، وفي أثناء التفاعلات السابقة ، تتحد هذه المركبات الكبريتية مع نسبة معينة من المحلول الكاوي ، مما ينتج عنه تعقيد في سلامة العمليات الميثالورجية اللاحقة .

وبعد إتمام عملية الهضم الكيميائي بالتفاعلات السابقة ، ينخفض الضغط الذي قد يصل إلى ٤٠ ضغط جوى ، إلى ١,٥ ضغط جوى ، في حين ينتقل البابان من الأوتوكلاف إلى وعاء آخر يسمى فاصل البخار ، الشكل (٣٤) . ونتيجة للانخفاض الحاد في الضغط ، يفل البابان بشدة مع تصعيد كيات كبيرة من المحلول تندفع على هيئة نافورة عظيمة ، كما تهبط درجة الحرارة سريعا . ويستفاد من البخار المتصاعد من فاصل البخار في مختلف العمليات الإنتاجية ، كرفع درجة

حرارة اللباب في المسخنات ، وتسخين الماء اللازم لفصل الطينة الحمراء . وتتوقف العوامل المتغيرة المختلفة في عملية هضم البوكسيت ، مثل فترة دوام الهضم ، ودرجة الحرارة ، ونسبة الصنف إلى الصلب إلى الصنف السائل ، ودرجة نموة حبيبات البوكسيت ، إلخ .

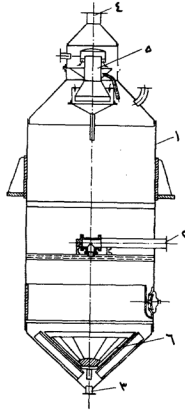


شكل (٣٤) رسم توضيحي لفواصل البخار  
 ١ - هيكل الجهاز      ٢ - أنبوبة دخول اللباب  
 ٣ - تفريغ اللباب      ٤ - فتحة تصريف البخار  
 ٥ - وعاء تجميع قطرات المحلول  
 ٦ - عارضة

وتؤثر الصورة المدنية للبوكسيت تأثيراً بالغاً على سرعة ذوبان البوكسيت في القلويات . وتتراوح درجة النعومة اللازمة لهضم البوكسيت من ٠,٨٣ إلى ٠,٦ وم .

ويدفع المحلول ، الذي يحمل الطينة الحمراء كملق فيه ، خلال مواسير تضخ المحلول الذي يحتوي على الألومينا المستخلصة على هيئة ألومينات الصوديوم ، إلى صهاريج ترسيب تعرف بالمرسبات ، حيث يتم فصل الطينة ككفايات بعد غسلها مرات عديدة لاسترجاع ما تحمله من ألومينات الصوديوم . ويوجه السائل إلى مرشحات ورقية ، أو مرشحات تعمل بالضغط ( انظر العمليات الميتالورجية الفيزيائية ) ، حيث ينفذ المحلول كرشح رائق ، وتتخلف الطينة الحمراء

 على القماش . ثم يوجه الرشيع الرائق إلى العملية التالية ، وهى عملية الترسيب أو التحلل ، وتجرى هذه العملية فى صهاريج مناسبة ، وتضاف إلى المحلول بمض البلورات الفقيقة من هيدروكسيد الألومنيوم ، التى تم الحصول عليها من عمليات سابقة ، وتثور هذه البلورات دائريا خلال المحاليل حيث تستخدم فى كل عملية كنوى تنمو عليها بلورات هيدروكسيد الألومنيوم ، إذ أنه من الأسهل نمو البلورات على نوى عن تكوينها أساسا . ويتبريد المحلول فى الصهاريج ، يتمكس اتجاه التفاعل السابق الذى يحدث عند درجات حرارة عالية فى الأوتوكلاف :



وهذا التحلل ألومينات الصوديوم ، وينتج هيدروكسيد الألومنيوم ومحلول عكر .


وتتمتع فكرة ترسيب هيدروكسيد الألومنيوم أساسا على خواص تتميز بها أملاح الألومينات . فالأومينات الفلزات القلوية ، كالصوديوم والهيو تايوم والكالسيوم ، أملاح تتكون نتيجة تفاعل حمض ضعيف هو حمض الميتا ألومينيك ( بد لو أ ) ، مع قاعدة قوية ( هيدروكسيد فلزات الأتلاء : الصوديوم وغيره ) .

ومن الصفات المميزة لهذه الأملاح ، تحللها فى وجود الماء إلى شقها . ولما كان هذا التفاعل عكسى ، أى قابل لمكس اتجاهه ، لذلك فإن ألومينات الصوديوم غير المتحللة والصودا الكاوية وهيدروكسيد الصوديوم ، تكون موجودة جميعا فى المحول آتيا ( أى فى نفس الوقت ) . وفى البداية يكون هيدروكسيد الألومنيوم ذاتيا فى المحلول فى أغلب الأحوال ، ولكن سرعان ما يبدأ فى الانفصال عن المحلول على هيئة راسب بلورى .


ومن الممكن إيقاف تحلل الألومينات بالماء ، إذا زاد مقدار النسبة الكاوية لهذا المحلول ، بل يمكن أن يتجه التفاعل إلى العيّن ليكون ألومينات الصوديوم ، إذا ما أصبحت النسبة الكاوية عالية جدا . وهذا ما يحدث بالفعل فى الأنوعية الهاضمة والأوتوكلافات ، ولكن تحت درجة حرارة مرتفعة .

ويمكن قلب القلب بقلب ذى سلسلة ، أو بواسطة الهواء المضغوط ، حتى يتساوى تركيز المحلول فى سائر القلب ، ولمنع نوى التبلور من الترسب . وبين الشكلان ( ٣٥ ) ، ( ٣٦ ) رسمين تخطيطيين للأجهزة التى تجرى فيها عملية الترسب .

وبعد التحليل يجرى غسل هيدروكسيد الألومنيوم الذى تم ترسيبه فى المرسبات لتخليصه من الصودا ، ثم يكلس فى قينة دوارة ( مجفف ) تحت درجة حرارة تصل إلى ٩٨٠°م لتخلص نهائيا من الماء ، ولتحويل الألومينا إلى صورة بلورية حتى لا تترطب من الهواء الجوى ثانية وتعد مرة أخرى إلى صورة الهيدروكسيد .

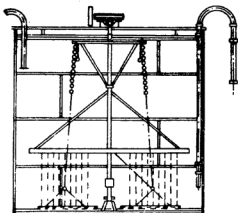


شكل (٣٥)  
جهاز تقليب اللبب بطريقة ميكانيكية  
وتجرى فيه عملية ترسيب هيدروكسيد  
الألومنيوم

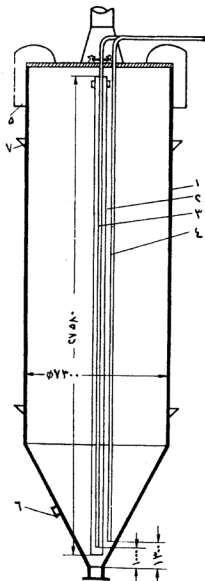

شكل (٣٦) →  
جهاز تقليب اللبب بواسطة الهواء المضغوط  
وتجرى فيه عملية ترسيب هيدروكسيد الألومنيوم  
١ - هيكل الجهاز  
٢ - ماسورة الهواء  
٣ - أنبوبة الهواء الرئيسية  
٤ - أنبوبة الهواء الجانبية  
٥ - جيب التبريد بالهواء  
٦ - فتحة تستخدم للمراقبة بالنظر خلالها  
٧ - حلقة التبريد بالهواء




ويبين الشكلان (٣٧) ، (٣٨) الفرن الأنبوبي الدوار (المخفف) وملحقاته . وهذا الفرن يستخدم كثيرا في أغراض تكليس الألومينا .

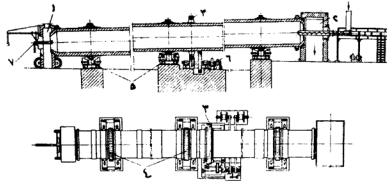

شكل (٣٧) فرن أنبوبي دوار

- |                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| ١ - غطاء الحريق            | ٢ - فتحة الشحن              |
| ٣ - ترس طوق                | ٤ - إطارات الارتكاز         |
| ٥ - اسطوانة دحرجة للارتكاز | ٦ - صندوق تروس تخفيض السرعة |
| ٧ - المشعل                 |                             |

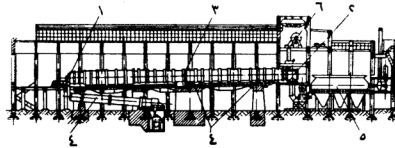

شكل (٣٨) ملحقات الفرن الأنبوبي الدوار الذي يستخدم لتكليس الألومينا

- |                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| ١ - غطاء فتحة الحريق  | ٢ - فتحة الشحن الثابتة    |
| ٣ - هيكل الفرن الدوار | ٤ - مبرد دوار             |
| ٥ - غرف تجميع الأتربة | ٦ - مرشح اسطواني بالتفريغ |

ولما كانت المياه التي تستخدم لفصل هيدروكسيد الألومنيوم تنضاف إلى المحلول للحفاظ على ما يحتويه من سودا كاوية ، فن الضروري إضافة بعض الجير والصودا آتش مع الشحنات التالية للبوكسايت ، حتى تقلل القوة الكاوية في المحلول ثابتة ، وبالدرجة المطلوبة .

وتنفصل كربونات الكلسيوم ( عمليا عديمة الذوبان في الماء ) التي تتكون بالترشيح وتستهيب مع الطينة الحمراء . وكما ذكر آنفا ، تتفاعل بعض السيليكا - الموجودة في البوكسايت كشائبة - مع الصودا الكاوية لتكوين مركب معقد من سيليكات الصوديوم والألومنيوم التي لا تذوب في الماء . فإنه لكل كيلو جرام من السيليكا في مركب السيليكات الموجودة بالبوكسايت ، يفقد كيلوجرام من الألومينا ، و كيلوجرام من الصودا الكاوية في الطينة الحمراء .

لذلك فإن طريقة « باير » عند تطبيقها صناعيا لمعالجة خامات بوكسايت رديئة الجودة ، تكون غير اقتصادية بالمرّة .

#### إنتاج الألومينا بطريقة التلييد :

لما كانت موارد خامات البوكسايت عالية الجودة شحيحة ، فقد أجريت أبحاث مستفيضة تستهدف التوصل إلى إمكانية التعامل مع خامات البوكسايت التي تحتوى على نسبة عالية من السيليكا - وهي متوافرة بكثرة في الطبيعة . وقد أمكن التوصل إلى طريقة هي في الواقع توليفة تقرر طريقة «باير» بأسلوب جديد ، للعمل على استخلاص الألومينا بطريقة اقتصادية . وتشمل هذه الطريقة الجديدة ، معالجة خام البوكسايت الذي يحتوى على نسبة عالية من السيليكا بتطبيق طريقة «باير» ، ثم الحصول على الطينة الحمراء ومعالجتها هي الأخرى لاسترجاع ما بها من صودا وألومينا متحدتين مع السيليكات كشوائب في البوكسايت .


وفي هذه الحالة ، تخلط الطينة الحمراء بالحجر الجيري ( كربونات الكلسيوم ) والصودا آتش (كربونات الصوديوم) ، ثم تلييد هما سويا . ويتم ذلك بتسخين العجينة المتكونة إلى درجة حرارة تتحد انصهارا جزئيا في العجينة . وتحت هذه الظروف ، يتفاعل المركب المعقد الذي يتألف من سيليكات الصوديوم الألومنيومية مع الحجر الجيري المضاف والصودا آتش ، لتكوين سيليكات الكلسيوم وألومينات الصوديوم وثاني أكسيد الكربون ( الذي يهرب من حلقة التفاعل فور تكونه ) ، وتفصل الكتلة المليدة بعد ذلك بالماء ، لإذابة ألومينات الصوديوم ، ثم يستبعد ما تبقى بعد ذلك دون أن يذوب في الماء . وحينئذ يضاف المحلول الناتج إلى المحلول الجارى استخدامه في طريقة « باير » ثانية ، وتستعاد الصودا والألومينا .

والألومينا التي يحصل عليها بهذه الطريقة تكون نقية للغاية ، وتحتوى على أجزاء من الماسكة من الحديد والسليكون ، اللذين تخلفا عن الترسيب في الطينة الحمراء ، خلال عيوب أو فتحات في قاش الترشيح . كما تحتوى على نسبة ضئيلة من الصودا . ومن الأفضل اقتصاديا ، تصحيح التركيب الكيميائي للمحلول ، بإضافة بعض فلوريد الألومنيوم ليبادل الصودا المتصافقة مع الألومينا ، عند غسل الآثار الأخيرة من الصودا في هيدروكسيد الألومنيوم أثناء عملية التنقية .

## ٥ - إستخلاص الألومنيوم


جرت محاولات عديدة للحصول على فلز الألومنيوم باعتراله من أكسيده ( الألومينا ) ، باستخدام عوامل اختزال مختلفة ، ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل . فثلا يتحد الألومنيوم بالكربون - عند استخدامه كعامل اختزال - مكونا كريد الألومنيوم لوكس . كما أخفقت محاولات الحصول عليه بالتحليل الكهربائي لحلول أحد أملاحه في الماء ، إذ كانت النتيجة هي تحلل الماء فقط ، والحصول على شقيه الأكسجين والهيدروجين .

والطريقة الوحيدة التي يمكن استخدامها ( على الأقل حتى الآن ) للحصول على الألومنيوم ، هي التحليل الكهربائي لمصهور الألومينا ، ويستخدم الكريولايت معها كحلول الكتروليتي لخفض درجة حرارة الانصهار . ويجرى ذلك في خلايا كهربائية . ويوضح الشكل (٣٩) قطاعا طوليا في خلية كهربائية تستخدم في التحليل الكهربائي للألومينا . كما يوضح الشكل (٤٠) مقطعا مستعرضا في الخلية .

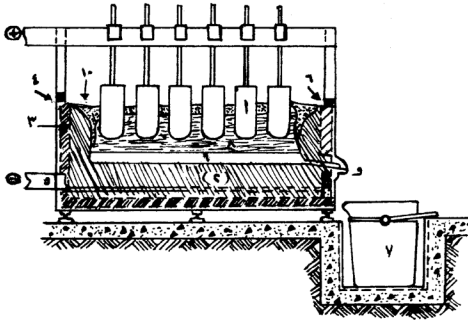

شكل (٣٩) قطاع طول في خلية كهربائية تستخدم لاستخلاص الألومنيوم ، خلال تحليل كهربائي للألومينا :

- |                         |                        |                       |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| ١ - أنودات كربونية      | ٢ - بطانة كربونية      | ٣ - مادة عازلة حرارية |
| ٤ - مادة عازلة كهربائيا | ٥ - لوحة توصيل كهربائي | ٦ - فتحة الصب         |
| ٧ - بودقة               | ٨ - إلكتروليت منصهر    | ٩ - ألومنيوم منصهر    |
|                         |                        | ١٠ - قشرة متجمدة      |

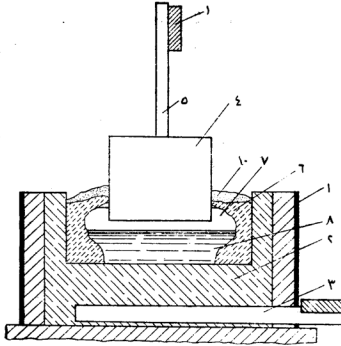

شكل (٤٠) قطاع مستعرض في خلية تحليل الألومينا بالكهرباء للحصول على الألومنيوم :

- ١ - هيكل الخلية المصنوع من الفولاذ
- ٢ - بطانة الخلية ، وهي من كتل كربونية
- ٣ - قضبان فولاذية لمرور التيار الكهربائي المستمر
- ٤ - أنودات كهربائية
- ٥ - قضيب معدني لتوصيل التيار الكهربائي
- ٦ - أحد القضبان العمومية
- ٧ - إلكتروليت منصهر
- ٨ - ألومنيوم منصهر
- ٩ - طبقة متجمدة من الإلكتروليت
- ١٠ - ألومينا ، توضع بهدف تسخينها

وعادة تتولد الطاقة الكهربائية اللازمة من محطة كهرومائية ، يقام مصنع الألومنيوم قريبا منها ، وحتى يقل الفاقد من الطاقة الكهربائية إلى أقل ما يمكن خلال انتقالها ، ترفع فلتية التيار المتردد المسار خلال محلول كهربائي مناسب حتى تصبح ١٠٠,٠٠٠ - ٣٠٠,٠٠٠ فلت ، ثم يجري خفض قيمته الفلطية مرة أخرى خلال محولات كهربائية موجودة بمصنع استخلاص الألومنيوم إلى ٥٠٠-٨٠٠ فلت ، وفي الوقت نفسه يحول التيار الكهربائي المتردد إلى تيار مستمر ، وتستخدم في ذلك عادة مقومات قوسية زيتية .

وينخفض الجهد خلال المحلول الإلكتروليتي في الخلية إلى حوالي ٥ فلت ، حيث يستخدم المقوم الواحد حوالي ١٠٠-١٦٠ خلية توصل معاً على التوالي .

وإذا استخدم وقود غازي مصدرا للقدرة ، فإنه يمكن توليد تيار كهربائي تبلغ فلطيته ٧٠٠ (فلفط) عن طريق مولد كهربائي متصل بالهرك الذي يشغل بالغاز .  
وإذا تم توليد الكهرباء بالقدرة البخارية ، فيتم نفس الشيء كما في المحطة الكهرومائية ، باستثناء واحد ، وهو أن محطة توليد الطاقة ومصنع الألمونيوم ، يجب أن يقعا قريبين من بعضهما بعضا تماما ، لدرجة أنه يتحتم رفع فلفطة المولد الكهربائي بواسطة محولات كهربائية لتقليل الفقد في الطاقة خلال خطوط نقل القدرة .

وتتألف الخلية الإلكتروليتية ( كما هو موضح في الملقطين السابقين ) من هيكل يصنع من الصلب ، يقام على أساس ثابت ، ويبطن بكتل وألواح كربونية . وفي المادة يصل عمق الخلية إلى حوالى نصف المتر ، ويوصل قاع الخلية بالتيار الكهربائي المستمر الذي يمر في قضبان فولاذية ، وتكفل الدائرة الكهربائية بتطبيق كتل كربونية تقوم بدور الأنود ، وتوصل بالتيار الكهربائي خلال قضبان معدنية تربطها بعضها ببعض مجموعة من القضبان العمودية .

ولبدء التشغيل ، تخفض الأنودات حتى تستقر تماما على قاع ( أرضية ) الخلية ، وعندئذ يشحن الكريوليت في الخلية ، ثم يوصل التيار الكهربائي .

وتتمل الحرارة التي تتولد عن المقاومة بين الأنود وأرضية الخلية (الكاثود) ، على رفع درجة حرارة الكريوليت إلى ما فوق درجة حرارة انصهاره (٩٨٢°م) . وبعد انصهار الكريوليت ، تصاف الألومينا التي تتذوب في مصهر الكريوليت ، ثم ترفع الأنودات بحيث تسمح بمرور التيار الكهربائي خلال محلول الإلكتروليت المنصهر . وتكفى الحرارة المتولدة نتيجة مرور التيار الكهربائي للحفاظ على الإلكتروليت منصهر فيما عدا قشرته السطحية ، فإنها تكون صلبة ، وهي تستغل لاحتفاظ فوقها بكمية كافية من الألومينا ، يجرى تسخينها ذاتيا ، فلا تنقص درجة حرارة الإلكتروليت هباء بطرق الإشعاع والحمل وخلافه .

وعند سطح الأنود الكهربائي ، يتولد غاز الأكسجين ، نتيجة مرور التيار الكهربائي . وإذا كانت درجة الحرارة عالية ، فإن الأكسجين يتحد مع الكربون في الأنود مكونا غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يتصاعد في الجو ( مع بعض من غاز أول أكسيد الكربون ) .

وعند الكاثود ، يتحرر الألمونيوم الفلزى ، حيث يتجمع في قاع الخلية الكهربائية لتقل وزنه بالنسبة للإلكتروليت المنصهر .

وبصفة تقريبية ، يستهلك ثلثا كيلوجرام من كربون الإلكترود لكل كيلوجرام من الألمونيوم يتم إنتاجه . ويذوب الرماد الموجود في المادة الكربونية للإلكترود في الإلكتروليت ، حيث تختزل مكوناتها المنصهرة بواسطة التيار الكهربائي ، ومن ثم ترسب مع الألمونيوم المنصهر وتندب به كشوائب . ولما كان الفحم البترولى وفحم القار يحتويان على نسبة منخفضة من الرماد ، لذلك تنحد عند استخدامهما كميات قليلة من الشوائب مع الألمونيوم المنصهر .

ونظرا للاستهلاك الضخم في المواد الكربوتية التي تتكون منها الأنودات وبطانة الخلية ، يلزم اقتصاديا تخصيص وحدة لإنتاج المواد الكربوتية اللازمة . ولقد أشرنا إلى ذلك فيما سبق .

وبتجميع الألومنيوم الفلزى المنصهر عند قاع الخلية ، حيث يجري تجميعه على قترات زمنية منتظمة خلال شعب ( سيفون ) في بودقة ، ويتم خلطه جيدا قبل صبه في قوالب من الحديد الزهر ، ليجمد إلى كتل من الألومنيوم .

ويوجد مصباح (لمبة) كهربائي ، في دائرة تتصل على التوازي بكل خلية ، فكلما كانت هناك ألومينا متزاوية في الكويولايت ، فإن فرق الجهد عبر الخلية يظل خسة فططات ، وعليا لا يسرى أى تيار خلال المصباح فلا يتوهج . ولكن عندما تستنفد كل الألومينا ، ترتفع فططة الجهد ، ويسرى تيار كهربائي خلال المصباح يكون كافيا لتوهجه ، وتكون هذه الإشارة بمثابة إنذار ضوئي للعامل ، ليقوم بإضافة مقدار جديد من الألومينا ، ويتم ذلك بتكسير جزء من قشرة الكريولايت التي تملأ المحلول الإلكتروليتي بالخلية وتوجد عليها كمية من الألومينا الساخنة ، فتذوب الألومينا في المصهور الإلكتروليتي سريعا ، ومن ثم تنخفض الفططة ثانية ، وينطفئ المصباح مرة أخرى .


وتستمر العملية تباعا دون توقف ، إلا إذا أصابها عطل مفاجئ\* ، أو إذا أصاب بطانة الخلية تآكل ووجب تغييرها ، أو في حالة هبوط القدرة الكهربائية . وفي مثل هذه الحالات يفصل التيار الكهربائي ، وتخفض الأنودات إلى أن تستقر على قاع الخلية حتى يمكن إعادة تشغيلها بسهولة مرة أخرى ، إذا ما تجدد المحلول الإلكتروليتي .

#### نسبة الكريولايت :

الكريولايت الذي يستخدم كاملا صهار ( يساعد على الصهر ) ، مرتفع المثلن ، وينصهر عند درجة حرارة مرتفعة ( ٩٨٢°م ) ، كما أنه يتطاير بسهولة عندما يكون منصهرا ، ولهذا فقد أجريت محاولات عديدة ترمى إلى الاستعاضة عن الكريولايت بأية مادة أخرى تقوم بهذا الدور عند تحليل الألومينا بالكهرباء ، إلا أن كل هذه المحاولات لم تنجح حتى الآن .


وبين الشكل (٤١) منحى الاتزان الحرارى لمكونى الكريولايت : فلوريد الألومنيوم ( لو فللم ) وفلوريد الصوديوم ( ص فل ) .

من منحى الاتزان ، يتضح أن النقطة على خط السيولة التي تشمل التركيب الكيميائى للكريولايت ( لو فللم ، ٣ ص فل ) لها أعلى درجة انصهار ، عندما تكون النسبة الجزئية لفلوريد الألومنيوم : فلوريد الصوديوم هي ١ : ٣ ( أى ٢٥٪ من الجزء\* المركب للكريولايت ، الذى يحتوى على جزئ\* من « لو فللم » ، وثلاثة جزئيات من « ص فل » .

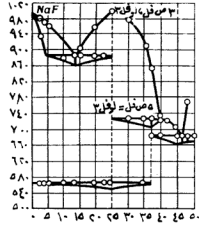

شكل (٤١)  
منحنى الاتزان الحرارى لمركب الكريوليت :  
المحور س : النسبة الجزئية لفلوريد الألومنيوم  
المحور ص : درجة الحرارة ( مئوية )

وتعرف النسبة الجزئية (  $\frac{\text{ص فل}}{\text{لو فل}}$  ) في الإلكتروليت بنسبة الكريوليت ، وبالطبع  
فهى تساوى ٣ للكريوليت النقي . واصطلاح على أن هذه النسبة هى نسبة التعادل ، وإذا انخفضت  
كانت النسبة حمضية ، وإذا زادت كانت قاعدية (قلوية) .  
وعادة يجرى استخدام الإلكتروليت الحمضى ، أى بنسبة تقل عن ٣ ، وتقع عمليا بين ٢,٣ ،  
٢,٧ ، لأنه إذا انخفضت النسبة عن ٢,٣ ، أى كانت الحمضية عالية جدا ، تطاير الكريوليت  
بشدة ، وضعفت قابليته لإذابة الألومينا . وإذا زادت النسبة على ٣ أصبح الإلكتروليت غير  
صالح للتحليل كهربائيا ، لأن ذلك يؤدى إلى زيادة تركيز أيونات الصوديوم في المحلول ( مصهور  
الإلكتروليت ) ، مما يزيد من احتمال ترسيب ذرات الصوديوم على الكاثود .

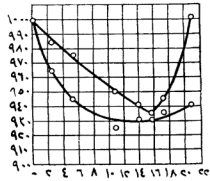


شكل (٤٢)  
منحنى الاتزان الحرارى  
للمجموعة ، الألومينا ، والكريوليت :  
المحور س : النسبة المئوية لوزن الألومينا  
المحور ص : درجة الحرارة ( المئوية )

ومن ناحية أخرى ، فإن لتناوب الألومينا في الإلكتروليت أهميته . فالمطلوب أن يبلغ تركيز الألومينا أنصافه في الإلكتروليت ، ولكن ذلك يكون على حساب عوامل أخرى ، منها درجة حرارة انصهار الإلكتروليت . وبين الشكل (٤٢) منحنى الاتزان الحراري لمجموعة الألومينا (لو٢ أم) - الكريولايت (٣ ص فل ، لو فل) . ومنه يتضح أن درجة حرارة الانصهار تنخفض إلى أدنى حد لها عندما تصل نسبة الألومينا في الكريولايت إلى ١٥٪ وزنا ، حيث تبلغ درجة الانصهار ٩٣٥°م. وبعد تجاوز هذه النسبة ، ترتفع درجة حرارة الانصهار بصورة حادة ، ويكون ذلك على حساب العديد من العوامل الاقتصادية ، منها استهلاك الطاقة الكهربائية ، واستهلاك الحرارية المبذولة ، واستهلاك الأنودات ، وغير ذلك . وعمليا يمكن خفض درجة حرارة الانصهار بإضافة بعض الفلوريدات (أملاح الفلور) مثل فلوريد الكالسيوم كالفلو ولكن ذلك يؤدي إلى زيادة المقاومة الكهربائية للإلكتروليت قليلا ، كما يؤدي إلى إبطاء ذوبان الألومينا في الكريولايت المنصهر . ولكن إضافة فلوريد المغنسيوم ما فل٢ بدلا من فلوريد الكالسيوم ، يؤدي إلى تحسين عملية التحليل الكهربائي للمحلول المنصهر . كما يقلل من الوزن النوعي للإلكتروليت وهو أمر مستحب ، حتى ينفصل الألمنيوم المنصهر بصورة أفضل.


وتصل المقاومة النوعية للإلكتروليت النقي عند درجة حرارة ١٠٠٠°م إلى ٠,٣٧ أوم. سم ولكن المقاومة النوعية للإلكتروليت ، تكون عمليا أعلى من هذا الرقم لاحتواء الإلكتروليت على بعض الشوائب مثل الكربون والكربيدات وغيرها ، حيث تبلغ ٠,٥ - ٠,٥٥ أوم. سم .

#### ديناميكية التحليل الكهربائي لمصهور الألومينا :

 لم يتم التوصل بعد بصورة قاطعة إلى ما يحدث خلال عملية التحليل الكهربائي لمصهور الألومينا ، ولكن عددا كبيرا من العلماء يرجح أن التيار الكهربائي يتدفق عبر مصهور الإلكتروليت لوجود أيونات موجبة من الصوديوم وأيونات سالبة مركبة من فلوريد الألومنيوم ، تنبعث عن تفكك الكريولايت كما في المعادلة التالية :



 (لو فل) --- أيون مركب من الألومنيوم والفلور ، ويمكن تسميته أيون الألوموفريك) وتفتكك الألومينا في المحلول المنصهر إلى أيونات الألومنيوم ، وأيونات مركبة من الألومنيوم والأكسجين طبقا للمعادلة التالية :



(لو أم) --- : أيون مركب يمكن تسميته أيون الأكسي ألومونيك)



 
هذا بالإضافة إلى احتمال وجود أيون الأكسجين  $^{--}A$  وأيون الفلور أيضا فل<sup>-</sup> ، وعليه ، لابد في النهاية ، أن يحتوي المحلول المنصهر على الأيونات التالية :

لو<sup>++</sup> ، ص<sup>+</sup> ، فل<sup>-</sup> ، أ<sup>-</sup> ، وتسمح هذه الأيونات بحركة مستمرة في كل أنحاء المحلول عاملة على سريان التيار الكهربائي ، وإن كان لكل منها دوره الخاص .


وعند إجراء التحليل الكهربائي ، يفقد أولا أيون الألومنيوم لو<sup>++</sup> شحنته على

الكاثود ( المهبط ) ، كما تفقد أيونات الأكسجين أ<sup>-</sup> شحنتها على الأنود (المصعد) ، وتحول إلى ذرات نشطة تتفاعل مع كربون الأنود ، متحولة إلى غازي أول وثاني أكسيد الكربون ، ويتسرب هذان الغازان إلى الهواء الجوى ، حيث يشتمل أول أكسيد الكربون متحولا إلى ثاني أكسيد الكربون ، مع اندلاع ألسنة من اللهب تتصاعد فوق القشرة الصلبة للألكتروليت .

وعليه ، يستمر تفكك الألومينا إلى شقيها ، مع اختفاء أحدهما (الأكسجين) ، وترسب الآخر (الألومنيوم) عند الكاثود . وتصبح المادة المكسية ذات اتجاه واحد ( لااختفاء الأكسجين ) كما يلي :



 ويمكن التعبير عن تفاعلات غاز الأكسجين مع الكربون كما يلي :



وهكذا تتحلل الألومينا كهربائيا ، ونحصل خلال عملية التحليل على الألومنيوم الفلزى .


ولا تتعدى نسبة استهلاك الألومينا عليا في الكريولايت عن ٨٪ .

اعتبارات تكنولوجية :

( ١ ) التأثير الأيوني : : كما سبق أن أشرنا ، يوجد مصباح كهربائي لا يمر فيه تيار كهربائي ما دام أن هناك ألومينا كافية متداوية في الكريولايت ، ولكن عندما تنخفض نسبتها كثيرا ( حتى تصل إلى ١٪ ) تقفز الفلطية في الخلية من هـ فلط إلى أكثر من ٣٠ فلط ، ومن ثم يمرى تيار كهربائي في المصباح ويتوهج ، مع اندلاع أقواس كهربائية صغيرة عند سطح الأنود الملامس للمصهور ، ويكون ذلك بمثابة إنذار يوضح أن الخلية في حاجة إلى جرعة أخرى من الألومينا التي توجد ساخنة فوق قشرة الإلكتروليت الصلدة ، وحينئذ يقوم العمال بتحطيم جزء من هذه

الشفرة يسمح بقطر بعض الألومينا التي تلوّب سريما ، فتتخفف القطلية ثانية ، وينتطفئ المصباح نتيجة لذلك .

ويمكن توضيح ما يحدث بالتصور التالي : عندما تكون نسبة الألومينا في الإلكتروليت مناسبة ، فإن المصهور يتمكن من تغطية سطح الأنود المغموس فيه بصورة شاملة ، وبالتالي تزال فقاعات غاز الأكسجين المتولدة سريما من على الأنود ( كما في الشكل ٤٣ ) . فإذا ما انخفض تركيز الألومينا في الإلكتروليت ، تتمكن فقاعات غاز الأكسجين المتولدة من التراكم على سطح الأنود مكونة غشاء غازيا يزيد من المقاومة الكهربائية بصورة مفاجئة ، ويسمى ذلك « التأثير الأنودي » ، ويمكن التغلب عليه بإضافة كمية مناسبة من الألومينا .

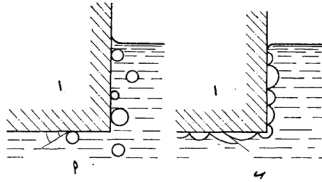


شكل (٤٣) كيفية تكون طبقة من الغاز على سطح الأنود (المصدر)

(أ) التحليل الكهربائي يسير بطريقة منتظمة عادية ، يتكون الإلكتروليت من كربولات + ١٠٪ ألومينا

(ب) حدوث التأثير الأنودي ، يتكون الإلكتروليت من كربولات + ٠,٥٪ ألومينا

(ب) فقد الألومنيوم يتدابه في الإلكتروليت : إلى جانب التأثير الأنودي ، هناك عدة عمليات كيميائية بنجم عنها بعض المساوئ التي قد تؤثر على سير عملية الإنتاج بطريقة سلسلة ومنتظمة . من هذه العمليات ذوبان الألومنيوم الفلز في الإلكتروليت المنصهر . فالألومنيوم يتدأب في الإلكتروليت المنصهر حتى نسبة ٠,١٪ ، وعندئذ يصبح الإلكتروليت مشبعاً بالألومنيوم . ولكن ما يحدث في حالة التحليل الكهربائي قد يؤدي إلى فقد كمية كبيرة من الألومنيوم ، إذ تتأكسد الكمية المذابة من الألومنيوم بأكسجين الهواء الجوي متحوّلة إلى ألومينا ، سرعان ما تلوّب في الإلكتروليت ، فيقل تركيز الألومنيوم في الإلكتروليت ، فتلوّب كمية أخرى منه ، وهكذا ، مما يمثل عبثاً على عملية التحليل الكهربائي ، للألومينا ، وخفضاً لكفاءة التشغيل .

 (ج) فقد الألومنيوم يتفاعله مع الكربون : يحدث عند درجات الحرارة العالية أن يبدأ الألومنيوم في التفاعل مع الكربون الموجود في الإلكتروليت مكونا كبريد الألومنيوم طبقا للمعادلة الآتية :




وكبريد الألومنيوم وزنه النوعي كبير ، وموصلية الكهربائية منخفضة . ويرسب إلى قاع الخلية أسفل الألومنيوم المنصهر لثقله .

#### صب الألومنيوم المنصهر من الخلية :

يتراكم الألومنيوم المنصهر ، الناتج عن عملية التحليل الكهربائي للألمينا ، على أرضية الخلية تدريجيا لكثافته التي تفوق كثافة الإلكتروليت المنصهر ( كثافة الإلكتروليت أكبر من كثافة الألومنيوم ، وهما في الحالة الصلبة ) .

ومن الناحية العملية ، يستهدف في الوحدة الإنتاجية أن تكون عملية صب الألومنيوم من الخلية على فترات زمنية متباعدة ، تلافيا للإخلال بسير العمل الروتيني لخلية . وعادة يصب الألومنيوم كل يومين أو ثلاثة أيام . ويتم التفريغ خلال مشاعب ( سيفونات ) أو بوابق ، تعمل بخلخلة الهواء . ويوضح الشكل (٤٤) رسما للمشعب ( السيكون ) ، وهو يتكون من أنبوبة ثلاثية الأفرع ، يفرغ طرفها الأسفل في البودقة المملدة لتجميع الألومنيوم . أما الفتحة العليا لهذه الأنبوبة ، فتستغل لعمل خلخلة في هواء المشعب . ويجب أن يكون مستوى البودقة دون مستوى الألومنيوم في الخلية ، كما يجب أن يسخن المشعب إلى درجة حرارة ٢٥٠°م تقريبا ، حتى لا تتجمد القطرات الأولى من الألومنيوم التي تمر خلاله . ثم يدخل طرف المشعب

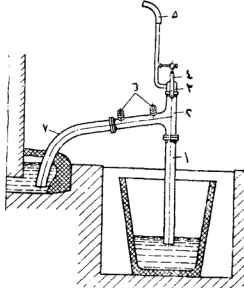


شكل (٤٤) مشعب ( سيكون ) يستخدم لتفريغ مصهور الألومنيوم من الخلية بواسطة الخلخلة :

- |            |                           |          |          |
|------------|---------------------------|----------|----------|
| ١ - أنبوبة | ٢ - أنبوبة على شكل T      | ٣ - غطاء | ٤ - ماسك |
| ٥ - خرطوم  | ٦ - حلقتان لتعليق السيكون | ٧ - كوع  |          |

داخل الخلية بواسطة رافعة ، فإذا أوقف الضغط عن الجزء ( ١ ) من الأنبوبة ، وتمت خلخلة الضغط في الجزء الباقى من الأنبوبة الذى ينغمز داخل الخلية ، فإن الألومنيوم المنصهر ينساب تباعا من الخلية إلى البودقة .

ويمكن صب الألومنيوم المنصهر من الخلية بواسطة بواقد التفريغ ( الخللخلة ) ، وفى هذه الحالة ، يجب أن يكون التفريغ كبيرا . وبين الشكل (٤٥) رسما توضيحيا لبودقة التفريغ ، حيث تحتوى المعدات المستخدمة على ترتيبات وآليات معقدة .

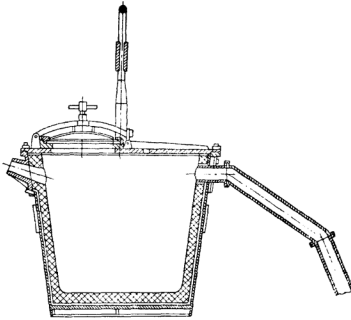

شكل (٤٥) بودقة تستخدم لصب الألومنيوم المنصهر من الخلية بتفريغ الهواء

#### ٦- تنقية الألومنيوم


( ١ ) تنقية الألومنيوم باستخدام غاز الكلور :

يحتوى الألومنيوم المنصهر فور استخلاصه من الخلايا الكهربائية ، عل عدد من الشوائب الفلزية واللافلزية ، وبعض الغازات الذائبة كالهيدروجين .

ويتلوث الألومنيوم المنصهر بهذه الشوائب نتيجة اختزالها من أكاسيدها المحتواة في خام البوكسيت ، وأيضا في أثناء عملية التحليل الكهربائى في الخلايا . والناشر الآتية مقدمة الشوائب التى يحويها الألومنيوم :

السيلكون ، والصوديوم ، والبوتاسيوم ، والتيتانيوم ، والمغنسيوم ، والحديد ، والنحاس .  
 ونتيجة لنوبان هذه الشوائب في الألومنيوم الناتج ، تتأثر لدرجة كبيرة الخواص الميكانيكية  
 للألومنيوم وقابليته للتشكيل ، وسبكيته (قابليته للسباكة) ، كما تقل مقاومته لتآكل الكيماوي ،  
 وتنخفض موصلتيه الكهربائية . ولهذا فن الضرورى تنقية الألومنيوم من هذه الشوائب .  
 وتجري عملية التنقية في البنادق باستخدام غاز الكلور . وبين الشكل (٤٦) الجهاز المستخدم  
 في عملية التنقية ، حيث توضع البودقة التي تحوى مصهور الألومنيوم تحت قفلنوسة خاصة .  
 وتمرر الأنبوبة الموصلة بالأسطوانات التي تحوى غاز الكلور ، من خلال فتحة في هذه القفلنوسة .  
 ويجب أن توضع اسطوانات غاز الكلور في مكان خاص حماية لصحة العاملين في الموقع ،  
 كما يجب سحب الغازات الناتجة عن عملية المعالجة بالكلور ( أغلبها غاز كلوريد الهيدروجين  
 يد كل ) بعيدا عن المنطقة . وتتم عملية المعالجة بالكلور عند درجة حرارة ٧٢٠-٧٥٠°م ،  
 حيث يدفع تيار من غاز الكلور خلال أنبوبة من الجرافيت أو الكوارتز ، لها انتفاخ يعمل على  
 توزيع الغاز بانتظام ، فيتحد جزء منه ببعض الألومنيوم بسرعة ، مكونا كلوريد الألومنيوم  
 لوكلم ، الذى يتبخر سريعا لانخفاض درجة حرارة غليانه ( درجة حرارة غليان كلوريد  
 الألومنيوم ١٨٠°م ) ويؤدى ذلك إلى تقلب مصهور الألومنيوم تقلبيا جيدا وفورانه ، مما  
 يساعد على فصل الشوائب غير المعدنية وطفوها على سطح المصهور .

شكل (٤٦)  
 جهاز تنقية الألومنيوم المنصهر  
 باستخدام غاز الكلور :  
 ١ - أنبوبة توصيل غاز الكلور  
 ٢ - نفخة  
 ٣ - فتحات هروب غاز الكلور  
 ٤ - منصدة بها آلية للتدوير  
 ٥ - بودقة  
 ٦ - عربة  
 ٧ - غرفة التنقية بغاز الكلور  
 ٨ - خرطوم مطاط  
 ٩ - اسطوانة تستخدم ضمن آلية الرفع

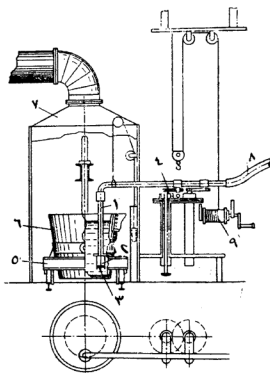


وفي أثناء عملية التقليل الذاتية ، تمكن بعض الفلزات من الاستيلاء على الكلور والاستئثار به ، فتتزعج من كلوريد الألومنيوم على حسب مقدار الطاقة المطلقة لهذه الكلوريدات عند درجة حرارة التنقية .  
ويوضح الشكل (٤٧) مقدار التغير في الطاقة المطلقة عند درجات الحرارة المختلفة .

( شكل ٤٧ ) تغير الطاقة المطلقة لتفاعلات بعض الكلوريدات عند درجات الحرارة المختلفة :

س : ( المحور السيني ) : درجة الحرارة °م  
ص : ( المحور الصادي ) : الطاقة المطلقة القياسية  
عند تكون الكلوريدات بالكيلو سعر/ جرام جزئى  
من غاز الكلور :

$$\begin{array}{lcl}
 ١ - & ٢ \text{ نغ} + ٢ \text{ كل} = ٢ \text{ نغ} & ٢ \text{ كل} \\
 ٢ - & \frac{١}{٢} \text{ س} + ٢ \text{ كل} = \frac{١}{٢} \text{ س} & \text{كل} \\
 ٣ - & \frac{٢}{٣} \text{ لو} + ٢ \text{ كل} = \frac{١}{٣} \text{ لو} & ٢ \text{ كل} \\
 ٤ - & \frac{٢}{٣} \text{ خ} + ٢ \text{ كل} = \frac{٢}{٣} \text{ خ} & ٢ \text{ كل} \\
 ٥ - & \frac{٢}{٣} \text{ لو} + ٢ \text{ كل} = \frac{٢}{٣} \text{ لو} & ٢ \text{ كل} \\
 ٦ - & \frac{٢}{٣} \text{ ما} + ٢ \text{ كل} = \frac{٢}{٣} \text{ ما} & ٢ \text{ كل} \\
 ٧ - & ٢ \text{ ص} + ٢ \text{ كل} = ٢ \text{ ص} & ٢ \text{ كل} \\
 ٨ - & ٢ \text{ كا} + ٢ \text{ كل} = ٢ \text{ كا} & ٢ \text{ كل}
 \end{array}$$

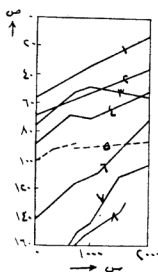


وتتلفو كلوريدات الشوائب على سطح المصهور لطفة أوزانها .  
وبعد الانتهاء من عملية التنقية ، ينقل الألومنيوم النقى إلى أفران مقاومة كهربائية ، يبين الشكل (٤٨) أحدها .

ويتكون جسم فرن المقاومة الكهربائي من هيكل معدنى ، جزؤه الأسفل على هيئة نصف أسطوانة ، يستند على مرتكزات منشورية الشكل ، أما جوف الفرن فيتألف من حجرتين أمايتين ومن حوض متجمع . ويكون الفرن مبطنًا بالطوب الحرارى . وتثبت ملفات المقاومة المصنوعة من الصلب النيكل الكرومى فى سقف الفرن .

ويمكن إزالة الفرن لإخراج الألومنيوم من فتحة الصب . ويستخدم مثل هذا الفرن لإعادة صهر الألومنيوم للأغراض التالية :

- تنقية الألومنيوم لدرجة أكبر ، يتركه ساكناً لفترة مناسبة عند درجة الحرارة اللازمة .
- تجانس الألومنيوم بخلط العصابات المتعددة والواردة من خلايا مختلفة .

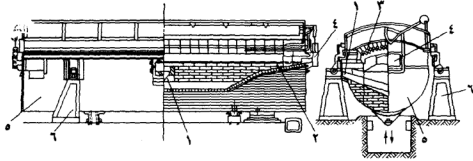

شكل (٤٨) فرق مقاومة كهربائي

- |                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| ١ - فتحة الصب                        | ٢ - الفرقة الأمامية    |
| ٣ - مسخنات تعمل بالمقاومة الكهربائية | ٤ - فتحة الشحن         |
| ٥ - غلاف معدني                       | ٦ - أعمدة ارتكاز الفرن |

#### (ب) تنقية الألومنيوم بواسطة التحليل الكهربائي :

تستخدم هذه الطريقة للحصول على ألومنيوم بالغ النقاء ، حيث يجرى استخدامه في أغراض البحث العلمي ، وما شابه ذلك . وتصل نسبة النقاء إلى ٩٩,٩٩٩٪ . ويعد من انتشار هذه الطريقة على نطاق صناعي واسع ، تكاليفها الباهظة .

وتجرى حالياً عملية التنقية بالتحليل الكهربائي في وسط منصهر ، يكون الأنود فيها سبيكة للألومنيوم غير النقي مع فلز ثقيل ، ويكون الكاثود فلز الألومنيوم النقي ، وتعد المسافة بين الأنود والكاثود بطبقة من الإلكتروليت تتكون من أملاح الفلوريدات والكلوريدات اللامائية ( لا تحتوي على ماء تبلور ) . ويجب أن يكون الوزن النوعي للإلكتروليت عند درجة حرارة العملية أكبر من الوزن النوعي للألومنيوم النقي ، وأقل من الوزن النوعي لسبيكة الأنود .

وعادة يستخدم إلكتروليت ، وهو يتألف من مخلوط كلوريد الباريوم باكل<sub>٢</sub> ( بنسبة ٦٠٪ ) وفلوريد الألومنيوم لو فل ( بنسبة ٢٣٪ ) ، وفلوريد الصوديوم<sub>٢</sub> ( بنسبة ١٧٪ ) ، والوزن النوعي لهذا الإلكتروليت ٢,٧ . ويعتبر النحاس من أفضل الفلوات التي تستخدم لزيادة الوزن النوعي لسبيكة الأنود .

وتعرف هذه الطريقة لتنقية الألومنيوم بطريقة الطبقات الثلاث ، ويمكن التعبير عن خطوات التنقية بالمعادلات التوضيحية التالية :


عند الأنود : لو (منصهر) ٣ إلكترونات  $\rightarrow$  +++

عند الكاثود : لو +++ ٣ إلكترونات  $\leftarrow$  (منصهر)

ولا تستطيع الشوائب الأكثر إيجابية كهربائياً من الألمنيوم، أن تنتقل من الأنود إلى الإلكتروليت مادامت سبيكة الأنود تحتوي على نسبة كافية من الألمنيوم . أما الشوائب الأكثر سلبية كهربائياً عن الألمنيوم ، فتنقل من الأنود إلى الإلكتروليت . ولكن هذه الشوائب لا تستطيع أن تنفصل على الأنود ما دام تركيز أيونات الألمنيوم في الإلكتروليت - أو حتى عند الكاثود - كبيراً ، لأن جهد انفصال هذه الشوائب أعلى من جهد انفصال الألمنيوم .  
ويبين الشكل (٤٩) خلية تستخدم لتنقية الألمنيوم بطريقة الطبقات الثلاث .

### ( ج ) التنقية بطريقة المغنسيوم :

تستخدم هذه الطريقة لتنقية بعض سبائك الألمنيوم ، فتصهر السبيكة مع ٢٥-٣٠٪ من المغنسيوم ، وتصل درجة حرارة انصهار هذه السبيكة إلى ٥٥٠°م . وفي هذه الحالة ، تنخفض

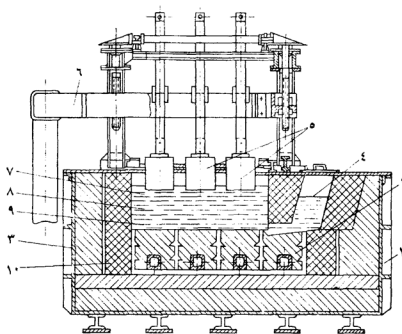

شكل (٤٩) خلية تنقية الألمنيوم بواسطة التحليل الكهربائي تبعا لطريقة الطبقات الثلاث :


- |                            |               |                                     |
|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| ١ - كتل الكاثود            | ٢ - غلاف      | ٣ - بطانة جانبية                    |
| ٤ - فتحة الشحن             | ٥ - الكاثود   | ٦ - عمود توصيل الكهرباء إلى الكاثود |
| ٧ - الألمنيوم أثناء تنقيته | ٨ - السكروليت | ٩ - سبيكة الأنود                    |
|                            |               | ١٠ - بطانة من الحجزيت               |



ذائبة الحديد في السبيكة انخفاضا حادا ، حيث يفصل الحديد على هيئة بلورات من لوح  $\gamma$  ترسب على أرضية الخلقة . كما يتحد جزء من السليكون والمغنسيوم مكونا سليبيدات المغنسيوم الخفيفة الوزن ، فتطفو على السطح . ويتحد جزء من الحديد في أثناء ذلك مع المنجنيز . ويفصل سبيكة الألومنيوم والمغنسيوم عن المركبات الكيميائية لحديد والسليكون والمنجنيز ، يجري ترشيح المصهور خلال طبقة من حبيبات البازلت تحت التفريغ (الخلخل) عند درجة حرارة  $510-520^{\circ}\text{C}$  ولا تزيد نسبة الحديد في المصهور بعد ترشيحه عادة على بضعة أجزاء في الألف .

ويختر المغنسيوم من سبيكة الألومنيوم والمغنسيوم بعد الترشيح في أفران مفرغة من الهواء تعمل بالحث التهربائي ( كما في الشكل ٥٠ ) ، ثم يكثف في مكثفات خاصة ، ويتبخر الزنك خلال هذه العملية إذا كان موجودا ضمن عناصر سبيكة الألومنيوم .

ويتم تبخير المغنسيوم والزنك عند درجة حرارة  $900 - 950^{\circ}\text{C}$  عندما يصل الضغط إلى  $10^{-4}$  مم زئبق ، ويراعى الاحتفاظ بدرجة حرارة ثابتة في المكثفات عند  $200^{\circ}\text{C}$  تقريبا ، عندئذ يتبخر كل من المغنسيوم والزنك من سبيكة الألومنيوم ، حيث يترسبان على جدران المكثفات على هيئة بلورات .

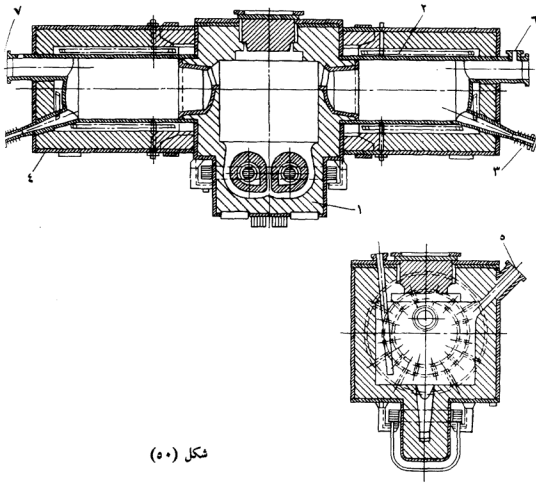

شكل (٥٠)

فرق الحث الكهربائي ، يستخدم لتصعيد المغنيسيوم من سبيكة  
الألومنيوم والمغنيسيوم خلال جو مفرغ ( ضغط منخفض لدرجة  
كبيرة ) ، ويؤدي ذلك إلى تنقية الألومنيوم :

- ١ - هيكل الفرن
- ٢ - مسخنات
- ٣ - فتحة صب سبيكة الألومنيوم والمغنيسيوم
- ٤ - موجسة
- ٥ - فتحة صب الألومنيوم النقي
- ٦ - فتحة دخول الهيدروجين
- ٧ - خط تفريغ الهواء

## الباب الثالث

### الميتالورجيا الفيزيكية للفلزات وتطبيقاتها

#### مقدمة في الميتالورجيا الفيزيكية :

تتسم معظم الفلزات ، عند اتحادها ، بخاصية التذائب المتبادل المحدود في الحالة المنصهرة . وهناك مجموعة من الفلزات تذائب منصهرة في بعضها بعضا متى بغير حدود .

ونادرا ما نجد فلزين لا يتذابوان إطلاقا في الحالة المنصهرة ، حيث ينفصل مصهوراهما إلى طبقتين ، تملأ إحداها الأخرى تبعا لكثافتها في حالة الانصهار ، مثل الحديد والرصاص . ولكن الحالة الأكثر شيوعا عند اتحاد فلزين منصهرين معا ، هي التذائب المحدود . وفي هذه الحالة ، نحصل على محلول منصهر متجانس تماما . إذا ما كانت كمية الفلز ب المضافة إلى الفلز أ لا تزيد عن ذائبيتها العظمى ، عند درجة حرارة الانصهار . ولكن من ناحية أخرى ، إذا تمدت كمية الفلز ب المضافة ذائبيتها العظمى في أ ، انفصل المصهور إلى طبقتين ، تتألفان من محلولين مشبعين : من ب في أ ، والآخر من أ في ب .

وباستثناء بعض الحالات النادرة لبعض الفلزات ( مثل الحديد والنحاس ) ، التيكال والفضة


النحاس والكروم ) فإن التذائب المحدود في الحالة المنصهرة يتميز باختلاف حاد في درجة حرارة الانصهار لكل منها ، وأحجام ذراتهما .

وعندما يتساكب فلز بفلز آخر أو عنصر لا فلزي - يحدث تفاعل كيميائي بين ذرات المنصرين ، وتؤلف إلكترونات التكافؤ للعنصر السبيكي - التي تتميز بضعف ارتباطها إلى نواها حيث لا تنتمي إلى ذرات منفصلة ، ولكنها تشترك في مجموعة الذرات ككل كما في الحالة الصلبة - مجموعة كيميائية واحدة لكل المحلول المنصهر . ويعتمد توزيع ذرات ( أيونات ) العناصر التي تتألف السبيكة منها في محول منصهر ، على علاقة قوى التفاعل المتبادلة بين الذرات المتشابهة وغير المتشابهة . وعند تذائب عنصر سبيكة أحدهما في الآخر في الحالة الصلبة ، تتكون إما محاليل جامدة ، وإما مركبات كيميائية ، أو ينتج عنها - بعد تجمدها - محاليل ميكانيكية ( غير متحدة كيميائيا ) من كلا المنصرين أ ، ب ، أو عدة محاليل جامدة . وعند تكون محاليل جامدة ، تحمل ذرات المنصر المذاب على بعض ذرات المنصر المذيب في شبكته البلورية ، كما في الشكل (٥١) ، أو قد تكن ذرات المنصر المذاب في المسافات البينية الفاصلة بين الذرات ، كما في الشكل (٥٢) .

في معظم الحالات إذن ، تتسم عناصر السبيكة بتذائب متبادل محدود في الحالة الصلبة . ومع ذلك ، فإن كثيرا من الفلزات لها ذائبية متبادلة غير محدودة .


شكل (٥١)

ذرات العنصر المذاب تحمل محل بعض فورات  
العنصر المذيب في شبكته البلورية :  
● ذرة العنصر المذيب  
○ ذرة العنصر المذاب

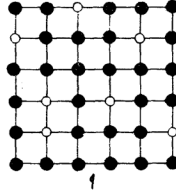

شكل (٥٢)

ذرات العنصر المذاب تكمن في المسافات البينية  
القاصلة بين ذرات العنصر المذيب :  
● ذرة العنصر المذيب  
○ ذرة العنصر المذاب

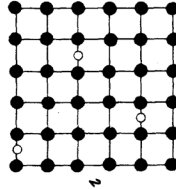


وإذا كان أحد عناصر السبيكة موجوداً بكمية تفوق حد تذاوبه فيها ، فإن الكمية الزائدة  
من هذا العنصر تكون صنفاً ( طوراً ) مستقلاً ، قد يكون محلولاً جامداً مشبعاً ، أو مركباً  
كيميائياً ، أو بلورات مستقلة لهذا العنصر .

وفي بعض الأحيان ، يختلف المركب الكيميائي عن المحلول الجامد في أن المركب الكيميائي  
تكون له شبكته البلورية الخاصة به ، والتي تميزه عن غيره من المركبات ، وهو في معظم الأحيان  
يتطلب من الناحية الكمية علاقة محددة لمكوناته كي يتكون .

وتكون عملية التحول الانتقالية لسبيكة من حالة الانصهار إلى الحالة الصلبة ، مصحوبة بتحويل  
المجموعة الكيميائية إلى حالة تقل فيها الطاقة المطلقة لها ، كما في الشكل ( ٥٣ ) .

وكما هي الحال في تجمد الغازات النقية ، يبدأ هذا التحول فقط إذا تعرضت السبيكة لتبريد

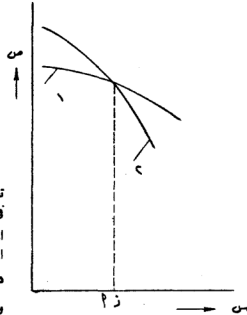

شكل (٥٣)

تغير مقدار الطاقة المطلقة مع درجة الحرارة في حالي الصلبة والسائلة :

المحور س : يمثل درجة الحرارة

المحور ص : مقدار الطاقة المطلقة

١ د : درجة حرارة الإنتران بين حالي الصلبة والسائلة

مفرط ( دون نقطة تجمدها ) ، كما في الشكل (٥٤) . وعندئذ تبدأ بلوراتها في التكون ،

شكل (٥٤) تجمد الفلز

النق أثناء تعرضه لتبريد مفرط

المحور س : الزمن

المحور ص : درجة الحرارة

المتوية

١- معدل تبريد بطيء

جدا ، يتعرض المصهور

لدرجة « تبريد مفرط »

طفيفة ، ومن ثم فهو يتجمد

عند درجة حرارة تقارب

درجة حرارة الإنتران د

( أنظر شكل ٥٣ ) . الجزء

الأفق من المنحنى يدل على

ثبوت درجة الحرارة نتيجة

انطلاق الحرارة الكامنة

وتعويضها الحرارة المفقودة

بالتبريد


٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ :

معدلات تبريد متزايدة ،


وفيها يتجمد الفلز انصهر

عند درجات حرارة أقل من


درجة حرارة الإنتران د

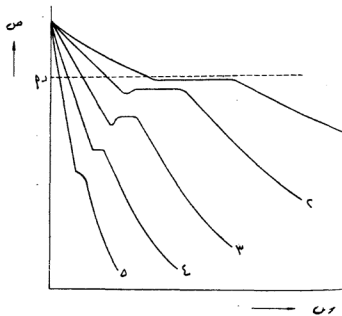

ثم لا تلبث أن تصبح نوى تنمو بعد ذلك كتركيب دندريتي (تفرعى يشبه أفرع الشجرة) كما في الشكل (٥٥) ، أو كبلورات متكاملة الأسطح كما في الشكلين ( ٥٦ ، ٥٧ ) .

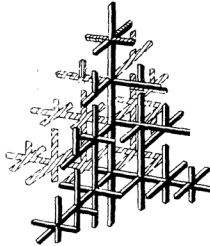


شكل (٥٥)  
تركيب دندريتي

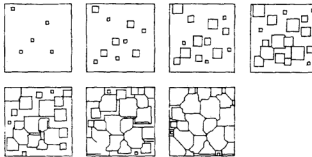

شكل (٥٦)

رسم توضيحي يبين خطوات تجمد فلز نقي من حالة الانصهار حتى تكوين بلورات متكاملة الأسطح

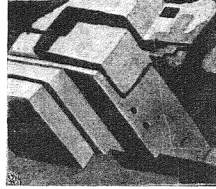

شكل (٥٧)  
التركيب البلورى للألومنيوم كما يتضح من  
الفحص المجهرى ( مكبرة ٧٠٠ مرّ )

وعندما تتجمد السبائك ، فإن الأصناف ( الأطوار ) المتكونة حديثا تكون مختلفة في تركيبها الكيميائى عن المحلول المنصهر الأصل . ولذلك ، فإنه لتكوين نواة مستقرة ، لا يكون كافيا حدوث تغيرات في الطاقة فقط - كما هي الحال لمجموعة مكونة من مكون واحد - بل يجب أن يكون هناك تباين في التركيز أيضا .

ويقل كثيرا معدل نمو البلورات في المحاليل عنه في الفلزات الخالصة . ويميز ذلك إلى أن النمو البلورى في محلول ما لا يكون مصحوبا فقط بتكون نوى ثنائية الأبعاد على أوجه البلورة ، كما يحدث في حالة الفلزات الخالصة ، ولكن يكون مصحوبا أيضا بانتشار ذرات المكونات في المحلول المنصهر . وكلما كان الفرق في التركيز بين المحلول المنصهر وبين البلورات التى تتكون كبيرا ، كان معدل نمو البلورات بطيئا .

وبعد تجمد مصهور السبيكة كلية ، تحدث تغيرات في التركيب البنائى ، بسبب التحولات التآصلية ، وبسبب تحلل المحلول الجامد نتيجة للتغيرات التى تطرأ على التذبذب المتبادل بين المكونات في الحالة الصلبة .

وتقسم التحولات في الحالة الصلبة بطابع بلورى فقط ، وتمّ بتكون بلورات الأصناف ( الأطوار ) الجديدة ثم نموها .

#### لأعادة الصنف ( الطور ) ومنحنيات الاتزان :

توضح عملية تجمد السبائك الفلزية ، بواسطة رسومات توضيحية ، تبين اتزانها الكيميائى عند أية درجة حرارة . وهى تمثيل بياني مناسب للتغيرات التى تطرأ على حالتها نتيجة للتباين في درجات الحرارة والتركيز . وتساعد منحنيات الاتزان ، التى تسمى أيضا الرسم البياني للأصناف ( الأطوار ) ، على معرفة الصنف ( الطور ) الذى تحتويه السبيكة عند أية درجة حرارة وأى تركيب كيميائى . كما تساعد هذه المنحنيات على تتبع التحولات المختلفة التى تطرأ على الأصناف

أثناء تسخين أو تبريد الشبكة المعنية في حالات اتزانها كيميائياً ، أى عندما تكون كل التفاعلات في المجموعة الكيميائية المطاة عكسية . وهذا يعنى أن التغيرات التى تحدث في مجموعة ما نتيجة لعمليات تتم في اتجاه واحد ، تكون مصحوبة بتغيرات تنتج عن عكس العملية في المجموعة الكيميائية .

وتعرف المجموعة في هذا المجال بأنها ائتلاف لواحد أو عدة مكونات عند مختلف الضغوط والتركيبات الكيميائية .

والمكونات هي تلك المواد ( سواء أكانت عناصر أو مركبات كيميائية ) ، التى يتعمم وجودها بصورة كافية لتكوين مجموعة . وعلى سبيل المثال ، يعتبر الغاز النقي مجموعة من مكون واحد ، وتعتبر شبكة تتألف من فلزين مجموعة ثنائية من مكونين ، وهكذا .

والصنف ( الطور ) ، هو ذلك الجزء من مجموعة ما ، الذى له صفة التجانس الطبيعي والكيميائي . ويكون منفصلاً عن الأجزاء الأخرى بسطح فاصل . وعليه فإن محلولاً سائلاً متجانساً هو في الواقع مجموعة وحيدة الصنف ( الطور ) . كما أن خليطاً لنوعين من البلورات هو مجموعة ثنائية تتألف من صنفين ( نوعي البلورات ) ، يختلفان فيما بينهما من حيث التركيب الكيميائي ، والبنية البلورية ويفصلان عن بعضهما بعضاً بسطح فاصل . كذلك فإن وجود شبكة منصهرة مع بلوراتها المتجمدة ، يمثل مجموعة ثنائية الصنف ( ثنائية الطور ) .

والمجموعة الكيميائية التى تتألف من عدة أصناف ( أطوار ) في سلوكها وما يعبرها من اختلافات ، وما يطرأ عليها من تغيرات وفقاً للظروف الخارجية ( درجة الحرارة والضغط ) ، إنما تخضع في كل ذلك لقاعدة هامة تعرف بقاعدة الصنف (أو قاعدة الطور) .

وتنص قاعدة الصنف ( الطور ) على الآتي : في أية مجموعة كيميائية متزنة وغير متجانسة ، فإن مجموع عدد الأصناف الموجودة مضافاً إليه عدد درجات الحرية المتاحة ، يكون مساوياً لعدد المكونات مضافاً إليه عدد العوامل الخارجية .

ويمكن صياغة قاعدة الصنف في معادلة رياضية كما يلي :

$$ص + د = م + ع$$

حيث :

- ص : عدد الأصناف ( الأطوار ) التى في حالة اتزان .
- د : عدد درجات الحرية المتاحة للمجموعة ( عدد العوامل المتغيرة ) .
- م : عدد مكونات المجموعة .
- ع : عدد العوامل الخارجية ( مثلاً : درجة الحرارة ، والضغط ) .



ومن المعادلة السابقة نحصل على الصيغة الآتية :

$$د = م + ع - ص$$

وهذه الصورة هي الأكثر شيوعاً لقاعدة الصنف .

وعدد درجات الحرية هو المقدار المستقل الخارجى ، أو العوامل الداخلية المتغيرة ( درجة الحرارة ، والضغط ، ودرجة التركيز ) التى قد تتغير دون أن تتسبب فى اختفاء صنف (طور) موجود ، أو فى تكوين صنف (طور) جديد فى المجموعة .  
وعند دراسة الاتزان الكيميائى ، ينظر إلى كل من درجة الحرارة والضغط كعاملين خارجيين يحددان حالة المجموعة الكيميائية .

وعند تطبيق قاعدة الصنف على مجموعات فلزية ، فإنه يمكن التغاضى عن تأثير عامل الضغط ، وعليه يصبح عدد المتغيرات الخارجية عاملاً واحداً فقط هو درجة الحرارة ، وتؤول المعادلة إلى الصورة التالية :

$$د = م + ١ - ص$$

وفى مجموعة كيميائية بلغت حد الاتزان ، تكون لكل العوامل الداخلية والخارجية ( التركيز ودرجة الحرارة على الترتيب ) قيم محددة . ولما كانت درجات الحرية لا يمكن أن تقل عن الصفر :

لئى أن :

$$م - ص + ١ \leq \text{صفر}$$

$$\text{صفر} \leq م + ١$$

أى أن عدد الأصناف ( الأطوار ) فى مجموعة متزنة لا يمكن أن يزيد على عدد المكونات مضافاً إليها ١ ( الواحد الصحيح ) . وبناء عليه فإنه من المستحيل وجود أكثر من ثلاثة أصناف (أطوار) فى مجموعة ثنائية متزنة ، كما أنه من المستبعد كلية الحصول على أربعة أصناف (أطوار) فى مجموعة ثلاثية متزنة ، وهكذا . وإذا كان عدد درجات الحرية مساوياً للصفر ، عرف الاتزان فى هذه الحالة بأنه « غير متنوع » .

ويلزم لوجود مجموعة فى حالة اتزان غير متنوع ، توافر ظروف محددة تماماً : درجة حرارة ثابتة ، وتركيب كيميائى محدد لكل الأصناف ( الأطوار ) الناشئة .

وعلى سبيل المثال ، فإن فلزاً نقياً منصهراً عند درجة حرارة تقارب بالكاد نقطة تجمده ، يمثل مجموعة كيميائية أحادية ( لها مكون واحد هو الفلز النقي ) ، وتتكون من صنفين ( مصهور الفلز وبعض بلورات منه قد مجمدت لبلوغه درجة حرارة تقارب بالكاد نقطة التجمد ) لهما نفس التركيب الكيميائى تماماً :

وإذن :

$$d = m + 1 - n \text{ ص}$$

$$d = 1 + 1 - 2 = \text{صفر}$$

بما يعنى أن الاتزان « غير متنوع » في هذه المجموعة الكيميائية . وفي هذه الحالة لا يمكن اختيار درجة الحرارة ( نقطة التجمد أو نقطة الانصهار ) أو تنييرها عشوائيا . إذ أنه توجد درجة حرارة واحدة فقط تكون عندها المجموعة في حالة اتزان ، هي درجة حرارة التجمد ( أو الانصهار ) لهذا القلز . وإذا كان عدد الأصناف ( الأطوار ) أقل من أقصى عدد ممكن بواحد ( الواحد الصحيح ) ، فإن عدد درجات الحرية سوف يزداد هو الآخر بنفس المقدار ، وهو واحد ( د = ١ ) ، وتوصف هذه المجموعة بأنها « أحادية التنوع » .

ولأننا على سبيل المثال ، سبيكة ثنائية تتكون من فلزين ، أى لها مكونان يكونان مجموعة ثنائية الصنف ( طوران ) في الحالة العامة عندما تبدأ في التجمد . في هذه الحالة : د = ١ . وإذا كانت د = ٢ لمجموعة ما ، فإنها تعرف بأنها « ثنائية التنوع » ، وعليه فإن المجموعة يمكن أن تكون متزنة عند درجات حرارة وتركيز مختلفين .

وفي الأغراض العملية ، من الضروري الإلمام بحالة السبائك بصفة إيجابية ، ومعرفة تكوينها ، استنادا إلى كل من درجة الحرارة والتركيز . وإذا ما عرفت حالة سبيكة ما ، بدرجة تركيز معينها عند أية درجة حرارة ، فإنه من المستطاع التنبؤ بخواصها ، وبتقبلها للمعاملة الحرارية ، وقابليتها للتشوه اللدن ( نتيجة لعمليات الطرق ، والتشكيل بالكبس ، وبالدفلة ) كما يمكن توقع مسلك هذه السبيكة في عمليات السباكة ، وملامستها لمختلف ظروف التشغيل . وهذا ما يعيننا في موضوع دراستنا لفلز الألومنيوم .

ويمكن تمثيل جميع التحولات التي تطرأ على سبيكة ما تبعا لدرجات الحرارة والتركيز بواسطة أشكال بيانية تبين منحنيات الاتزان لهذه السبيكة . ويتخذ عادة المحور الأفقي ( السيني ) لتيبان درجة التركيز ، في حين يتخذ المحور الرأسي ( الصادي ) لتيبان درجة الحرارة .

ومن حيث المبدأ ، تمثل منحنيات الاتزان نماذج محددة تماما من الاتزان : التداوب التام أو الجزئي ، وجود أو اختفاء مركبات كيميائية ، إلخ ، ويمكن رسمها على أساس اعتبارات نظرية .

وفي بعض الحالات ، تتطابق منحنيات الاتزان الحقيقية للسبائك تطابقا تاما مع الرسومات البيانية التي تم استنباطها على أسس نظرية .

وعلى كل حال ، فإن منحنيات الاتزان تكون صحيحة فقط تحت الظروف التي تكون فيها العمليات الكيميائية الموجودة في المجموعة ، في حالة اتزان .  
وفي بنود لاحقة ، سوف نورد دراسة منحنيات الاتزان لمجموعة ثنائية لعناصر التسابك المختلفة مع فلز الألومنيوم ، وذلك لأهميتها نظريا وعمليا .

### منحنيات الاتزان لمجموعة ثنائية :

يمكن تقسيم منحنيات الاتزان من حيث تذبذب عنصرى مجموعاتها في كلا الحالتين الصلبة والمنصهرة ، ومن حيث تكوينها لخليط ميكانيكية أو مركبات كيميائية ، إلى الأقسام التالية :

١ - مجموعة ثنائية يؤلف مكوناتها خليطاً ميكانيكياً من البلورات في الحالة الصلبة ، ويتذبذبان تذبذباً تاماً في الحالة المنصهرة .

٢ - مجموعة ثنائية يتذبذب مكوناتها تذبذباً في كلا الحالتين المنصهرة والصلبة .

٣ - مجموعة ثنائية يتذبذب مكوناتها تذبذباً تاماً في حالة الانصهار ، ولكن تذبذبهما في الحالة الصلبة محدود ، ويقل بانخفاض درجة الحرارة .

٤ - مجموعة ثنائية يتذبذب مكوناتها تذبذباً تاماً في حالة الانصهار ، ولكن تذبذبهما محدود في الحالة الصلبة (سائل لها تحول بريتيكتي) .

٥ - مجموعة ثنائية يتذبذب مكوناتها تذبذباً تاماً في حالة الانصهار ، ويكونان عند تجمدهما مركبات كيميائية :

(١) مجموعة ثنائية يتذبذب مكوناتها تذبذباً تاماً في حالة الانصهار ، ويؤلفان مركبات كيميائية ثابتة بعد التجمد .


(ب) مجموعة ثنائية يؤلف مكوناتها بالتجمد مركباً كيميائياً غير مستقر ، يتحلل بإعادة التسخين - قبل انصهاره - خلال تفاعل بريتيكتي ، مكوناً محلولاً جامداً وصنفاً مصهوراً .

٦ - مجموعة ثنائية يتعرض مكوناتها إلى تحولات تأصلية ( أى تحولات في البنية البلورية دون حدوث تغير في التركيب الكيميائي )

وفيما يلي نعطى فكرة عامة موجزة عن كل من هذه الأقسام :

١ - مجموعة ثنائية يؤلف مكوناتها خليطاً ميكانيكياً من البلورات في الحالة الصلبة ، ويتذبذبان تذبذباً تاماً في الحالة المنصهرة :


يمكن تمثيل هذا القسم بالرسم البياني كما في الشكل (٥٨) ، وفي هذه الحالة تتكون البيكة

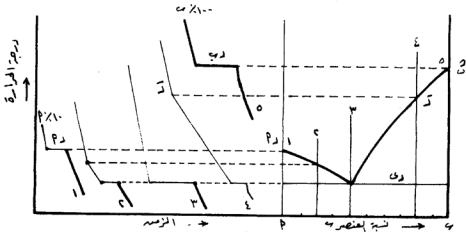

شكل (٥٨)

رسم منحنى الاتزان لمجموعة من المكونات تذبذب تماماً منصهرة وتكون مخلوطاً ميكانيكياً بالتبريد

التي تمثلها المجموعة الثنائية من خليط ميكانيكي (غير كيميائي) من مكوناتها الأصليين .  
وتستعيد الفلزات التي تكون مثل هذه الأنواع من السبائك نسقتها البلورية ثانية . وقد أمكن  
التأكد من ذلك بواسطة الفحص الإشعاعي الذي يظهر الخطوط المناظرة لكلا المكونين والميزة لها .  
ويبين الشكل طريقة مبدئية لرسم هذا المنحنى الاتزان بواسطة رسم منحنيات التبريد  
( درجة الحرارة - الزمن ) ، ثم توقع نقاط الانكسار المناظرة لتركيب السبيكة ودرجة  
الحرارة لرسم منحنى الاتزان - ويتضح من الشكل أيضا ، أن منحنيات التبريد لكلا الفلزين  
عندما يكونان في حالة نقية ، يمران بفترة زمنية تثبت عندها درجة الحرارة تماما لانبعاث  
الحرارة الكامنة لانصهار الفلز ، بينما يتكسر الخط عند بدء التجمد في حالة السبيكة . ولكن  
درجة الحرارة تأخذ في الانخفاض بمعدل آخر ، إلى أن يتم التجمد كلية فيتكسر الخط مرة  
أخرى ، نتيجة لتغير معدل التبريد .  
ويبين الشكل ( ٥٩ ) الرسم الكامل لمنحنى الاتزان مع توضيح الأصناف ( الأطوار )  
المتكونة .

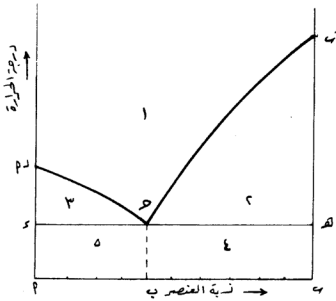


شكل (٥٩) منحنى الاتزان لمجموعة من المكونين ١ ، ب يتداوبان تماما منصهرين  
ولا يتداوبان في الحالة الصلبة فيكونان مخلوطا ميكانيكيا

- ١- مصهور متجانس تماما
- ٢- مصهور + بلورات من العنصر (ب)
- ٣- مصهور + بلورات من العنصر (١)
- ٤- بلورات من (ب) + يوتكتي (١+ب)
- ٥- بلورات من (١) + يوتكتي (١ + ب)

٢ - مجموعة ثنائية يتزاوب مكوناتها تزاوياً تماماً في كلا الحالتين المنصهرة والصلبة :  
 عند حدوث تزاوب غير محدود في الحالة الصلبة ، يجب أن يكون لمكون المجموعة الثنائية نفس الطراز من النسق البلورى ، كما يجب أن يكون حجم ذراتهما متقاربين لدرجة كبيرة . فإذا ما زاد الفرق بين حجمي ذراتهما على ١٥٪ استحال تكوينهما لمحاليل جامدة نتيجة لثقلوه الحاد في النسق البلورى للعنصر المذيب ، إذ يتم تكون المحلول الجامد بأسلوبين :  
 ١ - الإحلال ، حيث تحل ذرات العنصر المذاب محل بعض ذرات العنصر المذيب ، كما في الشكل ( ٥١ ) .

٢ - الالتجاء ، حيث تلجأ ذرات العنصر المذاب إلى المسافات الفاصلة بين الذرات وتكمن فيها ، كما في الشكل ( ٥٢ ) . ويمكن أن تحدث هذه الحالة إذا كانت ذرات العنصر المذاب من الصغر بحيث لا تعمل على تشويه النسق البلورى للعنصر المذيب .  
 وبالنسبة للفرق بين حجمي ذرتي المكونين ، فكلما كان الفرق كبيراً بحيث لا يتمنى النسبة ١٥٪ ، كان هناك تشوه واضح في النسق البلورى للعنصر المذيب ، كما في الشكل ( ٦٠ ) .

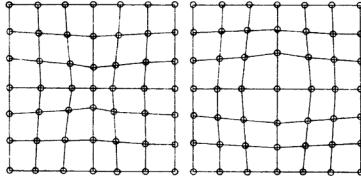


شكل (٦٠)

تشويه النسق البلورى للعنصر المذيب عند تكوين محلول جامد بطريقة الإحلال

فإذا ما زاد الفرق على ١٥٪ ، فإن تكون مركب كيميائي بنسق بلورى مختلف ، أو تكون خليط ميكانيكي من المكونين ، قد يكون أكثر احتمالاً وترجيحاً من وجهة نظر كيميائية تتعلق بالطاقة المطلقة لهذه المجموعة .

كما أنه من ناحية أخرى يميز تكون المحلول الجامد تقارب نقطتي الانصهار للمكونين ، ووقوع هذين العنصرين في موضعين متدانيين من بعضهما بعضاً في الجدول الدوري . ( انظر الملحق ١ )

ويمثل الشكل ( ٦١ ) منحنى الاتزان الخطى لهذه المجموعة الثنائية ، وكيف يعرف مقدما شكل هذا المنحنى بفحص منحنيات التبريد .

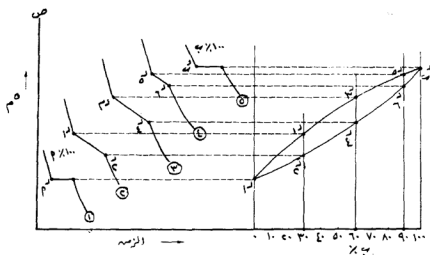

شكل (٦١)

الجزء الأيمن : المحور الأفقى يمثل النسبة المئوية لعنصرى المجموعة . المحور الرأسى يمثل درجات الحرارة


الجزء الأيسر : منحنيات التبريد للمجموعة الثنائية عند درجات تركيز مختلفة للعنصرين مع بعضهما بعضا :

- ١ - منحنى التبريد للعنصر أ النقي (١٠٠٪ أ)
- ٢ - منحنى التبريد للسبيكة (٧٠٪ أ، ٣٠٪ ب)
- ٣ - منحنى التبريد للسبيكة (٤٠٪ أ، ٦٠٪ ب)
- ٤ - منحنى التبريد للسبيكة (١٠٪ أ، ٩٠٪ ب)
- ٥ - منحنى التبريد للعنصر ب النقي (١٠٠٪ ب)

ويبين الشكل ( ٦٢ ) رسما كاملا لمنحنى الاتزان مبينا عليه جميع الأطوار المتكونة .

٣ - مجموعة ثنائية يتداوب مكوناتها تداوبا تاما في حالة الانصهار ، ولكن تذاوبهما في الحالة الصلبة محدود ويقل بإنخفاض درجة الحرارة :

نتناول هذا القسم بالتفصيل لأن عددا لا بأس به من سبائك الألومنيوم ينتهى بطريقة أو بأخرى لثل هذا القسم .

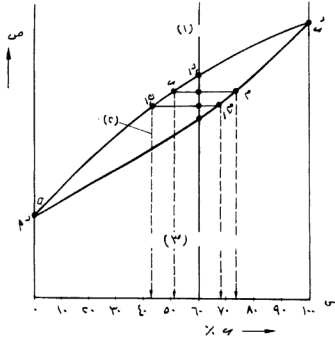

شكل (٦٢)


منحنى الاتزان لمجموعة ثنائية نمطية يتألف من مكوناتها تماماً في كلا الحالتين المنصهرة والصلبة :

- ١- صنف ( طور ) منصهر
- ٢- صنف ( طور ) منصهر + بلورات من المحلول الجامد ( ١ + ب )
- ٣- محلول جامد ( ١ + ب ) .

يوضح الشكل (٦٣) كيفية رسم هذا النوع من منحنيات الاتزان ، بينما يبين الشكل (٦٤) الرسم الكامل لمنحنى الاتزان مبيناً جميع الأطوار المتكونة . ويمثل الخطان  $\alpha$  ،  $\beta$  ه خطي السيولة للمصهور .

تبدأ بلورات المحلول الجامد للفلز ب مذاباً في الفلز أ ( الصنف  $\alpha$  ) في الترسب من السبيكة المنصهرة خلال الخط  $\alpha$  ه ، ويترسب المحلول الجامد للفلز أ مذاباً في الفلز ب ( الصنف  $\beta$  ) خلال الخط  $\beta$  ه .

ويمثل الخطان  $\alpha$  د ،  $\beta$  ج خطي الجمود . والنقطة د تناظر أقصى تداوب للفلز ب في الفلز أ عند درجة الحرارة اليوتكتيكية ( د ه ) ، ونقطة ج هي أقصى تداوب للفلز أ في الفلز ب عند نفس درجة الحرارة .

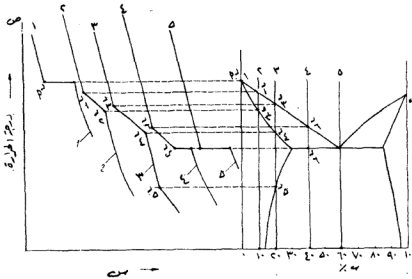

شكل (٦٣)

من منحنيات التبريد يتم تخليق منحنى الاتزان لمجموعة ثنائية يتزاوب مكوناتها تماماً في حالة الانصهار ، ولكن تزاوبهما في الحالة الصلبة محدود ، ويقل بانخفاض درجة الحرارة :

المحور الأفقي س يمثل الزمن

المحور الرأسى ص يمثل درجة الحرارة المتويزة

١ - منحنى التبريد للعنصر النقي ( ١ ) ٢ - منحنى التبريد للسبيكة ( ١٪ ٩ ، ١٠٪ ب )

٣ - منحنى التبريد للسبيكة ( ٨٠٪ ١ ، ٢٠٪ ب ) ٤ - منحنى التبريد للسبيكة ( ٦٠٪ ١ ، ٤٠٪ ب )


٥ - منحنى التبريد للسبيكة ( ٤٠٪ ١ ، ٦٠٪ ب )

د نقطة انصهار العنصر ا

دس نقطة انصهار العنصر ب

دي نقطة اليوتكتي



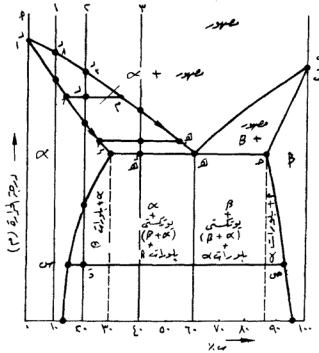

شكل (٦٤)

منحنى الاتزان النهائي للمجموعة الثنائية السابقة (أنظر شكل ٦٣)

بالمثل فإن النقطتين (و ، ي) تمثلان أقصى تداوب للغازين :  
 ب في أ ، أ في ب على الترتيب عند درجة الحرارة العادية (حرارة الغرفة) ويبين  
 الخطان د و ، ج ي تغير تداوب الغاز ب في الغاز أ ، والغاز أ في الغاز ب ابتداء من درجة  
 حرارة الغرفة إلى درجة الحرارة اليوتكتيكية .

و بتطبيق قاعدة الصنف على هذه المجموعة عند النقطة اليوتكتيكية هـ :

$$\gamma = (م)$$

عدد الأصناف (س) = ٣ (α ، β ، مصهور)

إذن :

$$د = م + ١ - س$$


$$صفر = ٣ - ١ + ٢ =$$

عما يعني انعدام درجات الحرارة عند هذه النقطة ، أي أن هذا الاتزان هو اتزان وحيد  
 غير متنوع .

والآن لنعتبر مراحل تجمد السبائك ١ ، ٢ ، ٣ في الشكل (٦٤) . تبدأ السبيكة ( ١ ) في التجمد عند درجة الحرارة ( د ) وتتجمد كلية عند ( د٥ ) . وتحتوى السبيكة المتجمدة فقط على بلورات من المحلول الجامد ( cc ) ، الذى لا يتعرض لتغيرات صنفية ( طورية ) بانخفاض درجة الحرارة حتى الحرارة المعتادة ( درجة حرارة الغرفة ) . وتبدأ السبيكة ( ٢ ) في التجمد عند درجة الحرارة ( د٣ ) وتنتهى عند ( د٤ ) . وخلال عملية التجمد ، يتغير التركيب الكيميائى للصنف المنصهر تبعاً لخط السيولة ، ومن ثم فإن الصنف المتجمد يتغير باستمرار تبعاً لخط الجمود . ولذلك فإنه عند أية درجة حرارة ( د ) ، فإن النقطتين ( م ، ن ) تحددان التركيب الكيميائى للمنصهر وبلورات المحلول الجامد على الترتيب . وعند تجمد السبيكة كلية فإنها تتكون فقط من بلورات من المحلول الجامد ( cc ) . وباستمرار التبريد حتى ( د٥ ) يصبح المحلول الجامد مفرطاً في التشبع . وعليه ، فإنه بانخفاض درجة الحرارة عن ( د٥ ) ، يتحلل المحلول الجامد ( β ) وتنفصل عنه الكمية الفائضة من المكون ب على هيئة بلورات من الصنف ( β ) الذى يزداد مقدار وجوده كلما انخفضت درجة الحرارة . وإذن فإنه تحت درجة د٥ ، تحتوى السبيكة على الصنفين cc ، β ( كما في الشكل ) ، ويتغير التركيب الكيميائى لهذين الصنفين خلال الحطين د و ، جى على الترتيب . فثلاً عند درجة الحرارة د فإن التركيب الكيميائى للصنف cc يكون ممثلاً بالنقطة س ، ويكون التركيب الكيميائى للصنف β ممثلاً بالنقطة ص . ويمكن تعيين النسبة بين كتلتهما وزناً كما يلي :


$$\frac{\text{كتلة الصنف cc}}{\text{كتلة الصنف } \beta} = \frac{د'ص}{د'س}$$

وهذه العلاقة في الميتالورجيا مشابهة لعلاقة القوة وذراعها في الميكانيكا ( العتلة ) إذ أن القوة × ذراعها = المقاومة × ذراعها ( كما في الشكل ٦٥ ) .

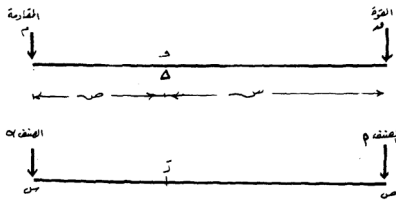

شكل (٦٥) تشبيه توزيع كتلتي الصنفين cc ، β بالعلاقة بين القوة والمقاومة وذراعهما .

وعلى أساس التغيرات في كل من الطاقة ودرجة التركيز ، فإن نوى الصنف  $\beta$  تتكون أولاً على الحدود الفاصلة بين حبيبات الصنف الأصل  $\alpha$  . وبين الشكل ( ٦٦ ) ما يحدث في هذه الحالة لسبيكة الألومنيوم والنحاس . ولكن التبريد السريع ( التسخية ) لهذه السبيكة يحوق تكون بلورات الصنف  $\beta$  ، وبذلك تحصل خطأ على سبيكة متجانسة تماماً بلغت حد التبريد المفرط عند درجات حرارة منخفضة . مثل هذا المحلول الجامد الذي تعرض للتبريد السريع يكون مغرطاً في التشبع بالنسبة للمنصر ب ، ومن ثم فهو غير مستقر من الناحية الميتالورجية فيتمرض لتفكك بمجرد تسخينه ، بل وعند درجة حرارة الغرفة دون تسخين ليمض السبائك . ويزداد معدل التفكك بارتفاع درجة الحرارة التي يصل إليها بالتسخين . هذا الانفصال للصنف الزائد نتيجة لتفكك محلول جامد مفرط التبريد ، يكون مصحوباً بتغيرات كثيرة في خواص السبائك . ومن الخصائص المميزة لعملية التسخية زيادة الصلادة ، وتسمى الأصلاذ بالإزمان ، أو الإصلاذ بالترسيب ، أو التعتيق .

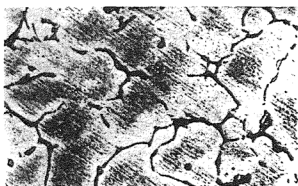

شكل (٦٦)

انفصال الصنف الفائض من سبيكة الألومنيوم والنحاس ، وترسبه على الحدود الفاصلة بين الحبيبات ، عندما تتاح الفرصة لهذا الصنف أن يتكون . ويمكن تلاقى حدوث هذا الترسب بالتسخية السريعة .

وتبدأ السبيكة ( ٣ ) في التجمد عند درجة الحرارة  $\delta$  وتتجمد كلية عند  $\delta$  . وخلال عملية التجمد ، يتغير تركيب الجزء المنصهر من السبيكة بصفة مستمرة خلال خط السيلة ، مغترباً من التركيب اليوتكتي ( النقطة هـ ) ، كما يتغير تركيب الصنف الجامد خلال خط الجمود متحركاً صوب أقصى تذاب له ( النقطة د ) . وعند النقطة  $\delta$  . يبلغ الصنف المنصهر التركيب اليوتكتي . وعندئذ تتجمد السبيكة تماماً . ومن ثم يترسب المحلولان الجامدان  $\alpha$  ،  $\beta$  مكونين حبيبات يوتكتية .

وتتكون الشبكة المتجمدة من بلورات ابتدائية مشبعة تماما من المحلول الجامد ترسبت خلال درجتى الحرارة،  $\delta$  ،  $\beta$  ، وغلوط يوتكتى تكون عند درجة الحرارة  $\delta$  ، ويشمل على المحلولين الجامدين  $\alpha$  و  $\beta$  ، ( تركيبهما الكيميائى يمثل بالنقطتين  $\delta$  ،  $\beta$  على الترتيب ) .

وبانخفاض درجة الحرارة تنفكك البلورات  $\alpha$  الابتدائية منها أو المحتواة فى الخليط اليوتكتى ، نتيجة لانخفاض إذابتها للمعصر  $\beta$  . ونتيجة لذلك ترسب بلورات من المحلول الجامد  $\beta$  من البلورات  $\alpha$  . وباستمرار انخفاض درجة الحرارة يتغير التركيب الكيميائى المصنف  $\alpha$  وبلورات  $\beta$  سواء الفائق منها أو الموجودة أصلا فى المحلول اليوتكتى، خلال الخطين  $\delta$  و  $\beta$  على الترتيب . وفى النهاية عندما تصل الشبكة إلى درجة حرارة الفرقة ، فإن التركيب الكيميائى للمصنفين  $\alpha$  و  $\beta$  يمكن تحديدهما بالنقطتين  $\delta$  و  $\beta$  .

وبدئى أن شبكة تركيبها الكيميائى هو التركيب اليوتكتى نفسه ممثلا بالنقطة  $\delta$  ( ٦٠٪ من المعصر  $\beta$  ) ، سوف تحتوى بعد تجمدها على حبيبات من الخليط اليوتكتى (  $\beta + \alpha$  ) .

ولاهية مثل هذا المنحنى من منحنيات الاتزان الكيميائى ، تجدر بنا الإشارة إلى التغيرات التى تطرأ على السبائك التى لها نفس مسلك هذا المنحنى .


تتغير خواص هذا النوع من السبائك خلال منحنى فى منطقة المحاليل الجامدة المتجانسة ، ثم خلال خط مستقيم فى المناطق التى يوجد فيها خليط من صنفين ، انظر الشكل ( ٦٧ ) .

وفى الحالة الثانية ، فإن نقطتى النهايتين للخط المستقيم تناظران خواص المحاليل الجامدة المشبعة تماما .

ويلاحظ أن الخواص فى المناطق التى تحتوى على صنفين (  $\alpha$  ،  $\beta$  ) تعتمد على درجة انتشار الخياط . وبالطبع لا تتطابق خواص الخالط المنتشرة انتشارا تاما مع هذا الخط المستقيم .

ولقد أمكن بمواصلة البحث ، التوصل إلى علاقة محددة بين تركيب شبكة وخواص سبائكها ( انظر الشكل ٦٧ ) . وكلما كانت درجة حرارة التجمد أكبر ، كلما قلت سيولة الشبكة ، كما أنه كلما كانت المسافة بين خطى السيولة والجمود أكبر ( فى اتجاه أفق ) ، كلما كان هناك نزوع أكبر إلى تكون انزالية تفرعية فى داخل التركيب البينائى للسبيكة . كما وجد عمليا أن السيولة تزداد زيادة ملحوظة ، فى حين تقل الفرصة لتكون شذوخ على الساخن فى السبائك التى تكون خالط يوتكتية عند تجمدها .

والسبائك الواقعة فى المناطق التى توجد بها محاليل جامدة ، تكون لها مطيلية عالية ، ومن ثم فإنها تكون طيبة ، ولها قابلية ممتازة للتشكيل بالأساليب المختلفة كالدرفلة والطرق والكبس

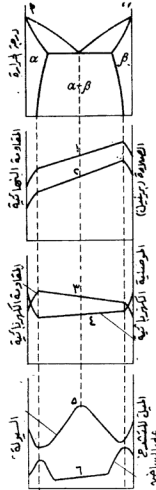

شكل (٩٧)

العلاقة بين الخواص وتكوين مجموعة ثنائية لها ذاتية محدودة في الحالة الصلبة :

١ - المقاومة النهائية كجم / م<sup>٢</sup>

٢ - الصلادة ( عدد برينل )

٣ - المقاومة الكهربائية

٤ - الموصلية الكهربائية

٥ - السيولة


٦ - النزعة لتكوين شقوق على السطح

وغيرها . أما التشوه اللدن للبياتك التي تحتوي على مخلوط من أصناف ( أطوار ) متعددة فيكون أكثر صعوبة ، وتقل قابلية مثل هذه البياتك للتشكيل بطرق الضغط ، فهي لا تستجيب لها بسهولة .


وعند وجود تركيب يوتكتي في بنية معدن ، فإن مطيلته تقل إلى أقصى حد لها . ونتيجة لذلك فإن أقصى تذبذب عند درجة الحرارة اليوتكتية هو الحد الأعلى للتركيز للبياتك التي لها قابلية لتشكيل .

٤ - مجموعة ثنائية يتذبذب مكوناتها تذبذباً تاماً في حالة الانصهار ، ولكن تذبذبهما محدود في الحالة الصلبة ( سبائك لها تحول بيريتكتي ) :

يبين الشكل ( ٦٨ ) منحنى الاتزان لهذه السبيكة الثنائية . ويختلف المنحنى من هذا النوع عن النوع السابق ( الشكل ٦٧ ) في أن بلورات المحلول الجامد  $\beta$  التي تترسب في أول الأمر عند بدء التجمد لا تلبث أن تتفاعل ثانية مع السبيكة المنصهرة بتركيب كيميائي محدد لتكوين بلورات جديدة من المحلول الجامد  $\alpha$  . ويحدث هذا التفاعل ، أو هذا التحول ، عند درجة حرارة ثابتة ( مثله كمثل التحول اليوتكتي ) ويعرف في هذه الحالة بالتحول البريتكتي .

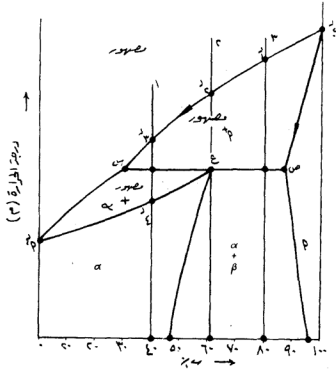

 شكل (٦٨) منحنى الاتزان لسبيكة تتعرض لتحول بيريتكتي :



• - مجموعة ثنائية يندابوب مكونها تداوباً تاماً في حالة الانصهار ، و يكونان عند تجمدهما

مركبات كيميائية :

ينشأ في كثير من المجموعات الفلزية ، عند تسابكها ، مركب أو عدة مركبات كيميائية . وتنقسم المركبات الكيميائية إلى أنواع ثلاثة رئيسية هي :

• مركبات تكافؤية .

• مركبات إلكترونية .

• مركبات التجاذبية .

• المركبات التكافؤية : تتميز هذه المركبات بصفة مميزة ، هي عدم تداوب مكوناتها تداوباً تاماً من الناحية العملية . ومن النادر أن تتكون هذه المركبات في السبائك الفلزية . وفي أغلب الأحوال تتحد المكونات في مركبات كيميائية لا تخضع لقواعد التكافؤ البسيطة .

• المركبات الإلكترونية : هذه المركبات لها أهمية كبيرة في المجموعات الفلزية . وللمركبات من هذا النوع نسبة محددة لعدد إلكترونات التكافؤ إلى عدد الذرات ، أي تكون لها نسبة إلكترونية محددة . وعليه . فهناك سلسلة من المركبات لها جميعاً نسبة إلكترونية محددة هي ٣ : ٢ ، وسلسلة أخرى لها النسبة ٢١ : ١٣ ، وثالثة لها النسبة ٧ : ٤ . وكل نسبة من هذه النسب المحددة تتناظر نمطاً محدداً من النسق البلوري . فكل المركبات التي لها النسبة الإلكترونية ٣ : ٢ يكون نسقها البلوري من نوع متمركز البلورة ومن هذه المركبات : نح ( لو ) ( نحاس - ألومنيوم ) ، نك ( لو ) ( نيكيل - ألومنيوم ) ، ح ( لو ) ( حديد - ألومنيوم ) وغيرها . وتعرف هذه المركبات بالصنف  $\beta$  .

وبعض المركبات مثل المركب نح<sub>٤</sub> لو ( نحاس - ألومنيوم ) وغيره لها النسبة الإلكترونية ٢١ : ١٣ ، ونسقها البلوري على هيئة مكعب معقد التكوين ، وتعرف هذه المركبات بالصنف  $\alpha$  وهكذا .


• المركبات الالتجاذبية : يميل عدد كبير من الفلزات إلى تكوين هذا النوع من المركبات الكيميائية ، على شكل كبريدات ونتريدات وغيرها . باتحادها مع العناصر : الكربون ، والتروجن ، والهيدروجين ، واليورون . ولهذه العناصر ذرات صغيرة الحجم يمكنها الالتجاذب إلى المسافات البينية بين ذرات الفلزات المذابة لها . وتتظم ذرات المركبات الالتجاذبية غالباً في نسق بلوري مكعب أو سداسي الشكل حيث تدلف ذرات العنصر المذاب خلاله لتشكل فجوات محددة أو مواضع خالية .

وتختلف المركبات الالتجاذبية عن المحاليل الجامدة الالتجاذبية ، إذ يختلف نسقها البلوري من النسق البلوري للفلز الذي تتكون منه .

• (١) مجموعة ثنائية يتذبذب مكوناتها تذبذباً تاماً في حالة الانصهار، ويؤلفان مركبات كيميائية

ثابتة بعد التجمد :

يبين الشكل (٦٩) منحنى التوازن لمجموعة ثنائية من هذا القسم . ويوضح الرسم البياني أن الفلزين أ ، ب يكونان مركبا كيميائيا أن م له نقطة انصهار ثابتة، هي النقطة ج .

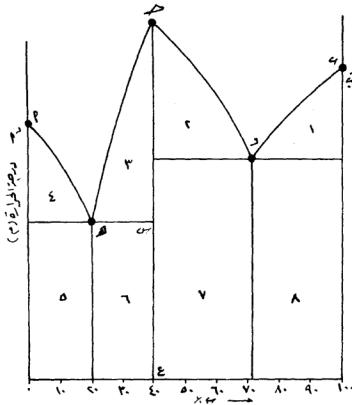


شكل (٦٩) منحنى الإتزان لمجموعة ثنائية يتكون من خلطها مركب كيميائي ثابت :  
الخط ح س ع (٤٠٪ ب) يمثل المركب الكيميائي الثابت أن ب م

- ١- مصهور + بلورات من ب
- ٢- مصهور + أن ب م
- ٣- مصهور + أن ب م
- ٤- مصهور + بلورات من أ
- ٥- بلورات من أ + يوتكتي (أ + أن ب م)
- ٦- أن ب م + يوتكتي (أ + أن ب م)
- ٧- أن ب م + يوتكتي (ب + أن ب م)
- ٨- بلورات من ب + يوتكتي (ب + أن ب م)



وبالفحص المجهرى ، يلاحظ وجود مركب كيميائى كيميائيات متعددة السطوح ، ومنفصلة تماما كما فى حالة الفلز النقي .

ووجود مثل هذا المركب الكيميائى فى الشكل ، يكون بمثابة إحدائى رأسى يناظر التركيب الكيميائى لهذه السبيكة ، ويقسم الشكل إلى جزئين ، يمكن اعتبار كل منهما منعنى اثنان مستقل ، الأول يشمل المنصر أ والمركب أن ب م ، والآخر يشمل الفلز ب والمركب أن ب م . ويتصلان معاً خلال المركب الكيميائى ، أن ب م وبين الشكل (٧٠) العلاقة بين خواص السبائك التى من هذا النوع وبين تركيبها الكيميائى . ومن السمات المميزة لهذه المركبات الكيميائية صلابتها الزائدة . ومقاومتها العالية للكهرباء ، وقصافتها الكبيرة ، ولذلك فهى غير طيعة ، ولا تستجيب للضغط والكبس ، ولا تناسب أعمال التشوه اللدن .

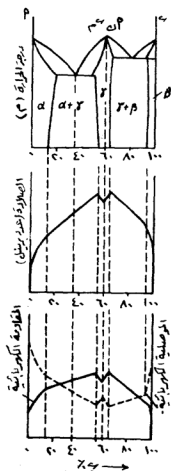


شكل (٧٠)


العلاقة بين الخواص والتكوين لمجموعة ثنائية يتكون خلالها مركب كيميائى ثابت .

هـ (ب) مجموعة ثنائية يؤلف مكوناتها بالتجمد مركباً كيميائياً غير ثابت ، ويتصلب بإعادة التسخين قبل انصهاره خلال تفاعل بريكتي مكوناً محلولاً جامداً وصنفاً منصهرأ :

 يوضح الشكل (٧١) الرسم البياني لمنحنى الاتزان لهذه المجموعة . ويقع المركب الكيميائي  $\alpha\beta$  م على الإحداثي الرأسى الذى يناظر ٨٠٪ من المنصر ب . ويتكون هذا المركب عند درجة الحرارة د نتيجة لتحول بريكتي بين الصنف المنصر الذى يناظر تركيبه الكيميائي النقطة د وبين المحلول الجامد  $\beta$  ذى التركيز الأقصى الذى تمثله النقطة هـ . ويمكن تمثيل هذا التفاعل بالمعادلة التوضيحية التالية :




مثل هذا المركب الكيميائي يتكون فقط فى السبائك التى لها تركيبها الكيميائي المحدد دون غيره .

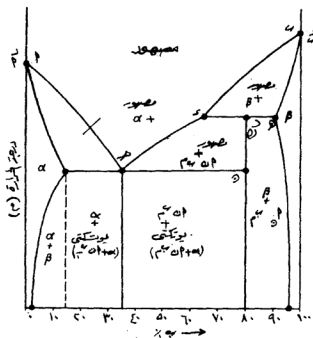

شكل (٧١) منحنى الاتزان لمجموعة يتكون من خلالها مركب كيميائي غير ثابت

#### ٦ - مجموعة ثنائية يتعرض مكوناتها لتحولات تآصلية :

تحدث التحولات الصنفية في الحالة الصلبة في المجموعات التي يتعرض أحد مكوناتها ، أو مكوناتها معاً ، إلى تحولات تآصلية .  
ويبين الشكل ( ٧٢ ) منحنى الاتزان لثل هذه الحالة ، عندما يتجمد مكونا المجموعة كفلزيين نقين ، ولكن يتعرض المكون ا بانخفاض درجة الحرارة إلى شكلين تآصيلين . وهذا الشكل يمثل أبسط أنواع هذا القسم ، فهناك ما هو أكثر تعقيداً منه .

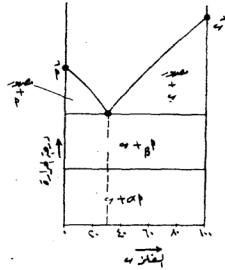

شكل (٧٢)

منحنى الاتزان لمجموعة ثنائية لأحد مكوناتها  
صورتان متآصلتان تظهران بالتبريد


#### منحنيات الاتزان لمجموعة ثلاثية :

لما كانت البناك التي تستخدم على نطاق واسع في الأغراض الهندسية والعملية ، تتألف من ثلاثة عناصر فأكثر ، فإنه من الضروري دراسة منحنيات الاتزان لمجموعات تتعدد مكوناتها . مثل هذه المنحنيات تتيح وسيلة ميسرة للتعرف على التركيبات الكيميائية للبيكة حتى يمكن اختيار الملائم منها . ومن ناحية أخرى فهي تساعد على تفهم واستيعاب مختلف العمليات التي تحدث في مثل هذه المجموعات .

ولقد تم في الواقع عمل العديد من منحنيات الاتزان للمجموعات الثلاثية . ويستفاد منها عملياً على نطاق واسع .

ومنحنى الاتزان لمجموعة ثلاثية نموذج ثلاثي الأبعاد ، يتم رسمه على أساس مثلث متساوي الأضلاع . ويمكن معرفة اتركيز المكونات في المثلث بنفس المقياس ، ويسمى « مثلث التركيز » . ويجري توقيع المكونات على أركان المثلث الثلاثة ، بينما يمثل أضلاع المثلث المجموعات الثنائية التي تتألف من كل عنصرين . وكل نقطة داخل المثلث تحدد التركيب الكيميائي للبيكة الثلاثية .

وهناك قاعدة هندسية هامة ، هي إحدى خواص المثلث المتساوي الأضلاع ، هذه الخاصية هي أن الخطوط الثلاثة ( د ن ، د م ، د ع ) ، الشكل ( ٧٣ ) التي رسمت موازية للأضلاع الثلاثة من النقطة د داخل المثلث ، تساوى في مجموعها ( د ن + د م + د ع ) طول ضلع المثلث ل الذي اعتبر ممثلا للنسبة ١٠٠٪ من التركيز .

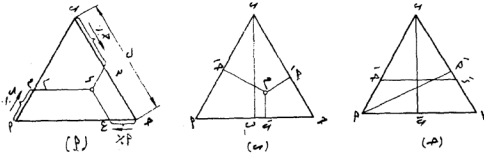

شكل ( ٧٣ ) طرق تحديد التركيب الكيميائي لمجموعة ثلاثية

فإذا أردنا معرفة التركيب الكيميائي لسبيكة تمثلها النقطة د . نرسم منها ثلاثة خطوط موازية لأضلاع المثلث ، والأطوال المناظرة للخطوط تعطى النسبة المئوية للمكونات أ ، ب ، ج في السبيكة ، كما في الشكل .

ويمكن تحديد التركيب الكيميائي بطريقة أخرى . في هذه الحالة ، يتخذ ارتفاع المثلث ممثلا ١٠٠٪ . والنظرية الهندسية التي تستخدم في هذه الحالة تنص على أن مجموع ثلاثة خطوط تقام عموديا على الأضلاع الثلاثة من نقطة في مثلث متساوي الأضلاع تساوي مقدارا ثابتا هو طول ارتفاع المثلث ( أي أن  $ب = م' + ج' + م' + ب'$  ) ، كما في الشكل ( ٧٣ ب ) . واستنادا إلى خواص المثلث متساوي الأضلاع ، يمكن بسهولة توضيح ما يلي :

١ - كل السبائك التي تقع تركيبها الكيميائي على خط مستقيم يتصل بأحد رؤوس المثلث على الضلع المقابل ، يكون لها النسبة للتركيب الكيميائي في عنصرين . فمثلا ، السبائك التي تقع على الخط أ - ب تكون النسبة بين مكوناتها ب ، ج ثابتة ، الشكل ( ٧٣ ج )

٢ - جميع السبائك التي تقع على الأعمدة الساقطة من رؤوس المثلث ( ارتفاعات المثلث ) الشكل ( ٧٣ ج ) ، لها نفس التركيب الكيميائي لمكونين اثنين . فمثلا السبائك التي تقع على الارتفاع ب - ج تحتوي على كميات متساوية من المكونين أ ، ج .


٣ - جميع السبائك التي تقع على خط يوازي أحد أضلاع المثلث ( الخط ح - د ) يكون لها نفس المحتوى من المكون الذي يقع على الرأس المقابل ( الرأس ب في الشكل ٧٣ ج )

ويمثل التركيب الكيميائي للسبائك الثلاثية على سطح مستو ، بينما المطلوب أن يكون هناك نموذج مجسم ثلاثي الأبعاد لتوضيح التحولات الحرارية .

ولرسم منحنى لمجموعة ثلاثية ، تم الخطوة الأولى تماما كما في حالة المجموعة الثنائية ، حيث ترسم منحنيات التبريد على محورين يمثلان درجة الحرارة والزمن ، لسبائك لها تركيبات كيميائية مختلفة . وعند إتمام ذلك ، فإن النقط التي تمثل السبائك المختلفة يجرى توقيمها على مثلث التركيز . ثم تقام أعمدة على مستوى مثلث التركيز عند النقط المناظرة . بعد ذلك يجرى توقيع درجات الحرارة للنقط الحرجة لكل سبيكة على العمود المناظر . ويتم رسم الأسطح التي تمر بالنقط الحرجة ، بنفس الطريقة التي رسمت بها الخطوط خلال النقط الحرجة في المجموعات الثنائية . وبذلك نحصل على مجسم ذي أبعاد ثلاثة يمثل المجموعة الثلاثية تمثيلا كاملا .

وتقسم منحنيات الاتزان للمجموعات الثلاثية ، تبعا لنفس الأسلوب الذي قسمت به منحنيات الاتزان للمجموعات الثنائية ، أى وفقا لنداوب المكونات في حالتى الانصهار والصلابة ، ووجود مركبات كيميائية .

ويوضح الشكل ( ٧٤ ) رسما بيانيا لمجموعة ثلاثية ، يتداوب مكوناتها تداوبا تاما في الحالة المنصهرة ، وتكون مخلوطا ميكانيكيا بسيطا عند تجمدها .

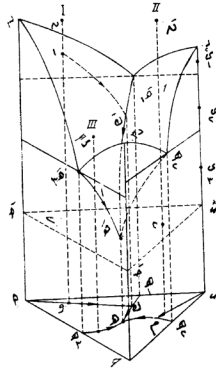

شكل (٧٤)


نموذج مجسم لأسطح التوازن لمجموعة ثلاثية  
تتداوب مكوناتها تماما في حالة الانصهار  
وتكون مخلوطا ميكانيكيا في حالة الصلابة

ولقد رسمت كل مجموعة من المجموعات الثنائية أ - ب ، ب - ج ، ج - أ على ضلع من أضلاع المثلث الثلاثة كما في الشكل ( ٧٤ ) .

ويمثل الضلع د هـ ١ هـ ٢ هـ ٣ جزءاً من سطح السيولة (مماثل خط السيولة في المجموعة الثنائية) . وينظر درجات الحرارة التي يبدأ عندها المكون أ في الترسيب من السبيكة المنصهرة . والسطح د هـ ١ هـ ٢ هـ ٣ هو سطح السيولة بالنسبة للمكون ب ، والسطح د هـ ١ هـ ٢ هـ ٣ يتعلق بترسيب المكون ج . وتمثل الخطوط ١ هـ ٢ هـ ٣ ، ٢ هـ ٣ هـ ٤ ، ٣ هـ ٤ هـ ٥ الخطوط اليوتكتي الثنائية في هذه السبيكة الثلاثية .

وتتقاطع أسطح الجرمود الثلاثة هذه في النقطة هـ المشتركة ، والتي تمثل نقطة اليوتكتي الثلاثية .

وبإسقاط خطوط اليوتكتي الثنائية إسقاطاً عمودياً على مستوى مثلث التركيز أب ج ، نحصل على ثلاثة منحنيات ثنائية الأبعاد ، هي ١ هـ ٢ هـ ٣ ، ٢ هـ ٣ هـ ٤ ، ٣ هـ ٤ هـ ٥ الشكل ( ٧٥ ) .

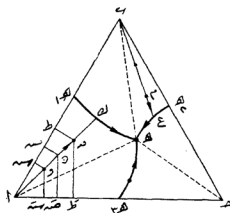

شكل (٧٥)  
إسقاط خطوط اليوتكتي الثنائية على مستوى التركيز أب ج

وحتى يمكن استيعاب مثل هذا الجسم الذى قد يبدو ممقدا ، يجدر بنا دراسة سلوك إحدى السبائك وتتبع خطوات تجدها . ولكن هذه السبيكة مثله تماماً بالنقطة و .


من الواضح - كما في الشكل ( ٧٤ ) - أن هذه السبيكة لابد أن تكون منصهرة عند النقطة ن . ولكن بانخفاض درجة الحرارة إلى النقطة (١) التي تقع على سطح السيولة ، تصبح السبيكة مشبعة بالمكون أ فيبدأ في الترسيب عند هذه النقطة . عندئذ تصبح السبيكة المنصهرة غنية بالمكونين ب ، ج ، ويتغير تركيبها الكيميائي خلال سطح السيولة في الاتجاه ا ك .

بإسقاط المنحنى  $\alpha$  كـ عموديا على مثلث التركيز ، نحصل على خط مستقيم و كـ (يمكن إثبات ذلك بطرق رياضية ) ، يمر امتداده برأس المثلث  $\alpha$  ( بالرغم من تغير التركيب الكيميائي للبيكة المنصهرة ، إلا أن النسبة بين مكوناتها  $\beta$  ،  $\gamma$  تظل ثابتة ، إذ أن كتيهما المطلقة في البيكة لم تتغير ، مما يحلو بالتركيب الكيميائي للبيكة المنصهرة أن يتغير خلال خط مستقيم يمر برأس المثلث ) . وعندما يبلغ تركيب البيكة المنصهرة النقطة كـ . تصبح مشبعة بالمكونين  $\alpha$  ،  $\beta$  ، ومن ثم يتجمدان بانخفاض درجة الحرارة عن ذلك على هيئة يوتيكتية . ويتكون اليوتيكتي (  $\alpha + \beta$  ) خلال درجة حرارة ثابتة تناظر النقطة ( ٢ ) على الشكل ، الواقعة في المستوى اليوتيكتي (  $\alpha + \beta$  ) الذي يمر بالنقطة هـ . وفي النهاية نحصل على سبيكة متجمدة تتألف من بلورات  $\alpha$  ، ويوتيكتي (  $\alpha + \beta$  ) ، بالإضافة إلى اليوتيكتي الثلاثي (  $\alpha + \beta + \gamma$  ) .

ثمة سبيكة أخرى تمثلها النقطة م ، سوف تتجمد بنفس الكيفية تماما ، وتتكون بعد تجمدها من :  $\beta + (\alpha + \beta) + (\alpha + \beta + \gamma)$  .


وبالنسبة للسبائك التي تقع على الخطين هـ م ، هـ م ، السبيكة ٣ مثلا على الشكل ، سوف تتكون بعد التجمد من يوتيكتي ثنائي ويوتيكتي ثلاثي . أما السبائك التي تقع على الخطوط ا هـ ، ب هـ ، ج هـ ، سوف لا تحتوي على يوتيكتي ثنائي ، ولكنها سوف تتكون من مكونات زائدة (  $\alpha$  ،  $\beta$  أو  $\gamma$  ) واليوتيكتي الثلاثي (  $\alpha + \beta + \gamma$  ) .

وبالطبع فإن السبيكة التي تمثلها النقطة هـ سوف تحتوي فقط على يوتيكتي ثلاثي (  $\alpha + \beta + \gamma$  ) وبين الشكل ( ٧٦ ) مجسما لمنحنيات انتران مجموعة ثلاثية من مكونات تتناوب تماما في كل من حالي الانصهار والصلابة . لمثل هذا المجسم سطحان ، هما سطح السيولة و سطح الجمود ، يتجمد بينهما المحلول الجامد الثلاثي ، وتتكون السبيكة الصلبة من هذا المحلول الجامد الثلاثي .

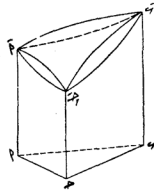

شكل (٧٦)  
مجسم لسطح انتران مجموعة ثلاثية تتألف  
من مكونات تتناوب تماما في حالي الانصهار  
والصلابة

وبين الشكل (٧٧) مجسماً لمنحنيات اتزان مجموعة ثلاثية محدودة التذاب في الحالة الصلبة وفي أغلب الأحيان ، تستخدم مقاطعات مينة خلال المجسم ، لتوضيح التحولات والتغيرات

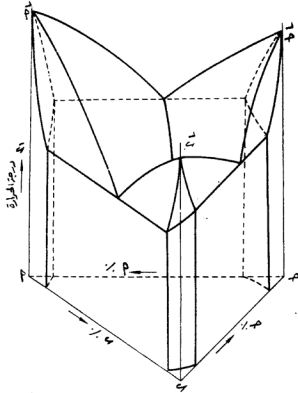

شكل (٧٧) مجسم لمنحنيات اتزان مجموعة ثلاثية محدودة التذاب في الحالة الصلبة

المختلفة التي تقرأ على المجموعة . وهناك طرق عدة للحصول على مثل هذه المقاطعات :


١ - عمل مقاطعات أفقية في المجسم ، سواء على هيئة مقاطعات متساوية الحرارة ، وتمثل الصنف والتركيب البنياني لجميع السبائك عند درجة حرارة معينة ، أو كإسقاطات لأسطح وخطوط معينة على مستوى أفقي ( مثلث التركيز ) .

٢ - عمل مقاطعات رأسية ، إما موازية لضلع من أضلاع مثلث التركيز ، وإما مارة بأحد رؤوسه ، وفي بعض الأحيان ، تؤخذ مقاطعات خاصة تبين التركيب البنياني عند جميع درجات الحرارة ، ولكنها فقط لتركيبات كيميائية محددة للمجموعة الثلاثية .



ويوضح الشكل ( ٧٨ ) قطاعات متساوية الحرارة للمجسم السابق تم الحصول عليها بواسطة مستويات أفقية عند درجة حرارة فوق درجتي الحرارة اليوتكتيكية الثانية والثالثة ( و ) وعند درجة حرارة أعلى قليلا من نقطة اليوتكتي ( هـ ) . ويوضح الشكل ( ٧٨ ) قطاعات أفقية تحت النقطة اليوتكتيكية لسبائك تكون محاليل جامدة معدودة .


ويبين الشكل (٧٩) عدة قطاعات رأسية في مستويات توازي الفضل ا ب من مثلث التركيز للمجسم المبين بالشكل (٧٧) .

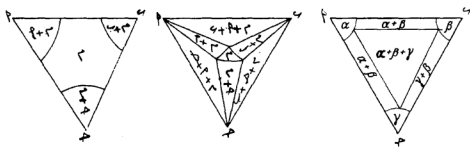

شكل (٧٨)

قطاعات متساوية الحرارة لمجسم أسطح الإلتزان الحراري لمجموعة ثنائية ( الشكل ٧٧ ) :

م : مصهور

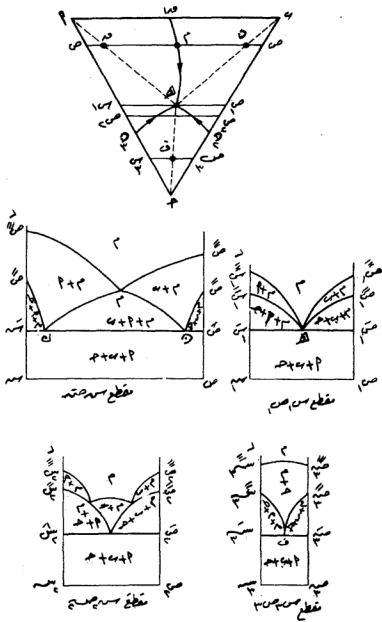

شكل (٧٩)

قطاعات رأسية في جسم مجموعة ثلاثية

م : منظور

## الباب الرابع

### المعالجة الحرارية لسبائك الألومنيوم

الألومنيوم كغيره من الفلزات ، يتسايك وهو منصهر مع العديد من العناصر الأخرى . فيذاب مع كل من النحاس ، والمغنسيوم ، والسيليكون ، والمنجنيز ، تذاوياً تاماً دون حدود في الحالة المنصهرة ، ولكن تذاوبها معه في الحالة الصلبة يكون محدوداً .


وتضاف العناصر السبكية إلى الألومنيوم ، بهدف إنتاج سبائك تتمتع بخواص يفتقر إليها الألومنيوم الفلزى الذى يقسم بالطراوة والضعف . فيضاف المغنسيوم ، والنحاس ، والمنجنيز ، للحصول على سبائك الألومنيوم التى تشغل بواسطة الضغط أو الكبس ، حيث تؤدي تلك العناصر إلى تحسين الخواص الميكانيكية لهذه السبائك .

ويمكن بإضافة نسب قليلة من النحاس ، والمغنسيوم ، والمنجنيز ، الحصول على تشكيلة من سبائك الألومنيوم تعرف باسم « ديورالومين » تضارع في متانتها بعد تصلبها إزمانياً ( أى تركها لوقت كاف حتى تتصلد ) فولاذ الإنشاءات الكربونى .

ويضاف السيليكون بكميات كبيرة في سبائك الألومنيوم المخصصة لصناعة المسبوكات ، حتى يكسبها سيولة عالية وهى منصهرة ، ويقلل من كثرة الانكماش الحجمى للسبيكة في أثناء تجمدها . ولكن الخواص الميكانيكية لهذه السبائك أقل جودة من السبائك التى تشكل بواسطة الضغط .

وإضافة الحديد تزيد من متانة الألومنيوم إلى حد ما ، ولكن في الوقت نفسه ، تقل مطيلته ومقاومته للصدأ . ويعتبر الحديد من أضر الشوائب بالألومنيوم ، إذ يتكون المركب « ألومينات ، الحديدك » الذى يقلل إلى حد بعيد من قابلية الألومنيوم للتشكيل بالطرق المختلفة .

وتستطيع سبائك الألومنيوم أن تتحمل بسهولة تأثير القوى التى تؤثر عليها على شكل صدمات إذ تكتسب هذه السبائك كمية من طاقة الصدمة تفوق تلك التى يمتصها الصلب ثلاث مرات . وعموماً ، يمكن القول بأن تسايك الألومنيوم في مجموعة ثنائية مع عنصر آخر ، يمكن أن يتبع منحنى التوازن التالى ( الشكل ٨٠ أ ) على نحو أو آخر . وقد يتحور هذا المنحنى فيقلص قليلاً لينحى إلى الصنف β فيصبح منحنى التوازن كما في الشكل ( ٨٠ ب ) فإذا اختص الصنف cc اتخذ منحنى التوازن هيئة بسيطة ، كما في الشكل ( ٨٠ ج )

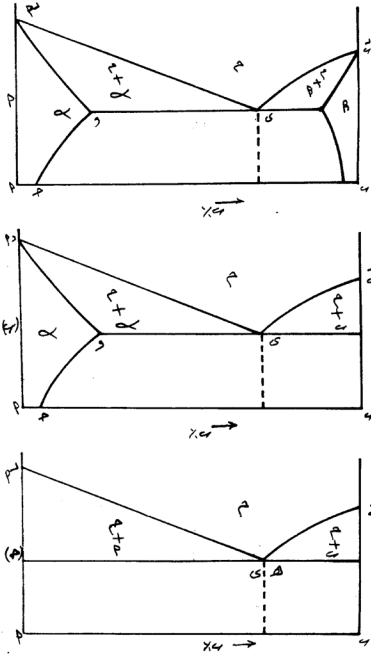

شكل (٨٠) الصورة العامة لمنحنيات الاتزان لتسايك الألومنيوم مع غيره من العناصر  
 م : مشهور

وتجسنا في دراسة هذه المنحنيات الأجزاء المتطرفة إلى أقصى اليسار ، حيث تحتوي السبيكة على الأقل على ٩٠٪ من الألومنيوم ( الرقم ٩٠ اختياري، حيث أن حدود نسبة الألومنيوم في سبائكها هي ٩٠-٩٩,٩٩٪ ) .

وبالرجوع إلى الشكل العام لمنحنى التوازن ، الشكل ( ٨٠ أ ) ، يمكن تقسيم سبائك الألومنيوم إلى قسمين :

١ - سبائك سبكية : وهي التي تقع على يمين الخط ج و . وهذه السبائك ، وبالأخص القريب منها من نقطة اليوتكتي ، خواص سبكية جيدة .

٢ - سبائك تشكيلية : وهي التي تقع على يسار الخط ج و . ويؤدي تسخين هذه السبائك إلى درجة حرارة أعلى من درجة حرارة اليوتكتي التي تناظر النقطة ي ، إلى تداوب الأصناف الفائضة ، فتصبح السبائك وحيدة الصنف وتكون لها قابلية عالية للتشكيل بالكبس .


وتنقسم السبائك التشكيلية بدورها إلى نوعين :

( أ ) نوع قابل لزيادة مقاومته بمعاملته حراريا ، وهي السبائك التي يقع تركيبها الكيميائي بين النقطتين و ، هـ .


( ب ) نوع غير قابل لزيادة مقاومته بمعاملته حراريا ، وهي السبائك التي يقع تركيبها الكيميائي على يسار النقطة هـ .

ومن المفيد الإلمام بمسلك الألومنيوم في سبائكه ، مع بعض العناصر السبكية المتداولة والتي تكون مجموعة ثنائية .


تبين الأشكال ( ٨١ ) و ( ٨٢ ) و ( ٨٣ ) منحنيات الاتزان لسبائك الألومنيوم مع العناصر الآتية : السيليكون ، المغنسيوم ، النحاس .

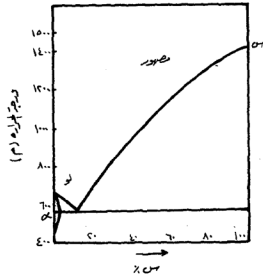

شكل (٨١)  
منحنى الاتزان  
الألومنيوم - سيليكون

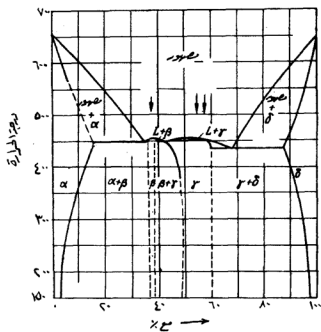

شكل (٨٢)  
منحنى الاتزان : ألومنيوم - مغنسيوم

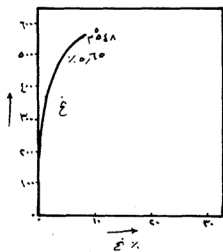

شكل (٨٣)  
منحنى الاتزان : ألومنيوم - نحاس

### ميتالورجيا المعاملة الحرارية لسبائك الألومنيوم :

الميتالورجيا بمفهومها العلمى ، موضوع متخصص إلى حد بعيد ، إذ أن التركيب البلورى للمعدن يحتاج إلى دراسة متسقة واستيعاب كامل . ومع ذلك تقدم فيما يلى بعض اعتبارات أساسية تمكن من فهم واستيعاب هذا الموضوع الهام .

تحتوى سبيكة الألومنيوم المنصهرة على عدة عناصر مختلفة قد يبلغ عددها عشرين ، بعضها منها يتذاب ويتذوب تماما ، وبعضها الآخر لا يتذاب بل يوجد مختلطا فقط . وعليه فإنه إذا سمح للسبيكة المنصهرة أن تبرد ، فإنها تصل إلى نقطة تبدأ عندها في التجمد . وعند هذه النقطة تبدأ بعض البلورات في التكون وتكون بمثابة نوى البلورات التالية . ومع مواصلة التبريد ، يتكون المزيد من البلورات على البلورات الأولى ، وهذه البلورات تبدأ في تكوين حبيبات بلورية .

بالإضافة إلى ذلك ، تتكون بعض المركبات الكيميائية من اتحاد الفلزات بعضها مع بعض . وقد تتجمد هذه المركبات بصورة منفصلة مترسبة ، إما بين الحبيبات خلال الحدود الفاصلة بينها ، وإما داخل الحبيبات ذاتها فيما بين البلورات . كذلك قد تنفصل عناصر أخرى بينها خلال عملية التبريد إلى درجة حرارة الجو المتعاد ( درجة حرارة الغرفة ) . ومن الواضح أنه نتيجة لذلك ، نحصل على تركيب معقد للغاية .

### التصلد نتيجة للتشغيل :

كما سبق ، وبالتفاسى عن تلك الحسيات الإضافية المترسبة ، يمكن اعتبار أن سبائك الألومنيوم تتكون بصفة عامة من حبيبات ، وهذه بدورها تتألف من بلورات . ويمكن للحبيبات المتجاورة أن تنزلق وتفساب بالنسبة لبعضها بعضا في شتى الاتجاهات المختلفة . ومن ثم يمكن القول بأن هذه الحبيبات « مستويات انزلاق » مختلفة ومتعددة .

ويوصف الفلز بأنه « طرى » إذا كان لبلورته مجموعة كاملة من مستويات الانزلاق لم يستغل منها مستوى قط ، أى لم يستنفذه المعدن نتيجة لعدم حدوث انزلاق .

قلنا « لم يستغل منها مستوى قط » ، إذ أنه بتسليط قوة ميكانيكية صغيرة ، فإن هذه الحبيبات سوف تنزلق خلال أحد مستويات الانزلاق لمقدارين . وعند تعرض فلز طرى للطرق أو الشد ، أو إذا تغيرت أبعاده ميكانيكيا بطريقة أو بأخرى ، بواسطة قوة عند درجة حرارة الغرفة ، فإن البلورات المتجاورة سوف تتحرك خلال أحد مستويات الانزلاق . ولكن بسبب حدوث الانزلاق خلال أحد المستويات بمقدار معين ، فإنه سرعان ما تبلغ الحركة مداها خلال هذا المستوى . ومن ثم كان تسليط مزيد من الشغل أمرا ضروريا ، حتى يمكن أن يستمر الانزلاق خلال مستويات انزلاق أخرى .

ومع ذلك ، فن المستبعد تماما أن توجد مستويات الانزلاق المتعاقبة في أوضاع مواتية ومناسبة بالنسبة لاتجاه القوة المسلطة على المعدن . وعليه فإن النتيجة المتوقعة لذلك ، هي أنه بتبسيط نفس القوة كاسبق ، يحدث تغير في الشكل أقل كثيرا عما لو كانت مستويات الانزلاق مواتية تماما لهذه القوة . وبتمرض الفلز لزيد من الشغل المبذول ، فإن مقاومة المعدن للتغير في شكله تزداد ، وعندئذ يقال إن المعدن قد تصلد نتيجة لتشغيله .

وهكذا فإنه بتغير شكل المعدن بتشغيله ميكانيكيا ، تستنفد مستويات الانزلاق الواحد تلو الآخر ، ومن ثم يصبح المعدن تدريجيا صلبا ، فأكثر صلادة ، ثم يبدى اعتراضا على تقبل المزيد من الشغل .

من ذلك يمكن استنتاج ، أن المعادن التي لا تتميز بعدد كبير من مستويات الانزلاق ، سرعان ما تصل إلى نقطة يتطلب الأمر عندها تبسيط قوة كبيرة لمواصلة تشغيلها ، أو قد ينهار عندها ببيان المعدن إذا ما استنفدت جميع مستويات الانزلاق .

ومن الممكن أن يستعيد المعدن قابليته الأولى للتشغيل ، بنشوء مجموعة جديدة من البلورات ، لها مجموعتها الخاصة من مستويات الانزلاق التي لم تستغل بعد . ويتم ذلك بتسخين المعدن الذي سبق تشغيله ( تصلده ) إلى درجة حرارة يبعد عندها المعدن تكوين بنيانه البلوري من جديد .


ودرجة الحرارة هذه تسمى « نقطة إعادة التبلور » أو « درجة حرارة إعادة التبلور » . ولكي تستعيد سبائك الألومنيوم بنيانها البلوري من جديد ، يلزم تسخينها إلى درجات حرارة منخفضة نسبيا ، وتقع بين ١٤٨ - ٥٤٠°م . ويمكن التحكم في هذه العملية بسهولة ، كما أنه من الممكن الحصول على نتائج طيبة يمكن التمويل عليها .

فإذا كنا بعدد تشكيل فنجان من الألومنيوم من قرص دائري مسطح من الفلز بواسطة السحب العميق ، فبدلا من محاولة إنتاج الفئجان من القرص المسطح بعملية تشكيل واحدة ، يمكن الحصول على الشكل النهائي على عدة خطوات أو مراحل ، تتخللها عملية تلدين ( تخمير ) بين كل خطوة والتالية لها ، وذلك لتصحيح وتخفيف الإصلاص الناشئ\* ، عن التشغيل . وهذه الكيفية يمكن المحافظة على كل خطوة في حدود التشغيل العمل للمادة ، فلا يتم سحب القرص إلى ما بعد النقطة التي يؤدي عندها التشغيل ، وما يصاحبه من إصلاص إلى حدوث شقوق أو انهيار للمعدن .

من هنا يمكن تفهم السبب في أن عمليات تشكيل سبائك الألومنيوم ، تتضمن خطوات متعاقبة من الضغط أو الكبس ، تتخللها سلسلة من المعاملات الحرارية .

وبين الشكل (٨٤) تأثير زمن التلدين ( التخمير ) عند ٢٥٠°م على صلادة سبيكة من الألومنيوم ( نسبة المغنسيوم بها ٢,٨٧٪ ) ، فنجد أن الصلادة قد انخفضت انخفاضاً حاداً في غضون دقائق لا تزيد على العشر ، نتيجة إعادة تبلور هذه السبيكة ، وبين السهم ظهور أول حبيبات التبلور التي باكتمالها تثبت قيمة الصلادة .



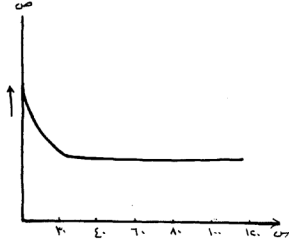

شكل (٨٤)

تأثير زمن التلدين « التخثير » عند  $٢٥٠^\circ\text{م}$  ، على صلادة سبيكة الألومنيوم ( بها مغنسيوم ٢,٨٧ % ) :

المحور س : زمن التلدين بالدقيقة      المحور ص : الصلادة

دور عنصر الوقت في عمليات المعاملة الحرارية :

من الأهمية بمكان ، تفهم تأثير عنصر الوقت في عمليات المعاملة الحرارية للفولاذ . فمثلا ، في عملية التلدين ( التخثير ) السابق وصفها ، إذا لم يراع استبقاء الشغلة فوق درجة حرارة إعادة التبلور فترة مناسبة . فلن نتاح فرصة كافية لكي تنمو بلورات الفلز تماما ، لأن تلك العملية تستغرق بعض الوقت . وفي الواقع ، تتطلب معظم التغيرات التي تنشأ داخل بنيان الفلز فترة زمنية معينة . ويلزم أيضا بعض الوقت لكي تتخلل الحرارة تماما خلال جميع أجزاء الشغلة الممدية التي تجرى معاملتها حراريا . وهذا أمر ضروري حتى يكون هناك ارتفاع كاف في درجة الحرارة في سائر القطاعات تجنباً للاختلاف في التركيب الميتالورجي المطلوب . ويجب أن ندرك أنه إذا ما أردنا رفع درجة حرارة قلب الشغلة رفعا سريعا بوضعها في فرن درجة حرارته عالية ، فإن ذلك يؤدي حتماً إلى رفع درجة حرارة الشغلة عند سطحها وأركانها إلى حد التسخين المفرط الذي قد يؤدي إلى حرقها وإتلاف خواصها .


ولكل هذه الأسباب ، في أية معاملة حرارية ، يجب أن نترك الشغلة وقتا كافيا عند درجة الحرارة المطلوبة .

ولننصر الوقت أهمية أخرى في عمليات المعاملة الحرارية ، إذ أن هناك عمليات ميتالورجية أخرى تتطلب بعض الوقت لكي تتم على الوجه الأمثل ، مثل عملية الانتشار في الحالة الصلبة ، وغيرها من عمليات المعاملات الحرارية .

ويجدر بنا قبل الدخول في تفاصيل المعاملة الحرارية ، والتركيب البنائي لسبائك الألومنيوم ، أن نبدأ بالفلز في حالته النقية ، توغيا للسهولة ، لنرى كيف يؤثر عامل الوقت على التركيب البنائي للفلز .

يبين الشكل (٨٥) العلاقة بين الوقت ودرجة الحرارة للفلز النقي عندما يترك ليتجمد من حالة الانصهار ( النقطة أ ) .

بانخفاض درجة الحرارة ، تصل إلى درجة الحرارة (ب) حيث يبدأ الفلز في التجمد ( درجة تجمد الألومنيوم النقي  $960.8^{\circ}\text{C}$  ) . وتظل درجة حرارة المصهور التي بدأت تتكون خلاله البلورات الأولى من الفلز النقي ثابتة بعض الوقت ، إلى أن يتم تجمد المصهور كلية ، ويرجع ذلك إلى انبعاث أو اعتناق كمية من الحرارة تسمى « الحرارة الكامنة » ، وهي تعادل كمية الحرارة المفقودة نتيجة التبريد . ومن ثم يأخذ المنحنى اتجاهاً أفقياً حتى النقط ( ج ) التي يتجمد عندها آخر نقطة في المصهور .

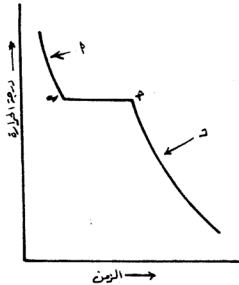


شكل (٨٥)

تجمد الفلز النقي : العلاقة بين الزمن ودرجة الحرارة

وبعد أن يتجمد المصهور كلية ، تأخذ درجة حرارته في الانخفاض تدريجياً نتيجة للتبريد . وتمثل هذه المرحلة بميل الخط البياني ( د ) ..

ويجب ألا يغيب عن الذهن ، أن ذلك المسلك هو مسلك الفلز النقي فقط ، ولكل فلز  
نقى منحنى خاص به ، وله نقطة ثابتة وتختلف من فلز لآخر ، بمعنى أن الجزء الأفقي من  
المنحنى يتغير صعودا أو هبوطا على المحور الرأسى ، تبعا لدرجة حرارة انصهار الفلز .  
الشكل (٨٦) .

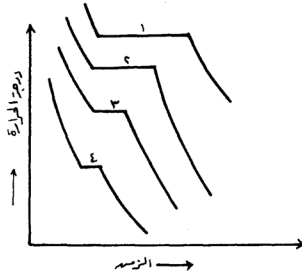

شكل (٨٦) منحنيات التبريد للفلزات النقية :  
فلزات مختلفة ٤،٣،٢،١

ولدراسة مسلك الفلز عند تبريد مصهوره عندما لا يكون نقياً ، أى عندما يكون متساكباً  
مع غيره من العناصر مكوناً سبيكة ، فإننا سنختار هنا أبسط أنواع السبائك ، وهى السبيكة  
التي تحتوى على عنصرين فقط ، مكونة مجموعة ثنائية .

سبق أن ذكرنا أن الألومنيوم يتساكب مع غيره من العناصر ، فهو يتزاوب مع النحاس ،  
والمغنسيوم ، والسيليكون ، وغيرها . ولتيسير ، تأخذ المجموعة الثنائية ( ألومنيوم - نحاس )  
كثال للسبيكة البسيطة . يصهر الألومنيوم مع النحاس نجد أنهما يكونان مصهوراً متجانساً تام  
التزاوب ، ويترك هذا المصهور ليبرد نجد أنه يسلك مسلكاً مختلفاً تماماً عن مسلك الفلز  
النقى ، ويرجع ذلك إلى وجود « نطاق للتجمد » بدلا من « نقطة التجمد » ، حيث تبدأ  
السبيكة في التجمد عند درجة حرارة معينة وتستمر في التجمد ، بينما تأخذ درجة الحرارة في  
الانخفاض أيضا حتى قبل تجمد المصهور نهائياً ، ويبين هذا الجزء من المنحنى بالجزء المنقط هـ و ،  
ويستمر المنحنى إلى النقطة هـ ي .

### التجمد التبايني :

إذا رجعنا إلى منحنى التبريد في الشكل الأسبق للفئزين الألومنيوم والنحاس ، نجد أنه ما إن تبدأ السبيكة في التجمد ، حتى تنشأ بلورات تتكون كلية من الألومنيوم النقي . وبانخفاض درجة الحرارة ، تبدأ في الظهور بلورات بنسب محسوسة من النحاس . وباستمرار التبريد تتكون بلورات تحتوي على نسب متزايدة من النحاس . ف عند النقطة ه ، تتجمد جسيمات سبيكية قد يكون تكوينها الكيميائي ٩٩,٩٪ من الألومنيوم ، ٠,١٪ من النحاس . ولكن تحت النقطة ه مباشرة قد يكون التركيب الكيميائي لجسيمات التي تتجمد خلال المصهور ٩٩٪ من الألومنيوم ، ١٪ من النحاس ، وبالمثل فإن جسيمات تحتوي على ٩٨٪ من الألومنيوم ، ٢٪ من النحاس سوف تتجمد عند درجة حرارة أقل .

وهكذا فإنه بانخفاض درجة الحرارة ، فإن البلورات التي تتكون خلال المصهور عند أية لحظة تكون مسخرة لسبيكة الألومنيوم والنحاس التي تتجمد عند تلك الدرجة من الحرارة بعينها .

ويعبور المنحنى للجزء و ، تحتوي جسيمات السبيكة التي تتجمد خلال المصهور على نسبة متزايدة باستمرار من النحاس . وعندئذ تتكون البلورات الأخيرة من المصهور ، بذلك يكون كل المصهور قد تجمد نهائياً ، وتنخفض درجة الحرارة خلال منحنى مماثل للسابق . وعندما يحتوي المعدن المنصهر على أكثر من عنصرين ، فإن هذا المنحنى يتغير كثيراً ، وتصبح عملية التجمد نفسها أكثر تعقيداً .

ومن الواضح أنه بالنسبة لسبيكة ألومنيوم فعلية ، وهي تحتوي عادة على عناصر مختلفة يتراوح عددها بين ستة وعشر عناصر ، فإن مسلك هذه السبيكة سوف يكون بعيداً كل البعد عن البساطة ، خاصة وأن كثيراً من العناصر المختلفة في السبيكة ستكون بدورها مخاليط مختلفة ، أو مركبات تباين في سلوكها ، مما يؤدي إلى تعقيد الموقف .

### الترسيب :

الترسيب هو أحد التعقيدات التي تنتج من جراء وجود العديد من العناصر المختلفة في سبيكة الألومنيوم ، حيث تؤدي عدة عناصر إلى تكوين مخاليط أو مركبات تتجمد أو تنفصل عن المصهور على هيئة دقائق صغيرة مستقلة قبل - أو حتى بعد - تجمد معظم المواد الأخرى .

هذه الجسيمات قد تكون من الصغر بحيث يمكنها أن تترسب وتكن بين الأسطح الفاصلة للبلورات المتجاورة . ويكون ترسبها بكيفية تعمل على « تثبيت » البلورات ، عن طريق إعاقتها عن الانزلاق بعضها على بعض . ومن ثم تزداد مقاومة السبيكة للتشغيل الميكانيكي ،

وهذا بدوره قد يكسب السبكة صلادة وقصافة ، كما يفقد لها في الوقت نفسه بعضا من الخواص الميكانيكية الأخرى كالمطيلية . وعلى حسب الظروف ، فقد تكون النتيجة مطلوبة أو غير مرغوب فيها .

وعندما يصبح انزلاق البلورات بعضها على بعض صعبا ، فإن الفلز يبدو وكأن لديه عددا أقل من مستويات الانزلاق . ومن ثم يصبح صلدا يقاوم التشغيل الميكانيكي . كما يصبح أكثر متانة . لذلك فقد تكون النتيجة النهائية ، تحسن الخواص الميكانيكية للفلز كثيرا . وكما سنرى فيما بعد ، فإن هذا هو الغرض من المعاملات الحرارية المختلفة .

ويجب أن يوضع في الاعتبار أنه إلى جانب ترسب الجسيمات الصلبة ( الحامدة ) من المصهور يحدث أيضا ترسب للجسيمات الصلبة من أوساط جامدة . فكما يستطيع فلز جامد أن ينتشر خلال فلز جامد آخر ( أنظر : التجنيس ) ، فإنه يمكن للتمصر الجامد أن يترسب من وسط جامد .

#### الإفترالية :

عندما يسمح لسبائك الألومنيوم المنصهرة بالتبريد ، بعد صبها في قوالب ، حتى تتجمد إلى كتل ( مصبوبات ) ، فإنه من الطبيعي أن تبرد أسطح الكتلة الملاصقة للقالب بسرعة أكبر من باقى الكتلة . لذلك فإن البلورات الأولى تتكون على أسطح الكتلة التي تلامس جدران القالب . وباستمرار انخفاض درجة الحرارة وتكون البلورات تباعا ، تنشأ البلورات الجديدة على البلورات الأولى ، مكونة حبيبات تنمو في اتجاه مركز الكتلة ، وعموديا على جدران القالب . وفي الوقت الذي تنمو فيه الحبيبات إلى الداخل نتيجة لفقد الحرارة خلال جدران القالب ، يظل قلب الكتلة منصهرا لارتفاع درجة حرارته .

وكما رأينا في البند السابق ، فإن بعض مكونات المعدن المنصهر تترسب أو تنفصل عن المصهور ، كلما انخفضت درجة الحرارة . وفي حالتنا هذه ، فإنه نتيجة لعدم تساوى درجات الحرارة خلال كل أرجاء الكتلة ، يحدث الترسيب بطريقة غير متساوية . وهذا يؤدي بدوره إلى عدم انتظام توزيع الترسيب ( المواد المنفصلة ) .

ولما كان لهذه الرواسب ( المترسبات ) تأثير خاص - مرغوب فيه - على خواص الفلز ، فن الضرورى أن يكون توزيعها منتظما خلال كل الفلز المتجمد . ويتم ذلك ميكانيكيا بالتشغيل ، أو بما يعرف في المعاملة الحرارية باسم « التجنيس » .

#### التجنيس :

بالرجوع إلى متحنى تجمد سبيكة الألومنيوم والنحاس ، نجد أن البلورات التي كانت سابقة إلى الترسيب في أول الأمر ، كانت مكونة من الألومنيوم النقي ، تلتها بلورات ترسبت

محتوية على نحاس ينسب تزايد بانخفاض درجة الحرارة . ومن ثم فإن الحبيبات البلورية المتكونة تحتوى على تركيب بنيانى ، يختلف تركيبه الكيميائى من القلب إلى الخارج ، وهذا التركيب البنيانى غير مرغوب فيه ، لتباين خواصه من الداخل إلى الخارج . وعليه ، فن اللازم تغير هذا التركيب البنيانى إلى تركيب بنيانى آخر ، يؤدى إلى تحسين الخواص الميكانيكية للسيكة .

ولكى يتم ذلك ، فإننا نلجأ إلى ظاهرة « الانتشار فى الوسط الجامد » وهو مصطلح يطلق للدلالة على انتشار أو ذوبان فلز فى آخر كإلحاقها فى الحالة الصلبة . ولكى ينتشر النحاس فى سبيكة الألومنيوم بمعدل أكبر ، يجرى تحفيز ذرات النحاس ، برفع درجة حرارة السبيكة إلى ما دون درجة حرارة الانصهار بقليل ، ثم تتبع بعملية تبريد بطى ، وهذه العملية تسمى « التجنيس » .

وتتراوح درجة الحرارة المناسبة لمعظم سبائك الألومنيوم بين ٤٨٠ - ٥٤٠°م . وبهذه الوسيلة يمكن التغلب على ما تبديه بعض المكونات من نزعة للانفصال أو إحداث انزالية فى بنيتها على هيئة مساحات رقيقة وكثيفة فى الوقت نفسه .

إن فالتجنيس عملية تساعد على إحداث توزيع منتظم للعناصر السببكية وغيرها من المكونات الأخرى ، ومن ثم تساعد فى الحصول على تركيب بنيانى متجانس مطلوب .


#### تقوية سبائك الألومنيوم بواسطة المعاملة الحرارية :

يمكن تقوية سبائك\* الألومنيوم بترسيب بعض مكوناتها داخل الحبيبات البلورية خلال الحدود الفاصلة فيما بين البلورات ، أو فى مستويات الانزلاق بين البلورات ، بكيفية تعمل على إعاقة وعرقلة الانزلاق ، ومن ثم تصبح السبيكة أصلد وأقوى من ذى قبل . وبين الشكل (٨٧) رسماً توضيحياً لخطوات ترسيب المكونات خلال الحدود الفاصلة بين البلورات أثناء معاملتها حرارياً بهدف تقويتها .

ويمكن أيضاً زيادة المقاومة للانزلاق ، بالتحكم فى الأصناف المترسة بين البلورات ، بحيث تبدو معه كحبيبات خشنة جداً . ومن الواضح أن المادة التى تعمل على مساعدة الحركة الحرة للبلورة بالنسبة لغيرها من البلورات ، سوف تنتج عنها سبيكة طرية وضعيفة ، بينما المادة التى تمرقّل الحركة الحرة للبلورات ، تؤدى إلى أن تكون السبيكة أصلد وأقوى .

---

(\*) قد يستخدم المصطلح التقسية أو التصليد بديلاً من « التقوية » ولكنها جميعاً فى النهاية تؤدى الى نفس المعنى ، وهو الحصول على سبيكة قوية ومتينة بواسطة المعاملة الحرارية .

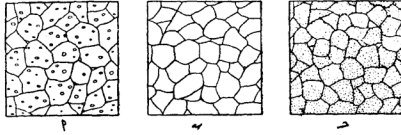

شكل (٨٧)


رسم توضيحي يبين التغير في التركيب البنائي لإحدى سبائك الألومنيوم التي جرى تقويتها بالمعاملة الحرارية

ومن البديهي أن تحتوي السبائك التي تستجيب للمعاملة الحرارية ، إلى تكتسب متانة ملحوظة بمعاملتها حرارياً ، على أصناف ( أطوار ) تنسم بذاتية كبيرة مع الألومنيوم في حالة الصلابة عند درجات الحرارة المرتفعة ، بينما تقل هذه الذائبية تبعاً بانخفاض درجة الحرارة ، حتى تكاد تنعدم أو تبطل عديمة التذبذب عند درجة حرارة الغرفة . وفي الرسم البياني لمنحنيات الاتزان ، يرمز إلى هذه الأصناف بالرمز cc فإذا ما خلا منحني الاتزان من مثل هذه الأصناف ، انعدمت استجابة السبيكة للمعاملة الحرارية .

ويمكن الاسترشاد بالأشكال ( ٨٨ أ ، ب ، ج ، د ) حتى يمكن تفهم العملية بسهولة .


وتبين الجداول بالملحق رقم ( ٥ ) تفاصيل الوقت النمطي ودرجة الحرارة اللازمين للتحكم وضبط كلا العاملين السابقين . وبالطبع تحتاج السبائك المختلفة للألومنيوم ، إلى معاملات حرارية ذات اختلافات طفيفة فيما بينها ، نتيجة للتأثيرات التراكمية للعناصر السبكية المختلفة والمتعددة .

لندرس الآن منحني التوازن للمجموعة الثنائية ( ألومنيوم - نحاس ) لتفهم أهمية درجات الحرارة هذه ، وضرورة ظاهرة التصليد ( أو الإصلاذ ) بالعتيق إزماتيا ، سواء كانت طبيعية أو اصطناعية ، للحصول على المتانة المثل لسبائك الألومنيوم .

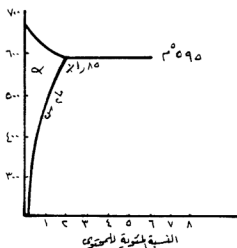

شكل (٨٨ ب)

رسم بياني لتوازن سبيكة الألومنيوم - نحاس - مغنسيوم والتي تعطى زيادة كبيرة في المتانة بعد تصلبها وتعتيقها

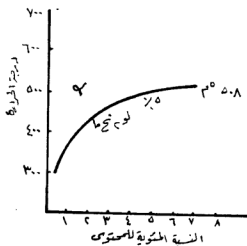


شكل (٨٨ ا)

رسم بياني يبين توازن سبيكة الألومنيوم - الماغنسيوم - السليكون والتي تعطى زيادة كبيرة في المتانة بعد تصلبها وتعتيقها

شكل (٨٨ ج)

رسم بياني يبين منحنى التوازن لتداوب الحديد والألومنيوم ( لا تعطى هذه السبيكة زيادة في المتانة بعد تصلبها وتعتيقها ) .

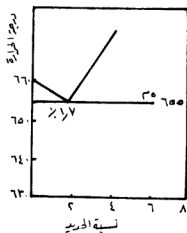





درجة الحرارة  $5700^{\circ}\text{C}$  . عند هذه الدرجة ، تتحول السبيكة كلية إلى مصهور يتذاب خلال النحاس نذوباً تاماً في الألومنيوم .

يترك هذا المصهور ليبرد ، إلى أن يصل إلى درجة الحرارة  $5640^{\circ}\text{C}$  التي تمثلها النقطة ( ٢ ) الواقعة على المنحنى أ . ويمثل هذا المنحنى درجة الحرارة التي يبدأ عندها المعدن المنصهر في التجمد . والبلورات الأولى التي تبدأ في التجمد تكون من الألومنيوم النقي تقريباً ، وتكون بمثابة نوى أو نقط مركزية تبدأ حولها الحبيبات البلورية في التكون ، بتجمد بلورات أخرى عليها مع استمرار التبريد .

#### المهلول الجامد :

لتترك المصهور يبرد حتى درجة الحرارة  $5630^{\circ}\text{C}$  التي تمثلها النقطة ( ٣ ) ، ثم نستقيع عند هذه الدرجة من الحرارة ، للملاحظة ما يطرأ عليه من تغيرات . منذ بدأ المصهور في التجمد عند النقطة ( ٢ ) فإن السبيكة تظل متجمدة جزئياً ومنصهرة جزئياً . ولما كان الألومنيوم قد تبلور خلال المصهور مع قليل من النحاس ، لذلك تزداد نسبة النحاس المحتوي في الجزء من السبيكة الذي ما يزال منصهراً .

ولما كانت البيانات التي نقوم بدراستها من خلال هذا الرسم البياني قد تم الحصول عليها من خلال تجارب أجريت على مجموعات متكاملة من السبائك لها تركيبات كيميائية مختلفة ، كما هو معين على الإحداثي الأفقي ( السيني ) ، فن الممكن إدراك نسبة النحاس في البلورات التي تجمدت ، وكذلك نسبة النحاس في الجزء الذي لا يزال منصهراً .

نمد الخط الأفقي المنقطع على يسار النقطة ( ٣ ) ليلاق المنحنى ( ب ) ( الذي يمثل درجة الحرارة التي عندها يتم التجمد لمختلف التركيبات الكيميائية ) في نقطة ، نرسم منها خطاً رأسياً يلاق المحور الأفقي في نقطة تبين نسبة النحاس في البلورات التي تجمدت ، وتبلغ نسبة النحاس كما في الرسم حوالي  $1,25\%$  .

ولمعرفة نسبة النحاس في الجزء من السبيكة الذي لا يزال في حالة الانصهار ، يمد خط أفقي يمين النقطة ( ٣ ) ليقابل المنحنى ( ١ ) ( الذي يحدد بداية التجمد ) في نقطة ، يرسم منها خط رأسياً يلاق المحور الأفقي في نقطة تبين النسبة المطلوبة ، وهي كما في الشكل حوالي  $1,5\%$  .

وعند درجات الحرارة المنخفضة ( بين النقطتين ٣ ، ٤ ) ، تزداد نسبة النحاس بالمراد في البلورات التي تتكون خلالها . وعلاوة على ذلك ، فإن جزء السبيكة الذي لا يزال منصهراً يحتوي أيضاً على نسبة أكبر من النحاس .

وهكذا ، فإنه عند أية نقطة تقع بين المنحنيين أ ، ب ، نحصل على خليط من الجسيمات الصلبة وبين المعدن المنصهر . وتتكون الجسيمات الصلبة من الألومنيوم متشابكة مع كمية معينة من النحاس . وعندما يكون هناك فلز متزاوب في آخر ، كما في هذه الحالة ، توصف هذه المهيوجة الثنائية ( الصلبة ) بأنها « محلول جامد » .

#### الإنتشار :

في الشكل ( ٨٩ ) ، عند النقطة ٤ ، تتجمد كل السبيكة تماما . وبعد خط أفق إلى اليمين ليقابل المنحنى ١ ، يتضح أن البلورات التي تتجمد أخيرا تحتوي على ٢٦٪ من النحاس ، في حين أن البلورات الأولى التي تتجمد ( عند النقطة ٢ ) تحتوي على ٢٦٪ من الألومنيوم . وهكذا فإنه عند النقطة ( ٤ ) تكون لدينا حبيبات يتكون مركزها من بلورات من الألومنيوم التي تقريبا ، ويتكون سطحها الخارجي من بلورات نسبة النحاس بها ٢٦٪ . أما نسبة النحاس ككل ، أو كنسوة خلال الحبيبة البلورية ككل ، فهي ٣٪ .

وبالمربوط إلى درجة حرارة مادون المنحنى ( ب ) ، ولكن ٥٥٠°م التي تمثلها النقطة ( ٥ ) ، وبترك السبيكة عند هذه النقطة للملاحظة ما يحدث . نجد أنه عند أي وضع تحت النقطة ( ٤ ) تكون السبيكة جامدة ، ولكن ذلك لا يعني أن التغيرات سوف تتوقف .

لسياك الألومنيوم - النحاس أربعة أصناف ( أطوار ) : صنف السيولة التامة ، وهو ما يوجد أعلى المنحنى ( ١ ) ، وصنف ثان يتكون من جسيمات صلبة منتشرة في وسط منصهر ، ويقع هذا الصنف في المنطقة بين المنحنى ( ١ ) والمنحنى ( ب ) ، وصنف ثالث يقع تحت المنحنى ( ب ) وعلى يسار المنحنى ( ج ) حيث تكون المادة صلبة ، وصنف رابع يقع في المنطقة تحت المنحنى ( ب ) وإلى يمين المنحنى ( ج ) حيث تكون المادة صلبة ، ولكن في صورة مختلفة كما سترى فيما بعد .

لنرجع إلى الوراء قليلا ، لمشاهدة ماذا يحدث عند درجة الحرارة ٥٥٠°م التي تمثلها النقطة ( ٥ ) . عند هذه الدرجة العالية - نسبيا - من الحرارة ، تواصل الظاهرة التي تعرف باسم « الانتشار » دورها ، ولكن بمعدل أسرع نسبيا . وهذا يعني أن كمية النحاس الكبيرة نسبيا والتي توجد تقريبا من الحدود الحبيبية ( الحدود الفاصلة بين الحبيبات ) سوف تنتشر بسرعة إلى الداخل خلال كل أجزاء الحبيبة ، ولا ينتفى وقت طويل حتى تصبح كل بلورة في الحبيبة محتوية على نفس الكمية من النحاس ٣٪ ( كما في هذا المثال ) .

وعليه ، يمكن القول بأن النقطة ( ٥ ) هي المثل بين التقلتين ( ٤ ) ، ( ٦ ) ، حيث يتم انتشار النحاس خلال كل التركيب البنياني ، إذا ما حافظنا على درجة الحرارة هذه لفترة زمنية كافية .

وبالطبع ، فإن الانتشار يتم سريعا عند درجات الحرارة العليا ، مما يعني فترة زمنية أقل لإتمام الانتشار .


مرة أخرى تظهر أهمية عنصر الوقت كعامل هام في حلقات المعاملة الحرارية .

والمنحنى ( ج ) هو الخط الذى يبين بداية تكوين مركب يحتوى على النحاس والألومنيوم ، هو ألومنييد النحاس ( نح لو٢ ) . ويبدأ هذا المركب في الانفصال أو الترسيب خلال المصهور عند أية درجة حرارة تحت النقطة ( ٦ ) التى تناظر ٥٤٩٥°م ، للسيكة موضع دراستنا التى تحتوى على ٣٪ من النحاس . وقد سبقت دراسة موضوع الترسيب لجسم جامد من مادة صلبة ( جامدة ) . عند النقطة ( ٧ ) ، تنفصل نسبة كبيرة من النحاس على هيئة ألومنييد النحاس . والواقع أنه عند درجة الحرارة هذه ( حوالى ٥٤٥٥°م ) ، يكون حوالى ٩٩٪ من المادة على هيئة سيكة من الألومنيوم والنحاس تحتوى على ٢,٥٪ من النحاس ، أما باقى النحاس ، فيكون على هيئة جسيمات من ألومنييد النحاس ترسبت من سيكة الألومنيوم والنحاس ، وانتفت مواضعها بين البلورات والحبيبات . أما الجزء المتبقى من المادة ، ويمثل ١٪ ، فيؤخذ على هيئة ألومنييد النحاس ، وهو يحتوى على حوالى ٠,٥٪ من النحاس الكلى الموجود فى المسادة ، حتى تظل المادة ككل محتفظة بنسبة النحاس الثابتة بها ، وهى ٣٪ ، إذ أنه لم تحدث إضافة أو إزالة أية كمية من النحاس بها .

وعند النقطة ( ٨ ) نجد أن الكثير من النحاس لا يزال مترسبا على هيئة ألومنييد النحاس . ولتحصول على المثانة القصوى لسبائك الألومنيوم ، يلزم التحكم بناتية فى حجم وتوزيع الأنماط المترسبة ، إذ أنها هى التى تكسب السيكة المثانة الإضافية كما سبق شرحه .

#### التسكير - طرق التحكم فى المعاملة الحرارية :

يجدر بنا الآن أن نبحت عن طرق المعاملة الحرارية المناسبة لتقوية سبائك الألومنيوم ، التفكير فى طرق التحكم المستخدمة للحصول على أحجام الجسيمات التى ترسب وكيفية توزيعها . تنحصر الخطوة الأولى فى تسخين سيكة الألومنيوم المعنية ، إلى درجة حرارة خاصة بها ، وتقع فى مكان ما بين المنحنيين ( ب ) ، ( ج ) على منحنى التوازن للسيكة ، الشكل ( ٩٠ ) . والهدف من هذه الخطوة هو تلويب المكونات التى ترسبت ، حتى يمكن ترسيبها بعد ذلك بالصورة التى نريدها تماما . لذلك يجب أن تظل السيكة عند هذه الدرجة من الحرارة فترة كافية ، حتى نضمن ذوبان الراسب خلال كل أجزاء السيكة . وإبقاء السيكة عند درجة الحرارة الخاصة بها لفترة معينة كافية من الوقت يسمى « التشريب الحرارى » وهو يمثل الخطوة الثانية فى حلقات المعاملة الحرارية .

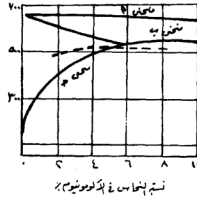

شكل (٩٠)

درجة حرارة التسخين اللازمة لإعداد السبيكة لتصلدها

والخطوة الثالثة هي تبريد الشغلة سريعاً ، في ماء بارد . وهذه العملية تسمى « التسقية » . والهدف من عملية الخفض المفاجئ لدرجة الحرارة بهذه الكيفية هو منع ترسب المكونات ، التي كان من الممكن أن تترسب ثانية لو تركت لتبرد ببطء . ولا يتأثر التركيب البنيائي للسبيكة بعملية التسقية .

وينحصر الهدف الرئيسي لهذه الخطوات من المعاملة الحرارية في خلق النوع الملائم من الأصناف المترسبة ، موزعة في مكانها الصحيح من التركيب البنيائي للسبيكة .


وتكون الرواسب المطلوبة في هذه العملية ، من النوع الذي لا يساعد على انزلاق البلورات بعضها على بعض حتى يمكن الحصول على أقصى مقاومة لانزلاق البلورات . ويجب أيضاً أن يكون توزيع هذه الرواسب منتظماً وعلى هيئة جسيمات صغيرة للغاية ، تقع فيما بين البلورات .

#### التصليد بالتعتيق إزمانياً :

عند تبريد المعدن تبريداً سريعاً إلى درجة حرارة الغرفة بتسقيته في وسط مناسب ، تنشأ حالة تعرف « بالتشيع المفرط » حيث توجد في الفلز بصورة الراهنة مكونات زائدة تظل متفاوتة فيه ، وتنفوق ما يمكن إذابته منها عند تلك الدرجة من الحرارة . ومن الواضح أن مثل هذه الحالة بعيدة عن الاستقرار . وتكون النتيجة أن تبدأ هذه المكونات في الترسب خلال سبيكة الألومنيوم .

وتحدث عملية الترسب هذه عند درجة حرارة الغرفة لمنظم سبائك الألومنيوم . وهذه الظاهرة تسمى « الإصلاد بالإزمان الطبيعي » ، وهي تحتاج إلى وقت طويل يصل إلى عدة أيام ، بل أسابيع . ولكن ثمة سبائك أخرى تحتاج إلى تسخينها قليلاً لإتمام عملية الترسب في فترة زمنية مقبولة ، وعندئذ تسمى « الإصلاد بالإزمان الاصطناعي » . ويبين الشكل ( ٩١ ) تأثير

درجة الحرارة ووقت الإزمان في زيادة متانة إحدى سبائك الألومنيوم . والنتيجة واحدة في كلتا الحالتين ، حيث يتم الحصول على المكونات ، وقد ترسبت بأحجام مناسبة وجرى توزيعها بانتظام ، وبذلك نحصل على أقصى متانة ممكنة .

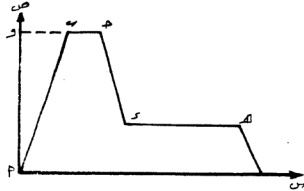

شكل (٩١) الإصلاص بالتعتيق إزمانيا لسبائك الألومنيوم

س : المحور الأفقي ويمثل الزمن  
ص : المحور الرأسى ويمثل درجات الحرارة  
اب : يمثل التسخين  
ب : فترة الإبقاء عند درجة الحرارة المناظرة للمنطقة و  
د : فترة الإزمان .  
د : التبريد في وسط مناسب

وتجب الإشارة هنا ، إلى أن سبائك الألومنيوم التي يجرى تصليدها بهذه الطريقة يمكن تطبيقها مرة أخرى ، لإمكانية تشغيلها بسهولة ، ويتم ذلك بتلدينها ( تخميرها ) .

ولكن مع ذلك ، فإن عملية التلدين ( التخمير ) وحدها لا تؤدي إلى الحصول على القابلية القصوى لتشغيل سبائك الألومنيوم التي تعرضت للمعاملة الحرارية ، إذ يلزم في مثل هذه الحالات ، إجراء عملية إعادة تبلور .

والهدف من خطوات عملية التلدين التي يوصى بها ، هو ترسيب الأصناف « الإطوار » على هيئة جسيمات كبيرة الحجم خارج الحبيبات وخلال الحدود وليس داخلها ، فيما بين البلورات . وبهذه الطريقة يصبح الممدن « طريا » لسهولة انزلاق بلوراته خلال مستوياته الانزلاقية . ويحدث هذا التوزيع للأصناف ( الأطوار ) المترسبة ، بالإضافة إلى تأثير إعادة التبلور الذي سبق شرحه .

كما سبق يتضح جليا أنه من الضروري اتباع الإرشادات التي تمنحها الشركات المنتجة بشأن خطوات المعالجة الحرارية لسبائك الألومنيوم بكل دقة ، حتى يمكن الحصول على الخواص المثل

هذه السبائك . وإذا حدث لسبب أو لآخر ، أن حادت خطوات المعالجة الحرارية عن الأسلوب السليم ، تبرز صعوبات جمة كان من الممكن تلافيها .

**تقسيم سبائك الألومنيوم ( بالنسبة لاستجابتها للمعاملة الحرارية ) :**

تقسم سبائك الألومنيوم القابلة للتشكيل إلى قسمين رئيسيين :

١ - سبائك لا تستجيب للمعاملة الحرارية .

٢ - سبائك تستجيب للمعاملة الحرارية .

**أولاً : سبائك لا تستجيب للمعاملة الحرارية :** تتوقف متانة هذه السبائك على مقدار ماتعرض له من تشثيل على البارد بعد آخر عملية لتلدين ( تخمير ) . لذلك فإن الخواص التي تكتسبها مثل هذه السبائك ، تقصح إذا تعرضت لعملية تسخين لاحقة . ومن ثم فإن صفات السلع المصنوعة من هذه السبائك غير مضمونة .

**ثانياً : سبائك تستجيب للمعاملة الحرارية :** تحتوي هذه السبائك على عناصر أو مجموعة من العناصر أو المكونات تتذاب بطريقة ملموسة عند درجات الحرارة العالية ، ولكن تذابوها عند درجات الحرارة المنخفضة محدود . وتشتمل هذه السبائك على سبائك تحتوي على نسبة مرتفعة من النحاس ، وسبائك تحتوي على سليسيد المغنسيوم ، وسبائك تحتوي على نسبة مرتفعة من الزنك .

وتزداد متانة هذه السبائك أصلاً بمعاملتها حرارياً . وتنضمن العملية كاملة شقين :

**أولهما :** رفع درجة حرارتها حتى تذاب مكوناتها ، ثم تسقيتها سريعاً في وسط بارد .

**وثانيهما :** الترسيب إزماني ( الإصلاذ لإزماني ) عند درجة حرارة الغرفة أو أعلى منها قليلاً .

وهناك من سبائك الألومنيوم ما يتصلد طبيعياً بالإزمان ( بتنتيقه ) ، أي أن التصلد يتم بالترسيب عند درجة حرارة الغرفة . ولكن الغالبية العظمى تحتاج إلى رفع درجة حرارتها حتى درجة معينة - خاصة بكل سبيكة بعينها - ثم ترسيب الأصناف الفائقة .

**السبائك المكسية :**

يعرض الكثير من سبائك الألومنيوم المتوافرة في هيئة مكسية ، حيث يتم لصق طبقة من سبيكة إلى أحد سطحيها أو كليهما بسبيكة مختلفة . وبهذه الطريقة يمكن الحصول على مجموعة من الخواص المطلوبة .

### المبادئ الأساسية لسبائك الألومنيوم القابلة للتشكيل :

عند تبريد الألومنيوم المنصهر ، فإن درجة حرارة تنخفض حتى  $908^{\circ}\text{C}$  ، حيث تثبت - وقتيا - لانتلاق كمية من الحرارة الكامنة تماثل الحرارة المفقودة ، ويبدأ المصهور في التجمد على هيئة تفرعية تعرف بالندريت ، كما في الشكل (٥٥) . وبعد تجمد المصهور كلية تبدأ درجة الحرارة في الانخفاض ثانية .

ومع ذلك فإن إضافة عناصر سبكية تتزاوب مع الألومنيوم ، تغير من مسلكه في أثناء تجمده من حالة الانصهار . فيبدأ التجمد عند درجة حرارة أقل ، كما تتجمد السبيكة تجمدا تاما عند درجة حرارة أقل . وتعرف درجتنا الحرارة التي يبدأ التجمد عندها وينتهي ، بدرجتى حرارة السليولة والجمود . وهما تتوقفان على كمية ونوعية العناصر المختلفة التي تصاف إلى الألومنيوم . وتحتوى الأجزاء التي تتجمد ، في أول الأمر ، على كميات محدودة من العناصر السبكية ، تتكون على هيئة حبيبات أو دندريت . وبإخفاض درجة الحرارة ، يتوالى تجمد طبقات تحتوى على كميات متزايدة من العناصر السبكية ، ويكون تجمدها على الأجزاء الأولى . ويحتوى الجزء الذى يتجمد أخيرا على جزء كبير من العناصر السبكية التي تصاف إلى الألومنيوم . وفي المادة تكون هذه المسادة صنفا تصيفا يعرف باليوتكتي ، ويتجمد بين الحبيبات .

ويؤدى وجود طبقة من مادة قسيقة بين الحبيبات السبكية ، إلى نشوءنقط ضعف في بنيتها . ولكن يمكن التغلب على هذه المشكلة بمعاملة السبيكة حراريا لتجنيس تركيبها البنياني ، أو القضاء على هذا التركيب بتشفيله ميكانيكيا . وفي المادة يجري تشغيل المدن ميكانيكيا أول الأمر على الساخن ، حتى يكتسب أقصى لدونة ممكنة ، ويمكن بعد ذلك إحداث تشوهات لدنة على البارد أو الساخن ، تبعا للمرواس المطلوبة . وبعد القضاء على هذا التركيب البنياني ( الذى يشبه بنيان المصبوبة ) تصبح السبيكة طيعة قابلة للتشكيل .

### التشوه اللدن :

يستخدم التشوه اللدن لتغير التركيب البنياني للسبيكة ، والذي يحاكى بنيان المصبوبات ( المسبوكات ) ، كما يستخدم لتشكيل السبائك بطرق التشكيل المعروفة ، وأيضا لتصليد وتقوية مجموعة السبائك التي لا تستجيب للمعاملة الحرارية .

التركيب البنياني : عندما يتعرض فلز لإجهاد كاف ، تحدث انزلاقات خلال مستويات بلورية محددة . ويتوقف عدد المستويات التي يحدث خلا لها الانزلاق ، على التركيب البلورى للفلز .



والألومنيوم ، شأنه كغيره من الفلزات سهلة التشغيل ، يتبلور على هيئة مكعب متعرج الوجه ، حيث يتوافر عدد من مستويات الانزلاق أكبر من أي تركيب بلوري آخر ( انظر الشكل ٢ ) . ومثل هذه المعادن يمكن أن تتعرض لمزيد من التشغيل قبل أن تتصدع أو تنهار .

وعندما يتعرض الألومنيوم لتشوه لدن ، فإن الانزلاق يحدث خلال مستويات الانزلاق التي تكون مرتبة - في الغالب - في اتجاه القوة المسلطة . ولكن باستمرار الانزلاق ، يتغير وضع المستويات التي تعرضت للانزلاق بكيفية لا تكون مواتية للإجهاد الواقع عليها ، ومن ثم ينتقل الانزلاق إلى مستويات أخرى . وهكذا يتغير وضع مستويات الانزلاق تدريجيا ، إلى أن تستنفد كلية ، وعندئذ يصبح من الصعب تشغيل الفلز أكثر من ذلك .

**الطاقة المحتواة :** يعمل التشغيل على البارد على زيادة الطاقة الداخلية للمادة ، ومن ثم تصبح في حالة غير مستقرة . وتتوقف كمية الطاقة الزائدة المخزونة بالمادة ، على درجة التشغيل على البارد ، وعلى الخصائص المميزة لها .

ونتيجة للانزلاق خلال مستويات بنيها ، فإن هذه الطاقة الزائدة لا تكون موزعة بانتظام خلال كل المادة ، ولكنها تكون مركزة في بعض النقاط ، محدثة بها ارتفاعا كبيرا في مستوى طاقتها ، ومن ثم فهذه النقاط أقل استقرارا من أجزاء الفلز الأخرى ، وتعمل كنوى عند تكوين حبيبات جديدة أثناء عملية إعادة التبلور .

**التأثير على الخواص الميكانيكية :** بتشغيل الألومنيوم على البارد ، تزداد كل من مقاومة الشد ، ومقاومة الخضوع ، والصلادة ، ولكن تنخفض خواصه المطيلية مثل النسبة المئوية للاستطالة ، والمقاومة للصدمات ، والقابلية لتشكيل .

وبين الشكل (٩٢) تأثير تشغيل سبائك الألومنيوم على البارد على كل من المقاومة الشد ، ومقاومة الخضوع ، والنسبة المئوية للاستطالة .


#### ظاهرة الاستعادة :

تحدث الاستعادة أثناء المراحل الأولى لعملية التلدين ( التخمير ) . وخلال هذه الفترة ، تزال بعض الإجهادات الداخلية مع استعادة جزء من المطيلية في أثناء عمليات التشغيل على البارد .

ويتوقف مدى إزالة الإجهادات الداخلية للمادة خلال فترة الاستعادة ، على كل من الوقت ودرجة الحرارة . ففي بعض السبائك ، خاصة السبيكة ( أ ح\* ) تلزم زيادة معدل التسخين لإنتاج حبيبات دقيقة بالسبيكة . فإذا كان معدل التسخين بطيئا ، فإن إزالة الإجهادات من النقاط

---

(\*) انظر الجلب الخامس .

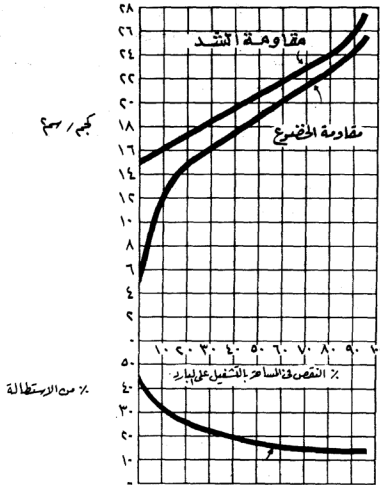

شكل (٩٢)  
تأثير التشغيل على البارد على سبائك الألومنيوم

التي تتركز بها نتيجة للتشغيل على البارد ، قد يكون كافيا لإنتاج حبيبات كبيرة الحجم عند إعادة التبلور .

وظاهرة الاستعادة أهم ما يحدث خلال عملية تلدن ( تخمير ) مادة تعرضت لتشغيل على الساخن ( أى تعرضت للتشويه اللدن فوق درجة حرارة إعادة التبلور ) . وهو صحيح أيضا للمادة التي تعرضت لمقدار من التشغيل على البارد غير كاف لإعادة تبلورها .

### إعادة التبلور :

**تأثير إعادة التبلور :** عند تسخين مادة سبق أن تمرغت للتشغيل على البارد إلى درجة حرارة مناسبة ، فإن الحبيبات الممزقة ، نتيجة لذلك التشغيل ، تقوم بدورها بتكوين حبيبات جديدة مستقرة وغير مجهدة ، يمكنها تقبل مقدار من التشغيل على البارد .

وتستغل النقط ذات الطاقة العالية التي نشأت عن عمليات التشغيل على البارد كنوى للحبيبات الجديدة . وتكوين الحبيبات الجديدة يزيل مقدارا ملحوظا من تأثيرات التشغيل على البارد ، فتستعيد الشبكة خصائصها التي كانت تتمتع بها أصلا .

**تأثير التشغيل على البارد :** درجة التشغيل على البارد لها أهمية كبيرة . فإذا كانت غير كافية ، فإن إعادة التبلور لا تحدث . وإذا كانت كافية بالكاد لإعادة التبلور ، فإن المسادة الناتجة سوف تحتوى على حبيبات كبيرة الحجم . ولكن وجود مقدار كاف من التشغيل على البارد ، يميل على تشجيع تكوين حبيبات دقيقة .

**القوانين التي تحكم في عملية إعادة التبلور :** هناك عدة قوانين أساسية متعارف عليها تحكم في عملية إعادة التبلور للمادة ، منها :

- ١ - زيادة درجة التشغيل على البارد ، تقلل من درجة الحرارة اللازمة لإعادة التبلور .
- ٢ - زيادة الفترة الزمنية عند درجة الحرارة التي تسخن إليها المسادة ، تقلل من درجة حرارة إعادة التبلور .
- ٣ - معدل التسخين إلى درجة حرارة إعادة التبلور ، وخلالها ، تؤثر على حجم الحبيبات المتكونة .
- ٤ - درجة التشغيل على البارد ودرجة الحرارة المستخدمة ، تؤثران على حجم الحبيبات المتكونة .

### حجم الحبيبات المتكونة :

من المرغوب فيه عادة ، أن تكون المسادة التي تتعرض لعمليات سحب عميق ، محتوية على حبيبات دقيقة أو متوسطة الحجم . فبالرغم من أن المسادة التي تحتوى على حبيبات كبيرة الحجم ، تكون لها مقدرة على تقبل التشنج اللدن ، أكبر مما للمادة التي تحتوى على حبيبات دقيقة ، إلا أنه يكون لها ميل كبير للتشنج موضعيا ، مما ينتج عنه سطح غير مستحب المظهر يعرف « بقشرة البرقاعة » ، للشبه الكبير بينهما . وهذا هو السبب الذي يدعو إلى تفضيل المسادة ذات الحبيبات الدقيقة عند إجراء عمليات السحب العميق .

العوامل التي تؤثر على حجم الحبيبات : يتوقف الحجم النهائي للحبيبات ، بعد إعادة تبلور المادة ، على حجم الحبيبات ومعدل نموها . وهما بدورها يتأثران بعدة عوامل منها :

- ١ - الحجم الأصل للحبيبات .
- ٢ - درجة التشغيل على البارد .
- ٣ - معدل التسخين .
- ٤ - درجة الحرارة النهائية .
- ٥ - الفترة الزمنية لاستيقاء المادة عند تلك الدرجة من الحرارة .
- ٦ - التركيب الكيميائي للمادة .

تلدن ( تخمير ) سائك الألومنيوم :

يحتاج كثير من عمليات تصنيع سائك الألومنيوم القابلة للتشكيل إلى عملية تلدن ، بهدف إزالة تأثيرات التشوه اللدن ، أو لتطرية السبيكة بعد معالجتها حرارياً وإزالتها . وتختلف هذه العملية في تفاصيلها من سبيكة لأخرى ، ولكن الهدف منها واحد ، هو الحصول على مادة تتمس بالقابلية المثل للتشغيل .

سائك الألومنيوم التي لا تستجيب للمعاملة الحرارية :

يجرى تلدن السائك التي لا تستجيب للمعاملة الحرارية كالألومنيوم النقي ( أ ) ، والألومنيوم التجاري ( ب ) ، والسبيكة ( ١ - ) ، والسبيكة ( ١٢ - ) ، والسبيكة ( ١٤ - ) ، لإزالة تأثير الإجهادات التي تعرضت لها أثناء تشغيلها على البارد .

ويكن لهذه السائك إبقاؤها عند درجة حرارة  $340 \pm 50^\circ\text{C}$  لمدة ساعة واحدة حتى تتشرب الحرارة تماماً ، باستثناء السبيكة ( ١٢ - ) التي يجب أن تتشرب الحرارة عند  $400^\circ\text{C}$  ، وذلك لارتفاع درجة حرارة إعادة تبلورها .

وليس لمعدل تبريد هذه السائك أية أهمية ، كما أن التسقية السريعة غير مطلوبة بالمرة ، تقادياً لأي إجهادات داخلية قد تنشأ . وقد وجد أن التبريد في الهواء كاف تماماً وبقى بالفرض .

سائك الألومنيوم التي تستجيب للمعاملة الحرارية :

يجرى تلدن سائك الألومنيوم التي تستجيب للمعاملة الحرارية ، لإزالة تأثيرات الإصلاص الانفعال الذي ينتج عن التشوه اللدن ، أو لإزالة تأثيرات المعاملة الحرارية .

ولإزالة الإصلاص الانفعال نتيجة التشغيل على البارد ، يجري تشريب السبيكة حرارياً لمدة ساعة واحدة عند  $330 - 350^\circ\text{C}$  يتمه عادة تبريد في الهواء ، وهو كاف . وهذا الإجراء كفيل بإزالة تأثيرات المعاملة الحرارية ، إذا لم يكن مطلوباً تطرية السبيكة بأكبر قدر ممكن .

ولإزالة تأثيرات المعاملة الحرارية ، سواء كانت جزئية أو كلية ، يجرى التثريب الحرارى لمدة ساعتين عند ٤٠٠ - ٤٢٥ م ، يتبعها تبريد بمعدل لا يزيد على ١٠ م كل ساعة حتى ٢٢٥ م ، وذلك للحصول على سبيكة طرية طيعة .

كما أنه من ناحية أخرى ، فإن انتشار النحاس وغيره من العناصر السبكية الأخرى يكون سريعاً عند درجات الحرارة العالية ، ولذلك فهو يفسد خواص السبائك المكتسبة ، حيث ينتشر خلال طبقة السماء التى تكون عادة من الألومنيوم النقى .

وفى هذا النوع من السبائك ، لا يكون لمعدل التبريد أهمية إلا عند استخدام عمليات التلدين لتلويب مكونات السبيكة ، عندئذ يجب ضبط معدل التبريد حتى يسمح بإعادة ترسيب المكونات .

**المعاملة الحرارية لسبائك الألومنيوم كعملية تلويب لمكونات السبيكة فى محلول :**

يجرى تصليد وتقوية مجموعة سبائك الألومنيوم التى تستجيب للمعاملة الحرارية ، خلال سلسلة من العمليات تشمل تسخين وتبريد المسادة فى الحالة الصلبة بصورة محكمة . والهدف من هذه العمليات ، هو التحكم فى حجم وتوزيع الأصناف المترسبة التى تكون قد تكونت نتيجة للعناصر السبكية التى أضيفت إلى الألومنيوم ، والتى لها ذاتية تختلف باختلاف درجات الحرارة .


العناصر المتفاوتة : يتأدوب كثير من العناصر مع الألومنيوم ، وأكثر هذه العناصر أهمية من الناحية التجارية ، السيليكون ، والحديد ، والنحاس ، والمغنسيوم ، والتيتانيوم ، والزنك ، والكروم ، وبعض هذه العناصر لا يتأدوب مع الألومنيوم إلا فى الحالة المنصهرة . وهناك عدد من العناصر له ذاتية محسوسة عند درجة الحرارة العادية ( درجة حرارة الغرفة ) ، فى حين توجد عدة عناصر تتأدوب بشراهة فى الحالة المنصهرة ، ولكنها تكون شحيحة الذوبان فى الحالة الصلبة عند درجات الحرارة المنخفضة .

السبائك التى تستجيب للمعاملة الحرارية : تتكون مجموعة السبائك التى تستجيب للمعاملة الحرارية من عناصر أو مجموعة عناصر أو مكونات تظل ذاتيتها فى الحالة الصلبة بانخفاض درجة الحرارة . فإذا لم تبد هذه السبائك انخفاضاً فى ذاتيتها بانخفاض درجة الحرارة ، فإنها تدرج مع مجموعة السبائك التى لا تستجيب للمعاملة الحرارية .

**تأدوب المكونات فى محلول جامد :**

تجرى معاملة حرارية ، بهدف تكوين محلول من المكونات المتأدوبة ، وإعانة أو تأخير إعادة ترسيبها بصورة عاجلة ، وهى تسمى « المعاملة الحرارية لتكوين محلول من المكونات » . وتتضمن خطوتين : تكوين محلول من العناصر المتأدوبة ، ويتم ذلك برفع درجة الحرارة ، تتبعها تسقية سريعة . ومثانة السبائك التجارية التى تستجيب للمعاملة الحرارية لا يكفى الحصول

عليها بتكوين محلول من المكونات ، بل يجب أن تكون مشفوعة بعملية أخرى تالية لها ، هي ترسيب المكونات كما يبنى تمييقها إزمانيًا . وتؤدي الخطوة الأولى فقط إلى الحصول على أقصى متانة أو صلادة .  
ويمكن تغيير مقاومة الشد ، بتعريض السبيكة التي أجرى تمييقها لعملية استعادة بعد تقسيبها ، كما في الشكل (٩٣) .

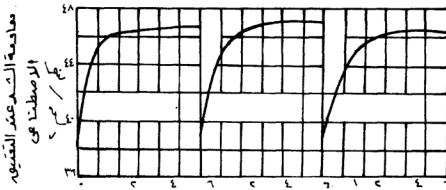

شكل (٩٣)

تغيير مقاومة الشد بالتعتيق الاصطناعي لإحدى سبائك الألومنيوم تعرضت مرتين لعملية استعادة بعد التقسية

الفرق بين التلدين ( التخمير ) والمعاملة الحرارية لتكوين محلول من المكونات : تختلف عملية المعاملة الحرارية التي تجرى على سبيكة لتكوين محلول من المكونات بها ، عن عملية التلدين ( التخمير ) في عدة نقاط ، بالرغم من أن عمليات الاستعادة ، وإعادة التبلور ، والنمو البلوري ، متشابهة في كلا المعاملتين . ولكن عملية التلدين ، تتضمن درجة حرارة تعمل على إدماج البلورات أو السماح لها بالنمو لتكوين حبيبات كبيرة الحجم ، وليس لهذه العملية تأثير كبير في الحد من عمليات التشوه بالتشغيل . في حين نجد أن المعاملة الحرارية لتكوين محلول من المكونات ، تعمل على تذويب المكونات السبيكية في الألومنيوم .

أسس اختيار درجة الحرارة : عند تسخين سبيكة من الألومنيوم تحتوي على عدة مكونات من العناصر المتداوية ، فإن درجة الحرارة التي تختار لمعاملة السبيكة حرارياً عندها بهدف تكوين محلول من المكونات بها ، يجب بالضرورة أن تتداني نقطة الانصهار للمكون الذي له أقل درجة

حرارة انصهار في المجموعة . وفي هذه السبائك ، يؤدي الإفراط في التسخين ، ولو بدرجات قليلة ، إلى حدوث انصهار موضعي بمواقع معينة بالسبيكة . وإذا ما حدث ذلك، يلزم إعادة صهر السبيكة ثانية ، ثم تصنيفها من جديد .

وهناك العديد من السبائك ، خاصة تلك التي يتم تقويتها أساساً بالمكون مغنيسيوم (سليسيوم) ، يمكن معاملتها حرارياً لتكون محلولاً من مكوناتها عند درجات حرارة تزيد على اللازم دون خشية انصهارها . ومع ذلك فإن استخدام مثل هذه الدرجات من الحرارة ، قد يؤدي إلى التوائها واعوجاجها ، كما يشجع على تكوين طبقة سميكة من الأكسيد .

وبعد الحصول على محلول كيميائي يجمع شتى عناصر ومكونات السبيكة متداوية بعضها مع بعض ، يلزم إجراء عملية تدعيم لهذه الحالة ، بتسقيتها سريعاً لمنع إعادة ترسبها على الفور . وإذا حدثت إعادة ترسب في أثناء ذلك ، يتم الحصول على تقوية جزئية ، تتوقف على حجم وتوزيع الجسيمات المترسبة .

بالإضافة إلى ما سبق ، فإن ترسب بعض المكونات خلال الحدود الفاصلة بين الحبيبات وخلال مستويات انزلاق معينة ، يقلل من مقاومة العديد من السبائك للتآكل الكيميائي بصورة خطيرة .

#### خطوات التقسية بالمعاملة الحرارية للسبائك :

تتضمن خطوات تقسية سبيكة الألومنيوم بمعاملتها حرارياً أربع خطوات :

- التسخين إلى درجة حرارة سبق تحديدها .
  - التبريد الحراري للسبيكة بإبقائها عند هذه الدرجة من الحرارة لفترة معينة من الوقت .
  - التبريد السريع عند درجات حرارة منخفضة نسبياً .
  - التعتيق بالإزمان ، أو التصليد بالترسيب ، ويبدأ تلقائياً عند درجة حرارة الغرفة ، أو نتيجة لانخفاض درجة حرارة المعاملة الحرارية .
- ولقد سبق أن ذكرنا أنه إذا حدث التعتيق عند درجة حرارة الغرفة ، فإنه يسمى « التعتيق الطبيعي » ، في حين أن عملية التعتيق عند درجات حرارة أعلى ، توفيراً لزمن التعتيق ، تسمى « التعتيق الاصطناعي » .

التقسية : بعد الحصول على مكونات سبيكة الألومنيوم في حالة متداوية على هيئة محلول جامد ، تنس السبيكة فوراً لإعاقة أو تأخير الترسب الفوري لهذه المكونات .

وهناك ثلاث طرق متميزة للتقسية ، يجري استخدامها إستناداً إلى نوع السبيكة والخواص المطلوبة .

• **التسقية في ماء بارد** : تجرى عادة تسقية الأجزاء والأدوات المنتجة بالدرفلة المسطحة ، وبطرق البثق ، والأنايب ، والمطروقات الصغيرة ، وما شابه ذلك ، في الماء البارد . ويجب ألا يزيد درجة حرارة الماء قبل التسقية على ٥٣° م ، كما يجب أن يكون حجم الماء كافياً ، بحيث لا يمتدى الارتفاع في درجة الحرارة الناشئ عن التسقية ١٠° م . ومن ثم يتم الحصول على الخواص الميكانيكية المطلوبة ، مع أقصى مقاومة لتآكل الكيماويات .

• **التسقية في ماء ساخن** : يمكن تسقية المطروقات الضخمة والقطاعات الثقيلة في ماء ساخن ( ٦٥ - ٧٥° م ) أو في ماء يغلي . مثل هذا النوع من التسقية يقلل من حدوث أى تشويه في المنتج ، كما يخفف من حدة التعرض لحدوث شذوخ فيه .

• **التسقية خلال تيار من الرذاذ** : يجرى تطبيق هذا النوع من التسقية على أنواع الألومنيوم المسكية والأجزاء المصنوعة منها ، وكذلك على القطاعات الثقيلة لجميع السبائك تقريباً ، حيث تعرض لتيار سريع من الماء المدفوع على هيئة رذاذ .

ولكن هذا النوع من التسقية لا يطبق على السببكتين ( ٦ - ٨ ) ، حيث تتأثر مقاومتها لتآكل الكيماويات كثيراً نتيجة لذلك .

**المشاكل التي تنشأ عن المعاملة الحرارية :**

**التسخين المفرط** : ويعرف أيضاً بالإنصهار ( ويشمل الانصهار اليوتكتي ، الانصهار الجزئي ، الانصهار خلال الحدود الفاصلة بين الحبيبات ) . ويؤدي الإفراط في تسخين السبيكة إلى انخفاض مطيلتها ، وفي بعض الحالات يؤدي إلى نشوء بشور سطحية وانخفاض متانة السبيكة ، كما يشجع على حدوث شذوخ في أثناء التسقية .

**الأكسدة نتيجة لارتفاع درجة الحرارة** : تؤدي هذه الأكسدة إلى تدهور السبيكة . وهي لا تحدث عادة إلا للمنتجات المكشوفة التي يتم تسخينها في أفران هوائية ( أفران الود ) .

**الشذوخ نتيجة التسقية** : تحدث هذه الشذوخ عادة أثناء أو بعد تسقية القطاعات الثقيلة أو القطع التي بها تغيرات حادة في مقاطعها . وتكون غالباً نتيجة لإجراء التسقية بمعدل أسرع من اللازم .

**التشوه والانفعال الزائدان** : ويحدثان نتيجة الآتي :

( أ ) وجود تباين زائد في درجات الحرارة بمختلف مساحات السبيكة في أثناء فترة التسخين ، نتيجة عدم التوزيع الحراري المنتظم في فرن التسخين .

( ب ) التلويح الخاطيء للشغلة أثناء فترة التسخين .

( ج ) استخدام التسقية بصورة عنيفة .

(\*) انظر الباب الخامس .



## الباب الخامس

### أجهزة التسخين في صناعة الألومنيوم

يتناول هذا الفصل أجهزة التسخين التي يجرى استخدامها صناعياً في أغراض إجراء المعاملات الحرارية للألومنيوم وسبائكها ، وفيها ترفع درجة حرارة مشغولات الألومنيوم إلى ما دون درجة حرارة خطوط السبيلولة للسبائك المختلفة المولفة لها ، والتي يمكن تحديدها بمعرفة التركيب الكيميائي للسبيكة ، ومنحنى الاتزان الخاص بها .

ويمكن تقسيم هذه الأجهزة إلى قسمين من الأفران :

١- أفران القود : وفيها يستخدم القود في صورتيه الغازية والسائلة لتوليد كمية من الحرارة تكفي لرفع درجة حرارة جو الفرن إلى درجة الحرارة المطلوبة . وينتج احتراق القود عن أكسدة سريعة للجزء القابل للاحتراق من مادة القود فتتولد الحرارة . وعندما يتم خلط مادة القود بالنسبة الصحيحة من الأكسجين الموجود بالهواء الجوي ، تتخلف عن عملية الاحتراق النواتج الآتية : ثاني أكسيد الكربون ، وبخار الماء ، بالإضافة إلى غاز التروجين الموجود أصلاً في الهواء . ويعتبر غاز الأكسجين في الغازات العادمة ، دليلاً على دفع الهواء بكمية أكبر مما يلزم نظرياً (هواء زائد) ، كما يعتبر وجود غاز أول أكسيد الكربون في الغازات العادمة ، مؤشراً على زيادة كمية القود عن كمية الهواء المناظرة لها .

٢- أفران كهربائية : وفيها تستغل الطاقة الكهربائية أساساً للحصول على كمية الحرارة المطلوبة لأغراض التسخين . وتتميز هذه الأفران الكهربائية بنظافة استخدامها ، ودقة التحكم في كمية الحرارة المتولدة ، مما يؤدي بالتالي إلى الحصول على نتائج باهرة يمكن التعميل عليها .

وفيما يلي سنتناول أفران التسخين الكهربائية بشيء من التفصيل ، لتنوعها وأهميتها الكبيرة في عمليات المعاملة الحرارية لمنتجات الألومنيوم وسبائكها .

#### أفران التسخين الكهربائية :

يمكن تقسيم أفران التسخين الكهربائية تبعاً للوسط الذي يتم خلاله تسخين المادة أو تبعاً لتصميم غرفة التسخين ، حيث الترتيبات الكهربائية ، وطريقة تحريك الشغلة خلال الفرن .

وفي الصناعات المعدنية - كما هي الحال في صناعة الألومنيوم - يكون وسط التسخين عادة غازاً أو مصهوراً لأحد الأملاح ، ويتم تسخين الوسط ، خلال وحدات تسخين ترتفع درجة حرارتها نتيجة

لمقاومتها لسريان التيار الكهربائي . ويجرى تسخين الملح المنصهر بواسطة إلكترود أو أكثر يغمر فيه .

**أولا : أفران التسخين بالمقاومة الكهربائية :** يتكون فرن المقاومة أساسا من غرفة تسخين تشمل عدة عناصر للتسخين بالمقاومة ، قد تقام على جدران الفرن ، أو في سقفه ، أو على أرضيته ، أو ببابه ، استنادا إلى نوع التبلين ، ووسائل التحكم في درجة الحرارة ، وأسلوب تعليق قطع المشغولات داخل الفرن .

وتنتقل الحرارة إلى الشغلة بطرق الإشعاع والحمل ، وكلما كانت درجة الحرارة عالية ، كلما زادت كمية الحرارة المشعة .

وتستخدم أفران التسخين بالمقاومة في أغراض التخمير والتصليد ، وتليد المنتجات المصنوعة من مسحوق الألومنيوم وسبائكته .

وتصنع وحدات التسخين المستخدمة في أفران التسخين بالمقاومة من شرائط معدنية ، أو قضبان فلزية كسبائك الفولاذ مع النيكل والكروم ، كما تصنع من مواد لافلزية مثل كربيد السليكون ، الذي يصنع عادة على هيئة قضبان مستديرة المقطع .


ولتصميم عناصر التسخين المعدنية أهمية كبيرة ، ولذلك فهو يتضمن كيفية تحميلها ، ووضعها والمسافات الفاصلة بينها ، وسمك المادة التي تستخدم في صنع هذه العناصر ، وكمية الحرارة المبدولة لوحدة المساحات .

ويتحدد عمر عناصر التسخين إلى حد بعيد ، بالسلك ، وبأقصى درجة حرارة تصل إليها .

**أنواع الأفران :** توجد عدة أنواع تغطي من الأفران ، تتوقف الاختلافات جذريا على متطلبات شحن المشغولات المعدنية في الفرن وتغريتها .


ويتوقف اختيار سعة ونوع الفرن لتطبيق معين ، بصفة ميدانية على عمليات التسخين المطلوبة ، ومعدل الإنتاج المتوقع . ومن أشهر هذه الأفران الطرز الآتية :

١ - فرن ذو صندوق : ( الشكلان ٩٤ ، ٩٥ ) ويشتمل هذا الطرز من الأفران على غرفة تسخين على هيئة صندوق ، له باب واحد أو بابان متقابلان كما يشتمل على حجرة تعلق فيها المشغولات المطلوب تسخينها . وقد يزود هذا الطراز من الأفران بغرفة تبريد ، كما قد تلحق به مروحة تساعد على التسخين بالحمل القسري للهواء الساخن . ويجرى شحن وتغريغ القطع التي يراد معالجتها يدويا ، وقد تشحن كل قطعة على حدة ، أو تشحن كلها دفعة واحدة في وعاء مناسب .

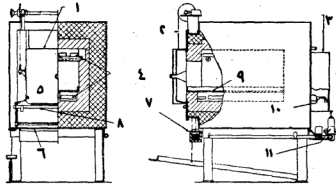

شكل (٩٤) فرن ذو صندوق


- ١ - باب معزول حراريا ومصنوع من الحديد المصبوب
- ٢ - سلسلة ذات دلفينات
- ٣ - حاجز ولابة طرق
- ٤ - عناصر التسخين
- ٥ - إضاءة
- ٦ - غلاف فولاذي لمنع تسرب الغاز
- ٧ - ثقل موازن لضبط الباب
- ٨ - ستارة المشعل
- ٩ - قاعدة الحجارة
- ١٠ - مانعات تسرب الغاز من خلال عناصر التسخين
- ١١ - جهاز خلط الهواء مع الغاز

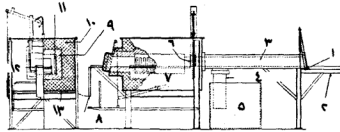

شكل (٩٥) فرن ذو صندوق وتلحق به غرفة تبريد

- ١ - ستارة المشعل
- ٢ - نفد التبريد
- ٣ - غرفة التبريد
- ٤ - مسقط لتسقية
- ٥ - حوض التسقية
- ٦ - الباب المركزي
- ٧ - عناصر التسخين الأرضية
- ٨ - نفد الشحن
- ٩ - حراريات عازلة
- ١٠ - مواد عازلة للحرارة
- ١١ - عناصر تسخين
- ١٢ - قضبان
- ١٣ - دوائر لمنع تسرب الغاز


٢ - فرن ذو جب : ( الشكل ٩٦ ) قد يكون هذا النوع من الأفران على شكل أسطواني ، أو على شكل متوازي مستطيلات ، وله فتحة بأعلى ، وله غطاء مزول حراريا . وقد تجهز بحجرة الفرن بمروحة عند قته أو بأسفله عند القاع ، تعمل على سرعة التسخين بتيارات الحمل القسرية . وتحمل المشغولات التي يراد معالجتها حراريا على عارضة عند القاع ، أو قد تعلق من سقف الفرن .

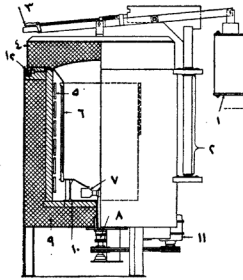

شكل (٩٦) فرن ذو جب

- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| ١ - محامل صامدة للإحتكاك | ١ - ثقل موازن للغطاء  |
| ٢ - غطاء                 | ٣ - ذراع تشغيل الغطاء |
| ٣ - عارضة                | ٤ - عناصر التسخين     |
| ٤ - محمل ومبيت المحمل    | ٥ - مروحة             |
| ٥ - طوب حراري عازل       | ٦ - عازل              |
| ٦ - مانع التسرب          | ٧ - موتور             |


٣ - فرن ذو عربة : ( الشكل ٩٧ ) يتألف الفرن ذو العربة أساسا من صندوق سخن ، وترتفع بجمهرته على عجلات تمكّنها من الحركة لشن وتفرغ المشغولات التي يراد تسخينها .

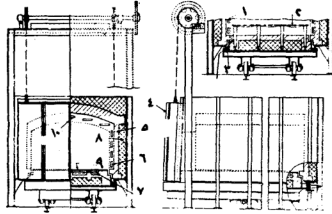

شكل (٩٧) فرن ذو عربة

- |                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| ١ - عناصر التسخين      | ٢ - مجمرة                     |
| ٣ - مانع التسرب        | ٤ - باب                       |
| ٥ - حراريات عازلة      | ٦ - عناصر تسخين معلقة بالحائط |
| ٧ - عربة عناصر التسخين | ٨ - مادة عازلة                |
| ٩ - ألواح الحجر        | ١٠ - عناصر التسخين العلوية    |

٤ - فرن رافع : ( الشكل ٩٨ ) يصمم الفرن الرافع عادة على شكل متوازي مستطيلات ،

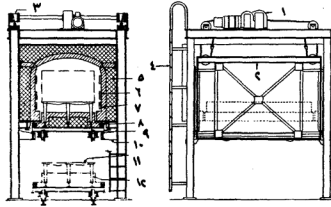


شكل (٩٨) فرن رافع

- |                |                   |                       |                  |
|----------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| ١ - ونش رافع   | ٢ - رافع          | ٣ - أسطوانة ونش الرفع | ٤ - سلم          |
| ٥ - مادة عازلة | ٦ - عناصر التسخين | ٧ - حراريات عازلة     | ٨ - مانع التسرب  |
| ٩ - عربة       | ١٠ - رافع         | ١١ - منصة الشحن       | ١٢ - دعائم تقوية |

وفى بعض الأحيان ، يصمم على هيئة أسطوانة . وقد يزود بمروحة أو مجموعة من المراوح التى تساعد على سرعة التسخين بتيارات الحمل القسرى . وتعمل المشغولات على عربة ، حيث ترفع إلى داخل غرفة التسخين ، وفى نفس الوقت تنزل عربة أخرى بمشغولات جرى تسخينها .

ويزود الفرن بمحوض أسفله يحوى كمية من الماء ، لأغراض الترقية السريعة لمشغولات الألومنيوم الساخنة .

٥ - فرن ذو مجمرة دوارة : ( الشكل ٩٩ ) تصمم بمجرة هذا الفرن على شكل حلقة كبيرة ، وتتكون من الدوران حول محورها داخل غرفة التسخين . وقد يزود الفرن بمروحة تساعد على سرعة التسخين بتيارات الحمل القسرى .

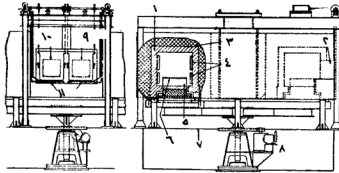


شكل (٩٩) فرن ذو مجمرة دوارة

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| ١ - حراريات عازلة | ٢ - باب           |
| ٣ - مادة عازلة    | ٤ - عناصر التسخين |
| ٥ - دعامة المجمرة | ٦ - مجمرة دوارة   |
| ٧ - خط الأرضية    | ٨ - آلية إدارة    |
| ٩ - بوابة التفريغ | ١٠ - بوابة الشحن  |
| ١١ - غطاء الشعلة  |                   |

٦ - فرن ذو مجمرة دحرجية : ( الشكل ١٠٠ ) نوع من الأفران المستمرة ذات الناقل ويتألف ناقله من حصيرة من دلفينات دحرجية متجاورة ، تصنع من سبيكة تصمد أمام درجات الحرارة العالية . ولتسخين المشغولات ، فإنه يجرى شحنها مباشرة على الحصيرة التى تتألف من الدلفينات الدحرجية . ويناسب هذا الفرن المشغولات التى تكون على هيئة مواشير وقضبان ، وغيرها من المشغولات الكبيرة الحجم نسبيا .

ويتم شحن الفرن وتفريغه ، ونقل المشغولات بسرعة من قسم إلى آخر خلال الفرن أوتوماتيكيا وقد يزود الفرن بفرط تبريد ، وحوض للتسقية ، كما قد يزود بمروحة أو أكثر لتيسير عملية التسخين بواسطة تيارات الحمل القسرية .

 ويتفوق هذا النوع من الأفران على غيره من الأنواع الأخرى ببساطة تصميمه ، وقلة نفقات صيانه ، وانخفاض تكاليف تشغيله .



شكل (١٠٠) فرن ذو مجمرية دحرجية

- ١ - غطاء العادم      ٢ - غرفة تبريد      ٣ - آلية إدراة التفريغ  
٤ - غرفة تسخين      ٥ - بوابة الدخول      ٦ - غطاء العادم      ٧ - نفد الشحن

ثانياً : أفران التسخين بواسطة مصهور لأحد الأملاح :

يتم انتقال الحرارة - خلال مصهور لأحد الأملاح يجرى اختياره بحيث تلائم نقطة انصهاره درجة الحرارة التي يراد الوصول إليها - من مصدر التسخين إلى قطع المشغولات بواسطة تيارات الحمل أساساً . ولما كانت تيارات الحمل سريعة ، والسعة الحرارية لمصهور الملح كبيرة ، لذلك فإن معدل تسخين المشغولات يكون محدوداً من الناحية العملية كما أن طبقة رقيقة منه سوف تتجمد تواءمًا مغلفة كل سطح المشغولة . ولكنها سرعان ما تنصهر مرة أخرى ، إذ أن درجة حرارة مصهور الملح تكون أعلى كثيراً من نقطة انصهاره .

وتمتاز أفران التسخين بمصهور الملح عن أفران التسخين بالمقاومة الكهربائية ، بسرعة التسخين ، خاصة عند درجات الحرارة العالية التي تمّ عندها عناصر المعاملة الحرارية ، إذ تكون معدلات التسخين في مصهور الملح أربعة أمثال معدلات التسخين في أفران المقاومة في وسط غازي .


ومن أسئلة أفران التسخين بواسطة مصهور لأحد الأملاح :

- ١ - فرن بعناصر تسخين خارجية : ( الشكل ١٠١ ) تقام عناصر التسخين بالمقاومة على جدران هذا النوع من الأفران ، حيث تشع الحرارة إلى الجدار الخارجى لوعاء التسخين .
- ويجب أن يصنع وعاء التسخين من سبيكة تصمد أمام درجات الحرارة العالية ، حتى يقوم بتوصيل الحرارة من عناصر التسخين إلى مصهور الملح بكفاءة .

شكل (١٠١)

فرن بعناصر تسخين خارجية :

- ١ - مزدوجة حرارية
- ٢ - غطاء من الحديد المصبوب
- ٣ - دعامة للغطاء من الحديد المصبوب
- ٤ - وعاء من سبيكة خاصة
- ٥ - عناصر التسخين
- ٦ - غلاف فولاذى
- ٧ - مادة عازلة
- ٨ - حراريات عازلة

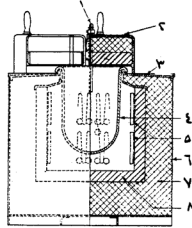

٢ - فرن بعناصر تسخين مغمورة : ( الشكلان ١٠٢ ، ١٠٣ )

 
يجرى تسخين هذا النوع من الأفران بواسطة سخانات مغمورة ، تتألف من أسلاك مقاومة مغمورة في حراريات عازلة ، وتكسوها كلها طبقة معدنية . وتندرج الحرارة بين قيمتها القصوى والدنيا من عناصر التسخين ، إلى الطبقة المعدنية .

وتستخدم عناصر التسخين المغمورة لرفع درجة حرارة مصهور الملح حتى درجة حرارة ٥٧٠°م ، وتصنع أوعية احتواء المشغولات التي يراد تسخينها عادة من الفولاذ ، وتوضع مادة عازلة مناسبة بين جدران الوعاء والجدار الخارجى .

٣ - فرن بالكثود مغمور :


يحتبر هذا الطراز من أفران التسخين بواسطة مصهور ملهى ، أقدم الأفران الكهربائية استخداما في أغراض المعاملة الحرارية ، حيث ظهر إلى حيز التطبيق في حوالى عام ١٩٠٦ . وبالرغم من أن جميع الأملاح عوامل عازلة جيدة للكهرباء في الحالة الصلبة ، إلا أنها تصبح جيدة التوصيل للكهرباء عندما تكون في حالة الانصهار . ولذلك تستغل هذه الخاصية الكهربائية





شكل (١٠٢) فرن بعناصر تسخين مغمورة

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| ١ - غطاء معزول حرارياً | ٢ - غلاف فولاذي        |
| ٣ - عمق المحوّل        | ٤ - حوصّ التسخين       |
| ٥ - طبقة عازلة حرارياً | ٦ - عناصر تسخين مغمورة |

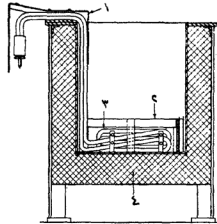

شكل (١٠٣) فرن بعناصر تسخين مغمورة

- |                        |
|------------------------|
| ١ - عارضة للوقاية      |
| ٢ - حاجز ذو قضبان      |
| ٣ - عناصر تسخين مغمورة |
| ٤ - طبقة عازلة         |

عند تشغيل الفرن ذي الإلكتروود المغمور . وعند التشغيل تنخفض فلتية التيار الكهربائي العادي الذي يبلغ ٢٢٠ - ٢٤٠ فلت إلى ٥ - ٢٥ فلت خلال محول كهربائي يقام إلى جدار الفرن ، ثم يسقط هذا التيار الكهربائي على الإلكتروودات المغمورة في مصهور الملح ، فيتدفق تيار كهربائي متردد بأنتيرية عالية خلال الإلكتروودات المملحة ، حيث ترتفع درجة حرارته نتيجة لمقاومته تدفق التيار الكهربائي خلاله .

ومن الواضح أن مصهور الملح لا يتعرض كيميائياً نتيجة لتردد التيار الكهربائي ، ولذلك فلا يمكن استخدام التيار الكهربائي المستمر في هذه الحالة ، إذ سرعان ما يتحلل مصهور الملح إلى عناصره .

ومن الممكن استخدام مثل هذا الطراز من أفران التسخين لينطى نطاقا عريضا من درجات الحرارة يمتد من ١٥٠ - ١٢٠٠°م استنادا إلى نوع الملح المستخدم ، ولذلك فهو مفيد لكثير من التطبيقات التي تشمل كثيرا من المعاملات الحرارية للعديد من الفلزات والسياتك المختلفة .

وللإلكتروادات المغمورة ثلاثة تصاميم مختلفة هي :

( أ ) إلكتروادات معلقة ومتباعدة عن بعضها بعضا ، شكل ( ١٠٣ )

( ب ) إلكتروادات مغمورة ، شكل ( ١٠٤ )

 
( ج ) إلكتروادات معلقة ومتجاورة ، شكل ( ١٠٥ )

وفي أقدم أنواع الأفران ذوات الإلكتروادات المغمورة ، كانت الإلكتروادات توضع على الجوانب المتقابلة في الحوض الذي يحوى مصهور الملح ، بحيث تكون معلقة من السقف وكان الحوض يصنع من مواد حرارية . وعند تدفق التيار الكهربائي ، من إلكترود إلى آخر ، فإنه يتحصن مروره خلال الشحنة المعدنية ( مشغولات الألومنيوم ) ، مما ينشأ عنه متاعب جسيمة . ولما كانت الشحنة المعدنية أجود توصيلا للكهرباء عن مصهور الملح ، فإنه نتيجة لذلك ترتفع كثافة التيار الكهربائي بطريقة غير عادية في المساحة التي يدخل منها التيار ويغادر فيها قطع المشغولات ، مما ينتج عنه تسخين مفرط ، قد يؤدي إلى انصهار جزئى ، بينما تظل درجة الحرارة لمصهور الملح نفسه ثابتة دون تغير .

وقد أمكن التغلب على العيب في تصميم الفرن ذى الإلكتروادات المغمورة ، حيث جرى صنع الوعاء الذى يحتوى على المشغولات من الفلز جيد التوصيل للكهرباء ، كما جرى رص الإلكتروادات على طول جدار واحد فقط من جدرانها ( كما في الشكل ١٠٤ ) وبذلك يسرى التيار الكهربائي من الإلكتروود إلى جدار الوعاء ، ثم خلال الوعاء ، ثم يعبر الفجوة الممتلئة بمصهور الملح إلى الإلكتروود الآخر ، فتتغذى سريانه عبر شحنة المشغولات .


وفي تصميم الفرن ذى الإلكتروادات المعلقة متجاورة لبعضها بعضا ، يستخدم وعاء مصنوع من مواد حرارية ، وتوضع الإلكتروادات خلال جدار الوعاء أو قرب قاع المصهور كما في الشكل ( ١٠٥ ) . وإذا كان عمق مصهور الملح في الحوض ضحلا ، اقتصر تدفق التيار الكهربائي خلال المساحة الواقعة بين الإلكتروودين .

ولما كانت كل الحرارة المتولدة تنشأ عند قاع الحوض ، فإن تيارات دوامية من تيارات الحمل الحرارى تنشأ خلال مصهور الملح نتيجة للتباين بين درجتي الحرارة أسفل وأعلى الحوض ، حيث تكون كثافتا المصهور مختلفتين .




شكل (١٠٤) نموذج آخر لفرن بعناصر تسخين مغمورة

- |                |                        |
|----------------|------------------------|
| ١ - إلكتروودات | ٢ - مصهور لأحد الأملاح |
| ٣ - وعاء معدني | ٤ - طبقة عازلة         |

 

شكل (١٠٥) بين الإلكترونيودات المغمورة في فرن تسخين

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| ١ - وعاء حراري         | ٢ - طبقة عازلة |
| ٣ - مصهور لأحد الأملاح | ٤ - إلكتروودات |

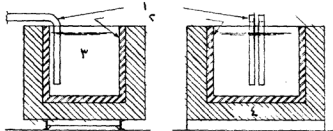

شكل (١٠٦) فرن التسخين بالإلكتروودات مغمورة ، معلقة ومتجاورة

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| ١ - إلكتروودان         | ٢ - وعاء معدني أو حراري |
| ٣ - مصهور لأحد الأملاح | ٤ - طبقة عازلة          |

وفي النوع الثالث من الأفران ذات الإلكترونيودات المغمورة ، حيث يوضع الإلكترونيودان معلقين ومتجاورين كما هو موضح في الشكل (١٠٦) ويصنع الوعاء من المعدن أو من مواد

حرارية . ولهذا الطراز من الأفران سمة خاصة مميزة ، إذ يتولد مجال كهرومغناطيسى عند سريان التيار الكهربائى ، ويستغل هذا المجال الكهرومغناطيسى فى انتشار وتوزيع مصهور المعدن خلال حركة دورانية .

ويمكن شرح نظرية الانتشار بالحركة الدورانية للقوى الكهرومغناطيسية كما فى الشكل (١٠٧) كما يلى :


عند وضع موصل يحمل تيارا كهربائيا فى مجال مغناطيسى ، فإن الموصل يميل إلى الحركة على زوايا قائمة ( عموديا ) مع اتجاه سريان التيار الكهربائى . وبتطبيق هذه القاعدة فى حالة مصهور الملح : الإلكترودان ا ، ب مغموران عموديا ومتجاوران فى مصهور الملح ( و ) يتدفق تيار كهربائى بأمبرية عالية ( ٣٠٠٠ أمبير مثلا ) خلالهما .

عندئذ يحاط كل الإلكترود بخطوط القوى ( د ) التى تكون على هيئة دائرية . ويتدفق تيار كهربائى بكفاءة عالية بين الإلكترودين عند جميع النقاط من سطح المصهور إلى أطراف الإلكترودين .

وباعتبار عنصر شتىل من التيار ( هـ ) ، بين الإلكترودين ، فإن التيار المنتقل عند أية لحظة من أ ، إلى ب مع المجال الكهرومغناطيسى الناشئ من الإلكترودين سوف يمتد خارج مستوى الشكل عند النقطة ( هـ ) ، ومن ثم يتعرض الموصل أو مصهور الملح الذى يحمل التيار الكهربائى لقوة تتحركه فى اتجاه أسفل الإلكترودين كما هو مبين بالسهم .

ومن الممكن التحكم فى ضبط درجة حرارة مصهور الملح بالأجهزة المتتادة ، مثل المزدوجة الحرارية ، ووسائل التحكم الضوئية وغيرها .

وتصنع الإلكترودات من فلزات مختلفة كالحديد ، ومن الحديد الكرومى ، ومن سبائك الحديد والنيكل والكروم ، ويتوقف اختيارها على درجة حرارة انصهار الملح المستخدم ، والخواص الكيميائية لمصهور الملح .

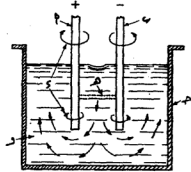

شكل (١٠٧)

نظرية الانتشار بالحركة الدورانية للقوى  
المغناطيسية فى فرن بالكترودات مغمورة


وعند تصميم الفرن ، يجب مراعاة أن تكون المساحة المكشوفة المعرضة للهواء الجوى أقل ما يمكن ، حتى يكون الفاقد من الحرارة أقل ما يمكن بقدر الإمكان .

ويتم الفرن من نوع الإلكترود المغمور ، تصميم حوض الملح بأى حجم وبأى شكل ، وبفضل تسخينه الداخلى ، تضمن عمرا أطول للحوض الذى يحتوى على مصهور الملح . وبفضل كل هذه العوامل مجتمعة ، بالإضافة إلى إمكانية توليد أية قدرة مطلوبة داخل الحوض ، لذلك فمن المستصوب عمليا ميكنة مثل هذه الأفران ، بحيث يمكن تسخين المشغولات على سيور ناقلة بطريقة مستمرة . ومن هذه التصميمات ، ما جيز به الفرن الموضح بالشكل رقم (١٠٨) إذ تملق المشغولات فى خطافات مناسبة ، حيث تدور بواسطة جهاز يقام فى مركز دائرة ، بها حوضان أو أكثر تحوى أملاحا منصهرة أو أساط تسقية مناسبة .


#### شكل (١٠٨)

تصميم حديث لفرن بالكثروذات مغمورة :

- ١ - حوض تسقية
- ٢ - اتجاه الحركة
- ٣ - حوض غسيل
- ٤ - مصهور ملحى
- ٥ - محول كهربائى
- ٦ - قضبان عمودية
- ٧ - إلكترودات
- ٨ - آلية النقل
- ٩ - مقدار رفع آلية النقل
- ١٠ - عمود تثبيت الشغلة
- ١١ - آلية الرفع إلى أعلا
- ١٢ - الشغلة

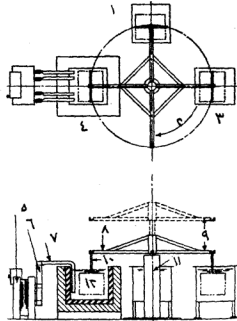


وهناك تصميم آخر ، يعرف بالنقل المملوءة ، كما فى الشكل رقم (١٠٩) ، يحتوى على ذراع ممتدة على حوض الملح المنصهر ، وتدار هذه الذراع بواسطة موتور كهربائى ، ويعلق فى هذه الذراع المشغولات أو سلات تحوى المشغولات الصغيرة ، ويدوران هذه الذراع حول محورها ، تتحرك المشغولات بالسرعة المطلوبة على امتداد الحوض . ومن ثم يمكن التحكم فى درجة الحرارة والزمن .

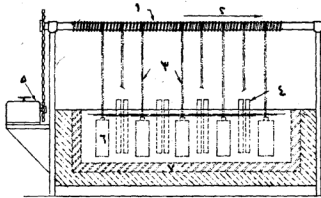

شكل (١٠٩) فرن بالكثروادات مغمورة من طراز الناقله المولبة

- ١ - ناقله ملوبة ٢ - اتجاه الحركة ٣ - أذرع رفع الشغلة ٤ - إلكثروادات  
٥ - جهاز إدارة بسرعات مختلفة ٦ - الشغلة ٧ - وعاء

ويوضح الشكل رقم (١١٠) رسماً تخطيطياً لفرن تم تصميمه ، بحيث يتيح مرونة كافية لسلسلة من عمليات المعاملة الحرارية ، تم جميعها بوسائل ميكانيكية ، وتشمل واحداً أو أكثر من أحواض التسخين بواسطة مصهور أحد الأملح ، بالإضافة إلى حوض مجاور للتدنية السريعة ، ثم أحواض التسييل والشفط ، وفي هذا الفرن ، تستقر جريدة أفقية ( هـ ) تحمل حوامل المشغولات ( و ) على ناقلتين أعلى الفرن وعلى بعد كافٍ من الأحواض التي تحوي الأملاح المنصهرة . وتعود للسلسلة ( أ ) تحت الفرن ، وقد زود تصميم الفرن بمجاذير ميكانيكية بـ ، ج ، د ، س ، ص تفصل الأحواض المختلفة ، وتعمل على رفع أو خفض الشغلة ( و ) التي تحملها الجريدة حين وصولها إلى ذلك الحاجز ، تبعاً لمقتضيات ونظام الطريقة ، بحيث يتم رفع الشغلة من حوض ليحبر الحاجز ويفسر بسرعة في الحوض التالي .

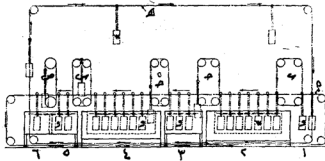

شكل (١١٠) فرن بالكثروادات مغمورة ، تم تصميمه بحيث يعطي مرونة كافية لسلسلة من عمليات المعاملة الحرارية بوسائل ميكانيكية :

- ١ - الشحن والتفريغ ٢ - مصهور ملحي ٣ - حوض تسقية  
٤ - مصهور ملحي ( التلطيع ) ٥ - حوض لفصل المنتجات ٦ - شطف المنتجات

## الباب السادس

### سبائك الألومنيوم وخواصها

لما كانت سبائك الألومنيوم متعددة ومتنوعة . وفي الوقت نفسه ، لما كانت كل سبيكة تحتوي على عدة عناصر سبكية مختلفة ، لذلك فإنه من العسير الدلالة عليها في كل مرة برموزها الكيميائية . إذ أنها على شاقة ، عرضة خطأ عند كتابة الرموز ونسبها المئوية ، بالإضافة إلى طولها ، الأمر الذي قد يشتت ذهن القارئ . وتسهيلاً للموقف ، نقوم هيئات المواصفات القياسية الوطنية ، والشركات المنتجة ، بالتدليل على تلك السبائك برموز وأرقام معينة . وفي الواقع لا تعني هذه الرموز والأرقام شيئاً أكثر من ذلك . ولما كانت هيئات المواصفات القياسية في مصر وفي باقي الدول العربية ، لم تصدر بعد تصنيفاً رمزياً للألومنيوم وسبائكه ، فلقد رأينا وضع رموز نستعين بها في شرح وتصنيف هذه السبائك . لذلك نرجو ألا يفترب عن الذهن ، أنها اصطلاحات محلية في نطاق هذا الكتاب ، وإن كانت مستمدة من المواصفات القياسية لهذا الموضوع في الدول الرئيسية التي تنتج الألومنيوم وسبائكه .

#### رموز التصنيف العام للسبائك

- أ : ألومنيوم نق ( ٩٩,٩٩٦٪ لو )
- ب : ألومنيوم نق تجارياً ( ٩٩,٠٠٠٪ لو )
- ج : سبائك الألومنيوم القابلة للتشكيل ( بأساليب الطرق ، والسحب ، والدفلة ، والبتق ، إلخ ) .
- د : سبائك الألومنيوم للسبوكات . ( السبائك الرملية ، وفي قوالب معدنية ، إلخ )

#### رموز تصنيف المعاملات الحرارية

- ع : سبيكة مخمرة وأعيد تبلورها .
- ١٤ : سبيكة عوملت حرارياً لإذابة مكوناتها في محلول جامد متجانس .
- ٢٤ : سبيكة عوملت حرارياً لإذابة مكوناتها في محلول جامد متجانس ، ثم تعرضت بعد ذلك لتعتيق إزماني اصطناعي .
- ٣٤ : سبيكة عوملت حرارياً لإذابة مكوناتها في محلول جامد متجانس ، ثم تعرضت لعملية تثبيت بلوري .

### الخواص الميكانيكية

في جداول الخواص الميكانيكية للسابلك الواردة في هذا الباب :

- ١ - أجريت اختبارات الاستطالة على عينات كل منها على شكل شريط سمكه ١,٦ ملليمتر .
- ٢ - أجريت اختبارات الصلادة بكرة بريزل قطرها ١٠ مليترات ، تحت حمل قدره ٥٠٠ كيلو جرام .

### العناصر الرئيسية في السابلك

- ( ٢ ج إلى ٩ ج ) : النحاس يمثل العنصر السبيكي الرئيسي فيها .
- ( ٤ د ، ٧ د ، ٨ د ، ٩ د ، ١٢ د ، ١٣ د ، ١٤ د ) النحاس يمثل العنصر السبيكي الرئيسي فيها .
- ( ١ ج ) : المنجنيز يمثل العنصر السبيكي الرئيسي فيها .
- ( ١٢ ج إلى ١٥ ج ) : المغنسيوم يمثل العنصر السبيكي الرئيسي فيها .
- ( ١٥ د إلى ١٨ د ) : المغنسيوم يمثل العنصر السبيكي الرئيسي فيها .
- ( ١٠ ج ، ١١ ج ) : السيليكون يمثل العنصر السبيكي الرئيسي فيها .
- ( ١ د إلى ٣ د ، ١٠ د ، ١١ د ، ١٩ د ، ٢٤ د ) : السيليكون يمثل العنصر السبيكي الرئيسي فيها .
- ( ١٦ ج ، ١٧ ج ، ٢٦ د ) : الزنك يمثل العنصر السبيكي الرئيسي فيها .
- ( ٢٥ د ) : القصدير يمثل العنصر السبيكي الرئيسي فيها .

### ( ج ) سابلك الألومنيوم للتشكيل :

- ١ ج : لو - ١,٢ من
- ٢ ج : لو - ٥,٥ نخ - ٥,٥ - ٧,٥ - ٥,٥ بز
- ٣ ج : لو - ٤ نخ - ٦,٦ من - ٦,٦ نخ - ٥,٥ - ٧,٥ - ٥,٥ بر
- ٤ ج : لو - ٤,٤ نخ - ٨,٨ س - ٨,٨ من - ٤,٤ نخ
- ٥ ج : لو - ٥,٥ نخ - ١٠ س - ٨,٨ من - ٤,٤ نخ ( مكية بسبيكة لو - ١,٥ نخ - ٧,٧ س - ٥,٥ من )
- ٦ ج : لو - ٤,٥ نخ - ٥,٥ نخ - ٥,٥ من
- ٧ ج : لو - ٤,٥ نخ - ٢,٥ نخ - ٥,٥ من
- ٨ ج : لو - ٤,٥ نخ - ١,٥ نخ - ٦,٦ من
- ٩ ج : لو - ٤,٥ نخ - ٨,٨ من - ٨,٨ س



- ١٠ ج : لو-١٢,٥ س-١,٥ مغ-٩ نخ-٩,٩ نك  
 ١١ ج : لو-١,٥ س-٠,٦ مغ-٠,٢٥ كر  
 ١٢ ج : لو-٢,٥ مغ-٠,٢٥ كر  
 ١٣ ج : لو-١,٣ مغ-٠,٧ س-٠,٢٥ كر  
 ١٤ ج : لو-٢,٥ مغ-٠,١ من-١,٥ كر  
 ١٥ ج : لو-١,٥ مغ-٠,٦ س-٠,٢٥ نخ-٠,٢٥ كر  
 ١٦ ج : لو-٥,٥ خ-٢,٥ مغ-١,٥ نخ-٠,٢ كر-٠,٢ من  
 ١٧ ج : لو-٦,٤ خ-٢,٥ مغ-١,٢ نخ.

(د) سبائك الألومنيوم لمسيوكات :

- ١ د : لو-١٢ س  
 ٢ د : لو-٥ س  
 ٣ د : لو-٥ س-٤ نخ  
 ٤ د : لو-٤ نخ-٣ س  
 ٥ د : لو-٥ س-٣ نخ  
 ٦ د : لو-٥,٥ س-٤,٥ نخ  
 ٧ د : لو-٧ نخ-٢ س-١,٧ خ  
 ٨ د : لو-٧ نخ-٣,٥ س  
 ٩ د : لو-١٠ نخ-٠,٢ مغ  
 ١٠ د : لو-١٢ س-٢,٥ نك-١,٢ مغ-٠,٨ نخ  
 ١١ د : لو-١٢ س-١,٥ نخ-٠,٧ من-٠,٧ مغ  
 ١٢ د : لو-٤ نخ-٢ نك-١,٥ مغ  
 ١٣ د : لو-٤,٥ نخ  
 ١٤ د : لو-٥,٥ نخ-٢,٥ س  
 ١٥ د : لو-٣,٨ مغ  
 ١٦ د : لو-٣,٨ مغ-١,٨ خ  
 ١٧ د : لو-٨ مغ  
 ١٨ د : لو-١٠ مغ  
 ١٩ د : لو-٦ س-٣,٥ نخ  
 ٢٠ د : لو-٥ س-١,٣ نخ-٠,٥ مغ  
 ٢١ د : لو-٧ س-٠,٣ مغ

٢٢ د : لو-٨ س-١٥٠٠ نخ-٠,٣ مغ-٠,٣ من

٢٣ د : لو-٩,٥ س-٠,٥ مغ

٢٤ د : لو-٨,٥ س-٣,٥ نخ

٢٥ د : لو-٦,٥ ق-١ نخ-١ نك

٢٦ د : لو-٥,٥ خ-٠,٦ مغ-٠,٥ كر-٠,٢ ق

الألومنيوم النقي لو ٩٩,٩٩٦٪  
(السيكة أ)

ب- الكثافة عند ٢٠°م : ٢,٦٩٨٩ جرام / سم<sup>٣</sup>

عند ٢٥°م : ٢,٦٩٧٨ جرام / سم<sup>٣</sup>

ج- درجة حرارة الانصهار : ٠,٢٦٦٠°م

درجة حرارة الغليان : ٠,٢٠٦٠°م

الحرارة النوعية (عند ١٠٠°م) : ٠,٢٢٢٦ كالورى / جرام

الحرارة الكامنة للانصهار : ٩٤,٦ كالورى / جرام

حرارة الاحتراق : ٧٣٨٩ كالورى / جرام

د- الخواص الميكانيكية :

مقاومة الشد	مقاومة الخضوع	الاستطالة	الصلادة
كجم/سم <sup>٢</sup>	كجم/سم <sup>٢</sup>	%	(عدد بيريتل)
٤٦٧	١٢١	٤٨,٨	١٧
١١١٠	١٠٦٠	٥,٥	٢٧

\*\*\*

الألومنيوم النقي تجارياً لو ٩٩,٠٪

( السبيكة ب )

( أ ) الاستخدامات: التطبيقات التي تتطلب قابلية عالية لتشكيل ، أو مقاومة عالية للتآكل ، أو كليهما معا . وعندما لا تكون المتانة العالية هي المطلوبة . أواني الطبخ ، وأوعية حفظ الأطعمة ، والمواد الكيميائية، إلخ .

( ب ) الكثافة عند ٥٢٠ م : ٢,٧١ جم/سم<sup>٣</sup>

الانكماش نتيجة التجمد : ٦,٦٪

( ج ) درجة حرارة غط السيولة : ٩٥٧ م

درجة حرارة غط الجمود : ٩٤٣ م

الحرارة النوعية عند ٩١٠ م : ٠,٢٢٩٧ كالورى/جرام

الحرارة الكامنة للانصهار : ٩٣ كالورى/جرام

الموصلية الحرارية عند ٥٢٥ م : ٠,٥٣ كالورى/سم<sup>٢</sup> / م<sup>٢</sup> / ث

حرارة الاحتراق : ٧٤٠٠ كالورى/جرام

درجة حرارة إعادة التبلور : ٥٢٩٠ م

د- الخواص الميكانيكية : ( لسبيكة مخمرة وأعيد تبلورها )

الخواص الميكانيكية للألومنيوم النقي ( تجارياً ) المخفض

مقاومة الشد كجم/سم <sup>٢</sup>	مقاومة الخضوع كجم/سم <sup>٢</sup>	الاستطالة ٪	الصلادة (عدد بيريتل)	مقاومة القص كجم/سم <sup>٢</sup>	معامل المرونة كجم/سم <sup>٢</sup>
٩١٠	٣٥٠	٤٥	٢٣	٦٦٥	٧٠٠٠٠٠

تغير بعض الخواص الميكانيكية باختلاف درجة الحرارة

درجات الحرارة المثوية			
٢٠٠	١٥٠	٢٥	
٤٢٠	٥٢٥	٩٠٠	مقاومة الشد ، كجم/سم <sup>٢</sup> مقاومة الخضوع ، كجم/سم <sup>٢</sup> الاستطالة ( ٪ )
٢١٠	٢٤٥	٣٥٠	
٧٠	٦٥	٤٥	

د - حدود التركيب الكيميائي % :

لو	( حد أدنى )	٩٩
ح + ص	( حد أقصى )	١
نح	( حد أقصى )	٠,٢
من	( حد أقصى )	٠,٥
خ	( حد أقصى )	٠,١

( و ) النطاق الحرارى للانصهار : ٦٧٥ - ٥٧٤٠ م

درجة حرارة التشغيل على الساخن : ٢٦٠ - ٥٥١٠ م

المعاملات الحرارية : يجرى التعبير عند ٥٣٤٥ م

\* \* \*

سبائك الألومنيوم القابلة لتشكيل

لو - ١٠٢ من  
( السبيكة ١ ج )

( ١ ) الاستخدامات : الأغراض التي تتطلب قابلية عالية للتشغيل ، أو مقاومة كبيرة للتآكل ، أو قابلية عالية للحام ، أو جميعها مجتمعة ، وأينما كانت المتانة مطلوبة . أدوات المطبخ ، أوعية حفظ الأطعمة والمواد الكيماوية ، صهاريج الجازولين والزيوت .

( ب ) الكثافة عند ٥٢٠ م : ٢,٧٣ جم/سم<sup>٣</sup>

درجة حرارة خط السيولة : ٥٦٤٥ م

درجة حرارة خط الجسود : ٥٦٤٣ م

الحرارة النوعية عند ٥١٠٠ م : ٠,٢٣ كالورى/جرام

درجة حرارة إعادة التبلور : ٥٣١٤ م

( د ) الخواص الميكانيكية ( عينة مخمرة ) :

مقاومة الشد كجم/سم <sup>٢</sup>	مقاومة الخضوع كجم/سم <sup>٢</sup>	الاستطالة %	الصلادة (عدد برينل)	مقاومة القص كجم/سم <sup>٢</sup>
١١٢٠	٤٢٠	٤٠	٢٨	٧٧٠

(هـ) الحدود الكيميائية (٪) :

من	١.٥-١
نح	٠.٢ (حد أقصى)
ح	٠.٧ (حد أقصى)
س	٠.٦ (حد أقصى)
خ	٠.١ (حد أقصى)
شوائب أخرى (حد أقصى)	٠.١٥

\*\*\*

لو - ٥,٥ نح - ٠,٥ - ٧ - ٠,٥ بز  
(السيكة ٢ ج)

(١) الاستخدامات : التطبيقات التي تستلزم قابلية عالية للتشغيل ومتانة كبيرة . تستخدم في صناعة أجزاء الماكينات الملولة ( القلاووظ ) . المطروقات ، أجزاء الطائرات الحربية .

(ب) الكثافة عند ٢٠ م : ٢,٨٢ جرام/سم<sup>٣</sup>

(ج) درجة حرارة خط السيولة : ٥٦٤٣ م

درجة حرارة خط الجمود : ٥٣٥ م

الحرارة النوعية عند ١٠٠ م : ٠,٢٣ كالوري/جرام ( تقريبا )

الموصلية الحرارية عند ٢٥ م : ٠,٣٧ كالوري/سم<sup>٢</sup>/سم/م/ث

(د) الخواص الميكانيكية ( لعينة عوملت حراريا ثم تعرضت للتشغيل على البارد ) :

مقاومة الشد	مقاومة الخضوع	الاستطالة	الصلادة	مقاومة القص
كجم/سم <sup>٢</sup>	كجم/سم <sup>٢</sup>	٪	(عدد برينل)	كجم/سم <sup>٢</sup>
٣٧١٠	٣٢٩٠	١٥	٩٥	٢١٠٠

(هـ) الحدود الكيميائية « لأغراض صناعة الطائرات الحربية » (٪) :

نح	٣,٥ - ٠,٦ ٪
بز	٢ - ٠,٧ ٪
✓	٢ - ٠,٧ ٪
الشوائب الأخرى (ح، مغ، س، ز) ، (حد أقصى)	١,٠ ٪

• النطاق الحرارى للانصهار : ٦٧٥ - ٥٧٤ م°

• درجة حرارة التشغيل على الساخن : ٢٦٠ - ٤٨٠ م°

\*\*\*

لو - ٤ نخ - ٠,٦ من - ٠,٦ مغ - ٠,٥ - ٧ - ٠,٥ بز  
( السبيكة ٣ ج )

( ا ) الاستخدامات : المطروقات ، الأجزاء التى يجرى تشغيلها بالمكينات .

( ب ) الكثافة عند ٢٠ م° : ٢,٨١ جرام/سم<sup>٣</sup>

( ج ) المقاومة لتآكل الكيماويات : جيدة وتتحسن بتسقية هذه السبيكة سريعا فى ماء بارد .

( د ) الخواص الميكانيكية ( السبيكة المسقاة ) :

مقاومة الشد	مقاومة الخضوع	الاستطالة	الصلادة	معامل المرونة
كجم/سم <sup>٢</sup>	كجم/سم <sup>٢</sup>	%	(عدد برينل)	كجم/سم <sup>٢</sup>
٤٢٧٠	٢٤٥٠	٢٢	١٠٠	٧٣٥٠٠٠

( هـ ) الحدود الكيماوية ( % ) :

نخ	٣,٥ - ٤,٥
من	٠,٤ - ١
مغ	٠,٢ - ٠,٨
٧	٣ - ٠,٧
بز	٣ - ٠,٧

( و ) درجة حرارة التشغيل على الساخن : ٣٥٥ - ٤٠٠ م°

درجة حرارة التخمير : ٤٠٠ - ٤٢٥ م°

ويجرى التشريب الحرارى عند هذه الدرجة لمدة ساعة ، ثم يبرد بمعدل لا يزيد على ١٠ م° فى الساعة ، حتى تصل درجة الحرارة إلى ٢٨٠ م° .

\*\*\*

لو - ٤,٤ نخ - ٠,٨ س - ٠,٨ من - ٠,٤ مغ  
(الببيكة ٤ ج)

(١) الاستخدامات : التطبيقات التي تتطلب متانة عالية ، وقابلية جيدة للتشكيل ، وصلادة كبيرة . المطروقات ذات الأداء الممتاز . بعض أجزاء الطائرات .

(ب) الكشافة عند ٥٢٠ م : ٢,٨ جرام/سم<sup>٣</sup> .

(ج) درجة حرارة خط السيولة : ٥٦٣,٨ م

درجة حرارة خط الجمود : ٥١٠ م

الحرارة النوعية عند ٥١٠ م : ٠,٢٣ كالورى/جم

درجة حرارة إعادة التبلور : ٥٣٤,٥ م

(د) الخواص الميكانيكية (عينة خضراء) :

مقاومة الشد	مقاومة الخضوع	الاستطالة	الصلادة	مقاومة القص
كجم/سم <sup>٢</sup>	كجم/سم <sup>٢</sup>	%	(عدد برينل)	كجم/سم <sup>٢</sup>
١٨٩٠	٩٨٠	١٨	٤٥	١٢٦٠

(٥) الحدود الكيميائية (%):

نخ	٥ - ٣,٩
س	١,٢ - ٠,٥
من	١,٢ - ٠,٤
مغ	٠,٢ - ٠,٨

\* \* \*

لو - ٤,٥ نخ - ١,٥ س - ٠,٨ من - ٠,٤ مغ  
مكينة ببيكة لو - ١,٥ نخ - ٠,٧ س - ٠,٥ من  
(البيكة ٥ ج)

- (١) الاستخدامات : تستخدم في صناعة الأجزاء التي تتطلب متانة عالية ، قابلية كبيرة لتشكيل ومقاومة ممتازة لتآكل الكيمائي .  
(ب) الكثافة عند ٢٠°م : ٢,٧٨ جرام/سم<sup>٣</sup>  
(ج) درجة حرارة غط السيولة : ٢٣٧°م  
درجة حرارة غط الجمود : ٢٥°م  
(د) الخواص الميكانيكية (للألواح المدرفلة) :

مقاومة الشد	مقاومة الخضوع	الاستطالة	مقاومة القص	معامل المرونة
كجم/سم <sup>٢</sup>	كجم/سم <sup>٢</sup>	%	كجم/سم <sup>٢</sup>	كجم/سم <sup>٢</sup>
١٧٥٠	٧٠٠	٢٢	٣٠١٠	٢٢١٠٠٠

(٥) الحدود الكيماوية (%) :

نخ	القلب	الكسوة
٥ - ٣,٩	٠ - ٠,١	
١,٢ - ٠,٥		٠,٣٥ - ١,٠
٠,٨ - ٠,٢		٠,٨ - ١,٥
١,٢ - ٠,٤		٠ - ٠,٧٥

\* \* \*

لو - ٤ نخ - ٠,٥ مغ - ٠,٥ من  
(البيكة ٦ ج)

- (١) الاستخدامات : التطبيقات التي تستلزم متانة عالية نسبيا ، وقابلية كبيرة لتشكيل ومقاومة لتآكل الكيمائي . بعض أجزاء الطائرات ، مسامير البرشام .  
(ب) الكثافة عند ٢٠°م : ٢,٧٩ جرام/سم<sup>٣</sup>  
(ج) درجة حرارة غط السيولة : ٢٤١°م



درجة حرارة الجمود :  $^{\circ}\text{C} 513$   
 الحرارة النوعية عند  $^{\circ}\text{C} 100$  :  $0.23$  كالوري/جرام  
 درجة حرارة إعادة التبلور :  $^{\circ}\text{C} 345$   
 (د) الخواص الميكانيكية :

مقاومة الشد كجم/سم <sup>2</sup>	مقاومة الخضوع كجم/سم <sup>2</sup>	الاستطالة %	الصلادة (عدد برينل)	مقاومة القص كجم/سم <sup>2</sup>
(ع) 1820	700	00	45	1260
(1ع) 4340	2800	22	105	2660

(هـ) الحدود الكيميائية (%):

نح	من	مغ
القصبان والإسلاك	3.5 - 4.5	0.2 - 0.4
المطروقات	3.5 - 4.7	0.2 - 0.75

- النطاق الحرارى للانصهار :  $^{\circ}\text{C} 675 - 745$
- درجة حرارة التشغيل على الساخن :  $^{\circ}\text{C} 260 - 480$

\* \* \*

لو - 4 - نح 2 - نك - 0.5 مغ  
 (السيكة 7 ج)

(أ) الاستخدامات : التطبيقات التى تتطلب مثانة كبيرة عند درجات الحرارة العالية ،  
 الأسطوانات والكمسات .

(ب) الكثافة عند  $^{\circ}\text{C} 20$  :  $7.8$  جرام/سم<sup>3</sup>

- (ج) درجة حرارة خط السيولة : عند  $0^{\circ}\text{C}$  ٦٣٨ م
- درجة حرارة خط الجمود :  $0^{\circ}\text{C}$  ٥٠٧ م
- الحرارة النوعية عند  $0^{\circ}\text{C}$  ١٠٠ م : ٠,٢٣ كالورى/جرام
- (د) الخواص الميكانيكية :

مقاومة الشد	مقاومة الخضوع	الاستطالة	الصلادة	مقاومة القص	معامل المرونة
كجم/سم <sup>٢</sup>	كجم/سم <sup>٢</sup>	%	(عدد برينل)	كجم/سم <sup>٢</sup>	كجم/سم <sup>٢</sup>
٤٤١٠	٣٢٩٠	١٧	١٣٠	٢٧٣٠	٧٤٢٠٠٠

(هـ) الحدود الكيميائية (%):

نح	٤,٥ - ٣,٥
نك	٢,٣ - ١,٧
منغ	٠,٩ - ٠,٤٥

- (و) النطاق الحرارى للانصهار :  $0^{\circ}\text{C}$  ٧٤٥ - ٦٧٥ م
- (ز) درجة حرارة التشغيل على الساخن :  $0^{\circ}\text{C}$  ٤٨٠ - ٢٦٠ م

\* \* \*

لو - ٤,٥ - نح - ١,٥ - منغ - ٠,٦ من
(السيكة ٨ ج)

- (١) الاستخدامات : هياكل الطائرات ، أغراض البرشمة . كثير من الانتشامات المعدنية .
- (ب) الكثافة عند  $0^{\circ}\text{C}$  ٢٠ م : ٢,٧٧ جرام/سم<sup>٣</sup>
- (ج) درجة حرارة خط السيولة :  $0^{\circ}\text{C}$  ٦٣٨ م

درجة حرارة غط الجمود :  $0.2^{\circ}\text{C}$   
 الحرارة النوعية عند  $0.100^{\circ}\text{C}$  : كالورى/جرام  
 درجة حرارة إعادة التبلور :  $0.340^{\circ}\text{C}$   
 (د) الخواص الميكانيكية :

مقاومة القص كجم/سم <sup>2</sup>	الصلادة (عدد برينل)	الاستطالة %	مقاومة الخضوع كجم/سم <sup>2</sup>	مقاومة الشد كجم/سم <sup>2</sup>
١٢٦٠	٤٢	٢٢	٧٧٠	(ع) ١٨٩٠
٢٨٧٠	١٢٠	٢٢	٣٢٢٠	(١٤) ٤٧٦٠

(هـ) الحدود الكيميائية (%):

نح ٤,٩ - ٣,٨  
 مغ ١,٨ - ١,٢  
 من ٠,٩ - ٠,٣

(و) التطاق الحرارى للانصهار :  $0.740 - 0.670^{\circ}\text{C}$   
 درجة حرارة التشغيل على الساخن :  $0.480 - 0.260^{\circ}\text{C}$

\*\*\*

لو - ٤,٥ نح - ٠,٨ من - ٠,٨ س

(السيكة ٩ ج)

(١) الاستخدامات : التطبيقات التى تتطلب قابلية كبيرة للتطريق ومتانة عالية . مراوح الطائرات ، أذرع التوصيل المساعدة ( فى الطائرات ) ، علب المرافق للمحركات نصف القطرية .

(ب) الكثافة عند  $0.2^{\circ}\text{C}$  : ٢,٧٩ جرام/سم<sup>3</sup>

(ج) درجة حرارة غط السيولة :  $0.641^{\circ}\text{C}$

درجة حرارة غط الجمود :  $0.521^{\circ}\text{C}$

الحرارة النوعية عند  $0.100^{\circ}\text{C}$  : كالورى/جرام

## (د) الخواص الميكانيكية (٢ع) :

مقاومة الشد كجم/سم <sup>٢</sup>	مقاومة الخضوع كجم/سم <sup>٢</sup>	الاستطالة %	الصلادة (عدد برينل)	معامل المرونة كجم/سم <sup>٢</sup>
٣٩٩٠	٢٤٥٠	١٨	١١٠	٧٢٨٠٠٠

## (هـ) الحدود الكيميائية (المطروقات) (%) :

نح	٥ - ٣,٩
من	١,٢ - ٠,٤
س	١,٢ - ٠,٥
الشوائب (حد أقصى)	١%

(و) النطاق الحراري للانصهار : ٥٧٥ - ٥٧٤٥ م

درجة حرارة التشغيل على الساخن : ٢٦٠ - ٤٨٠ م

\* \* \*

لو - ١٢,٥ س - ١,٠ مغ - ٠,٩ نح - ٠,٩ نك

(السيكة ١٠ ج)

(١) الاستعمادات : التطبيقات التي تتطلب قابلية كبيرة للطرق وانخفاض معامل التمدد الحراري. الكياسات المطروقة .

(ب) الكثافة عند ٥٢٠ م : ٢,٦٩ جرام/سم<sup>٣</sup>

(ج) درجة حرارة غط السيولة : ٥٧١ م

درجة حرارة غط الجمود : ٥٣٢ م

الحرارة النوعية عند ١٠٠ م : ٠,٢٣ كالوري/جرام

(د) الخواص الميكانيكية (٢ع) :

مقاومة الشد كجم/سم <sup>٢</sup>	مقاومة الخضوع كجم/سم <sup>٢</sup>	الاستطالة %	الصلادة (عدد برينل)	معامل المرونة كجم/سم <sup>٢</sup>
٣٩٢٠	٣٢٢٠	٨	١٢٥	٧٢١٠٠٠

(أ) الحدود الكيميائية (للمطروقات) % :

س	١١,٥ - ١٣,٥
نح	٠,٥ - ١,٣
مغ	٠,٨ - ١,٣
نك	٠,٥ - ١,٣

(و) النطاق الحرارى للانصهار : ٦٧٥ - ٥٧٤ م  
درجة حرارة التشغيل على الساخن : ٢٦٠ - ٤٨٥ م

\* \* \*

لو - ١,٥ س - ٠,٦ مغ - ٠,٢٥ كر

(السيكة ١١ ج)

(١) الاستخدامات : التطبيقات التى تتطلب قابلية للطرق ومتانة كبيرة ، ومقاومة عالية للتآكل الكيميائى . علب المرافق ، أجزاء المصهرات ، أجزاء السيارات والآلات .

(ب) الكثافة عند ٥٢٠ م : ٢,٦٩ جرام/سم<sup>٣</sup>

(ج) درجة حرارة غط السيولة : ٦٤٩ م

درجة حرارة غط الجمود : ٥٥٢ م

الحرارة النوعية عند ١٠٠ م : ٠,٢٣ كالورى/جرام

(د) الخواص الميكانيكية (٢٤) :

مقاومة الشد كجم/سم <sup>٢</sup>	مقاومة الخضوع كجم/سم <sup>٢</sup>	الاستطالة %	الصلادة (عدد برينل)	معامل المرونة كجم/سم <sup>٢</sup>
٣٢٩٠	٢٨٠٠	٢٠	١٠٠	٧١٤٠٠٠

(أ) الحدود الكيميائية (٪) :

س	٠,٦ - ١,٢
مغ	٠,٨ - ٠,٥
كر	٠,١٥ - ٠,٣٥

١ الشوائب (حد أقصى)

(و) النطاق الحرارى للانصهار :

٦٧٥ - ٥٧٤ م

درجة حرارة التشغيل على الساخن : ٢٦٠ - ٤٨٠ م .

لو - ٢٥٥ - مغ - ٠,٢٥ كـ  
(السيكة ١٢ ج)

(١) الاستخدامات : التطبيقات التي تتطلب قابلية كبيرة للتشغيل ، ومقاومة كبيرة لتآكل الكيمايى ، ومتانة متدلة . غطوط الوقود والزيت في الطائرات ، مهابرج الوقود . وسائل النقل البحرى المتنوعة .

(ب) الكثافة عند ٥٢٠ م : ٢,٦٨ جرام/سم<sup>٣</sup>

(ج) درجة حرارة خط السيولة : ٥٦٤٩ م

درجة حرارة خط الجمود : ٥٥٩٣ م

الحرارة النوعية عند ١٠٠ م : ٢٣ كالورى/جم

درجة حرارة إعادة التبلور : ٥٢٩٠ م

(د) الخواص الميكانيكية ( ع ) :

مقاومة الشد	مقاومة الخضوع	الاستطالة	الصلادة	مقاومة القص
كجم/سم <sup>٢</sup>	كجم/سم <sup>٢</sup>	%	(عدد برينل)	كجم/سم <sup>٢</sup>
٢٠٣٠	٩٨٠	٣٠	٤٥	١٢٦٠

(٥) الحدود الكيمايية (%) :

مغ  
كـ  
(ح+س) حد أقصى  
٢,٨ - ٢,٢  
٠,٣٥ - ٠,١٥  
٠,٤٥

(و) النطاق الحرارى للانصهار : ٦٧٥ - ٥٧٤٥ م

درجة حرارة التشغيل عل الساخن : ٢٦٠ - ٥١٠ م .

\*\*\*

لو- ١,٣ مغ - ٠,٧ سم - ٢٥,٥ وكر

(السيكة ١٣ ج)

(١) الاستخدامات : جميع التطبيقات التي تتطلب قابلية كبيرة للتشغيل ، ومقاومة عالية لتآكل الكيماوي ، ومثانة متوسطة . معدات تكرير البترول . المنشآت البحرية المختلفة .

(ب) الكثافة عند ٥٢٠ م : ٢,٦٩ جم/سم<sup>٣</sup>

(ج) درجة حرارة غط السيولة : ٦٥٢ م

درجة حرارة غط الجمود : ٥٧٩ م

الحرارة النوعية عند ١٠٠ م : ٠,٢٣ كالوري/جرام

درجة حرارة إعادة التبلور : ٥٣٤٥ م

(د) الخواص الميكانيكية :

مقاومة الشد كجم/سم <sup>٢</sup>	مقاومة الخضوع كجم/سم <sup>٢</sup>	الاستطالة %	الصلادة (عدد برينل)	مقاومة التآكل كجم/سم <sup>٢</sup>	مقاومة المرونة كجم/سم <sup>٢</sup>
١١٢٠	٤٩٠	٣٥	٢٦	٧٧٠	٧٠٠٠٠٠
٢٣١٠	١٤٠٠	٣٠	٦٥	١٤٠٠	٧٠٠٠٠٠
٢٧٣٠	٢٣١٠	٢٠	٨٠	١٦٨٠	٧٠٠٠٠٠

(هـ) الحدود الكيميائية (٪) :

مغ ١,٤ - ١,١

كر ٠,٣٥ - ٠,١٥

س ٠,٤٥ - ٠,٦٥ من المغنسيوم

(و) النطاق الحراري للانصهار : ٦٧٥ - ٥٧٤٥ م

درجة حرارة التشغيل على الساخن : ٢٦٠ - ٥١٠ م .

لو-٥,٢ مغ - ٠,١ من - ٠,١ كر

(السيكة ١٤ ج)

(١) الاستخدامات : إنتاج الأسلاك التي تتمتع بمقاومة ممتازة لتآكل الكيمائي . البرشة مع سبائك المغنسيوم . تغليف الكابلات .

(ب) الكثافة عند ٢٠° م : ٢,٦٤ جم/سم<sup>٣</sup>

(ج) درجة حرارة خط السيولة : ٦٣٨° م

درجة حرارة خط الجمود : ٦٥٨° م

الحرارة النوعية عند ١٠٠° م : ٠,٢٣ كالوري/جم .

(د) الخواص الميكانيكية (ع) :

مقاومة الشد	مقاومة الخضوع	الاستطالة	معامل المرونة
كجم/سم <sup>٢</sup>	كجم/سم <sup>٢</sup>	%	كجم/سم <sup>٢</sup>
٢٩٤٠	١٤٠٠	٣٥	٧٢١٠٠٠

(هـ) الحدود الكيميائية (%):

٥,٦ - ٤,٥

مغ

٠,٢ - ٠,٥

من

٠,٢ - ٠,٥

كر

(و) النطاق الحراري للانصهار : ٦٧٥ - ٧٤٥° م

درجة حرارة التشغيل على الساخن : ٢٦٠ - ٥١٠° م

المعاملة الحرارية : التلدين عند ٣٤٥° م



لو - ١٥٠ مغ - ٥٠٦ س - ٥٢٥ ن - ٢٥ د كر

( السبيكة ١٥ ج )

(١) الاستخدامات : التطبيقات التي تتطلب متانة عالية ، وقابلية كبيرة للتشغيل ، ومقاومة ممتازة لتآكل الكيماويات . صناعة القوارب ، وزوارق السباق ، وقطع الأثاث ، ومعدات النقل .

(ب) الكثافة عند ٢٠° م : ٢,٧ جرام/سم<sup>٣</sup>

(ج) درجة حرارة غط السيولة : ٦٥٢° م

درجة حرارة غط الجسود : ٥٨٢° م

الحرارة النوعية عند ١٠٠° م : ٠,٢٣ كالورى/جرام

درجة حرارة إعادة التبلور : ٣٤٥° م .

(د) الخواص الميكانيكية :

مقاومة الشد	مقاومة الخضوع	الاستطالة	الصلادة	مقاومة القص	معامل المرونة
كجم/سم <sup>٢</sup>	كجم/سم <sup>٢</sup>	%	(عدد برينل)	كجم/سم <sup>٢</sup>	كجم/سم <sup>٢</sup>
١٢٦٠	٥٦٠	٣٠	٣٠	٨٧٥	٧٠٠٠٠
٢٤٥٠	١٤٧٠	٢٨	٦٥	١٦٨٠	٧٠٠٠٠
٣١٥٠	٢٨٠٠	١٥	٩٥	٢١٠٠	٧٠٠٠٠

(هـ) الحدود الكيماوية (%):

١,٢ - ٠,٨

مغ

٠,٨ - ٠,٤

س

٠,٤ - ١,٥

ن

٠,٣٥

كر (حد أقصى)

(و) النطاق الحرارى للانصهار : ٦٧٥ - ٧٤٥° م

درجة حرارة التشغيل على الساخن : ٢٦٠ - ٥١٠° م

لو - ٥,٥ غ - ٢,٥ مغ - ١,٥ نخ - ٠,٣ كر - ٠,٢ من  
( السبيكة ١٦ ج )

( ١ ) الاستخدامات : التطبيقات التي تتطلب متانة عالية ، ومقاومة كبيرة للتآكل الكيميائي .  
تستخدم هذه السبيكة في صناعة بعض أجزاء الطائرة .

( ب ) الكثافة عند ٢٠°م : ٢,٨ جرام / سم<sup>٣</sup>

( ج ) درجة حرارة غط السيولة : ٩٣٨°م

درجة حرارة خط الجسود : ٤٧٦°م

الحرارة النوعية عند ١٠٠°م : ٠,٢٣ كالورى / جرام

درجة حرارة إعادة التبلور : ٤١٥°م

( د ) الخواص الميكانيكية :

مقاومة الشد	مقاومة الخضوع	الاستطالة	الصلادة	مقاومة القص	معامل المرونة
كجم / سم <sup>٢</sup>	كجم / سم <sup>٢</sup>	%	(عدد برينل)	كجم / سم <sup>٢</sup>	كجم / سم <sup>٢</sup>
مبثوقات					
( ع ) ٢٨٠٠	١٤٠٠	١٢	٠٠	٠٠	٧٢٨٠٠٠
( ٢٤ ) ٦١٦٠	٥٦٠٠	١٠	١٥٠	٣٢٩٠	٧٢٨٠٠٠
منتجات أخرى غير مكسية					
( ع ) ٢٣١٠	١٠٥٠	١٢	٠٠	٠٠	٠٠
( ٢٤ ) ٢٢٤٠	٥٠٤٠	١٠	١٥٠	٠٠	٠٠

(أ) الحدود الكيميائية ( % ) :

خ	نخ	من	كسر
قصبان الألومنيوم:			
١-٥-١	١-٢-٢	١-٣-٠	١٥-٠-١-٤
ألواح مكية:			
١-٥-١	١-٢-٢	١-٣-٠	١٥-٠-١-٤
والكسوة			
١-٢-٥-٠-٧٥	٠-١-٠-١	٠-١-٠-٠	-

( و ) النطاق الحرارى للانصهار : ٦٧٥ - ٧٤٥ م°

درجة حرارة التشغيل على الساخن : ٢٦٠ - ٤٥٥ م°

\*\*\*

لو - ٦٤-خ - ٢٥-نخ - ١٢-نخ

( السبيكة ١٧ ج )

( أ ) الاستخدامات : صناعة الطائرات ووسائل النقل الأخرى .

( ب ) الكثافة عند ٢٠ م° : ٢,٨٢ جرام / سم<sup>٣</sup>

( د ) الخواص الميكانيكية ( ع ) :

مقاومة الشد	مقاومة الخضوع	الاستطالة	معامل المرونة
كجم / سم <sup>٢</sup>	كجم / سم <sup>٢</sup>	%	كجم / سم <sup>٢</sup>
٢١٠٠	١٠٥٠	١٨	٧٢٨٠٠٠

( و ) درجة حرارة التشغيل على الساخن : ٣٧٠ - ٤٢٥ م°

درجة حرارة التلدين : ٣٥٥ - ٣٧٠ م° . يتم التبريد إلى ٢٣٠ م° ثم الاحتفاظ

بهذه الدرجة لمدة ٤ ساعات .

## سبائك الألومنيوم المسبوكات

لو - ١٢ س  
( السبيكة ١ د )

( ١ ) الاستخدامات : التطبيقات التي تتطلب قابلية ممتازة للسباكة ، ومقاومة عالية لتآكل الكيماوي . تدخل في صناعة مسبوكات الألومنيوم المختلفة .

( ب ) الكثافة عند  $20^{\circ}\text{C}$  : ٢,٦٦ جرام / سم<sup>٣</sup>

( ج ) درجة حرارة خط السيولة :  $585^{\circ}\text{C}$

درجة حرارة خط الجمود :  $574^{\circ}\text{C}$

الحرارة النوعية عند  $100^{\circ}\text{C}$  : ٠,٢٣ كالوري / جرام

الحرارة الكامنة للإصهار : ٩٣ كالوري / جرام

( د ) الخواص الميكانيكية ( السباكة في قوالب معدنية ) :

مقاومة الشد كجم / سم <sup>٢</sup>	مقاومة الخضوع كجم / سم <sup>٢</sup>	الاستطالة %	معامل المرونة كجم / سم <sup>٢</sup>
٢٥٩٠	١٢٦٠	١,٨	٧٢١٠٠٠

( هـ ) الحدود الكيميائية ( % ) :

س ١١ - ١٣

الشوائب ( حد أقصى ) ( ح ، مغ ، من ، خ ) ٢

( و ) النطاق الحراري للإصهار : ٦٤٩ - ٧٦٠  $^{\circ}\text{C}$

درجة حرارة السباكة في قوالب معدنية : ٦٣٥ - ٧٠٤  $^{\circ}\text{C}$

لو - ٥ س  
( السبكة ٢ د )

( ١ ) الاستخدامات : السبكة في قوالب معدنية : التطبيقات التي تتطلب مطيلية مناسبة، ومقاومة عالية لتآكل الكيمائي .

السبكة في قوالب رملية ودائمة : التطبيقات التي تتطلب قابلية ممتازة للسبكة ، ومقاومة لتآكل الكيمائي مع متانة مناسبة . أواني الطبخ ، الأدوات المنزلية، بعض أجزاء المعدات البحرية .

( ب ) الكثافة عند ٢٠°م : ٢,٦٩ جرام / سم<sup>٣</sup>

( ج ) درجة حرارة غط السيولة : ٥٦٢°م

درجة حرارة غط الجمود : ٥٧٧°م

الحرارة النوعية عند ١٠٠°م : ٠,٢٣ كالوري / جرام

الحرارة الكامنة للانصهار : ٩٣ كالوري / جرام

( د ) الخواص الميكانيكية :

مقاومة الشد كجم / سم <sup>٢</sup>	مقاومة الخضوع كجم / سم <sup>٢</sup>	الاستطالة %	الصلادة ( عدد برينل )	مقاومة القص كجم / سم <sup>٢</sup>
السبكة في قوالب معدنية	١٦٨٠	٠٠	٠٠	٠٠
السبكة الرملية	١٣٣٠	٦	٤٠	٩٨٠
السبكة في قوالب دائمة	١٦٨٠	٩	٤٥	١٢٦٠

( هـ ) الحدود الكيميائية ( % ) :

الشوائب ( حد أقصى )							
س	ح	نح	مغ	من	خ	نك	
٦-٤,٥	٢	٠,٦	٠,١	٠,٣	٠,٥	-	السبكة في قوالب معدنية
٦-٤,٥	٠,٨	٠,١	٠,٠٥	٠,١	٠,٢	٠,٢	السبكة الرملية
٦-٤,٥	٠,٨	٠,١	٠,٠٥	٠,١	٠,١	٠,٢	السبكة في قوالب دائمة

( و ) النطاق الحرارى للانصهار :

( السباكة فى قوالب ) : ٦٤٩ - ٧٦٠ °م

( السباكة الرملية وفى قوالب دائمة ) : ٦٧٧ - ٨١٦ °م

درجة حرارة السباكة :

( السباكة فى قوالب ) : ٦٣٥ - ٧٠٤ °م

( السباكة الرملية وفى قوالب دائمة ) : ٦٧٧ - ٧٨٨ °م

\* \* \*

لو - ٥ - س - ٤ نخ  
( السبيكة ٣ د )

( ١ ) الاستعمادات : تختلف التطبيقات العادية

( ب ) الكثافة عند ٢٠ °م : ٢,٧٨ جرام / سم<sup>٣</sup>

( ج ) درجة حرارة خط السيولة : ٦١٣ °م

درجة حرارة خط الجمود : ٥٢١ °م

الحرارة النوعية عند ١٠٠ °م : ٠,٢٣ كالورى / جرام

الحرارة الكامنة للانصهار : ٩٣ كالورى / جرام

( د ) الخواص الميكانيكية ( السباكة فى قوالب معدنية ) :

مقاومة الشد	مقاومة الخضوع	الاستطالة	معامل المرونة
كجم / سم <sup>٢</sup>	كجم / سم <sup>٢</sup>	%	كجم / سم <sup>٢</sup>
٢٨٠٠	١٥٤٠	٣,٥	٧٢١٠٠٠

( ٥ ) الحدود الكيميائية « الصب فى قوالب معدنية » ( % ) :

س : ٠,٥ - ٤,٥

نخ : ٠,٥ - ٣,٥

الشوائب ( حد أقصى ) : ٢,٣

( و ) النطاق الحرارى للانصهار : ٦٤٩ - ٧٦٠ °م

درجة حرارة السباكة : ٦٣٥ - ٧٠٤ °م

لو - ٤ نج - ٣ س  
( السبيكة ٤ د )

(أ) الامتخدامات : التطبيقات التي تتطلب خواصاً سبكية جيدة ، وقابلية جيدة للهام ، ومتانة مناسبة . الصمامات .

(ب) الكثافة عند ٢٠° م : ٢,٧٩ جرام/سم<sup>٣</sup>

(ج) درجة حرارة غط السيولة : ٦٣٢° م

درجة حرارة غط الجمود : ٥٢١° م

الحرارة النوعية عند ١٠٠° م : ٠,٢٣ كالورى/جرام

الحرارة الكامنة للانصهار : ٩,٣ كالورى/جرام

(د) الخواص الميكانيكية ( السباكة الرملية ) :

مقاومة الشد	مقاومة الخضوع	الاستطالة	الصلادة	معامل المرونة
كجم/سم <sup>٢</sup>	كجم/سم <sup>٢</sup>	%	( عدد برينل )	كجم/سم <sup>٢</sup>
١٤٧٠	٩٨٠	٢,٥	٥٥	٧٢١٠٠٠

(هـ) الحدود الكيميائية « السباكة الرملية » ( % ) :

نح ٣,٥ - ٤,٥

س ٢,٥ - ٣,٥

١

الشوائب ( حد أقصى )

(و) النطاق الحرارى للانصهار : ٦٧٧ - ٨١٦° م

درجة حرارة السباكة : ٦٧٧ - ٧٨٨° م

لو - ٥ - س - ٣ - نح  
(السيكة ٥ د)

(أ) الاستخدامات : الأغراض العامة التي تستخدم فيها السبابة الرملية والسبابة في قوالب دائمة ، حيث لا تلزم معاملة حرارية لتحسين خواصها الميكانيكية .

(ب) الكثافة عند ٢٠م : ٢,٧٦ جرام/سم<sup>٣</sup>  
(د) الخواص الميكانيكية :

الاستطالة %	مقاومة الخضوع كجم/سم <sup>٢</sup>	مقاومة الشد كجم/سم <sup>٢</sup>	
السبابة الرملية			
٢,٥	٩٨٠	١٨٩٠	بعد الصب مباشرة
٢	١٢٦٠	٢٠٣٠	بعد إزالة الإجهادات
٤	١٤٠٠	٢٤٥٠	بعد معاملتها حراريا وتمتيقها
			بعد معاملتها حراريا وإزالة الإجهادات
٢,٥	١٦١٠	٢٥٩٠	
السبابة في قوالب دائمة			
٣	١٢٦٠	٢٤٥٠	بعد الصب مباشرة
٢	١٥٤٠	٢٥٩٠	بعد إزالة الإجهادات
٥	١٥٤٠	٢٩٤٠	بعد معاملتها حراريا وتمتيقها
			بعد معاملتها حراريا وإزالة الإجهادات
٣	١٦١٠	٢٩٤٠	

(هـ) الحدود الكيميائية : « السبابة الرملية والسبابة في قوالب دائمة » (٪) :

س ٤,٥ - ٦  
نح ٣,٥ - ٢,٥  
الشوائب (حد أقصى) ٠,٢



لو - ٥٥٥ س - ٤٥٥ نح  
(السيكة ٥٦ د)

(أ) الاستخدامات : التطبيقات التي تتطلب خواصا سيكية جيدة ، وقابلية حسنة للهام ، ومتانة مناسبة . أغراض الزينة والزخارف ، الأغراض العامة لمصبوبات الألومنيوم

(ب) الكثافة عند ٢٠°م : ٢,٧٩ جرام/سم<sup>٣</sup>

(ج) درجة حرارة غط السيولة : ٥٦٦°م

درجة حرارة غط الجمود : ٥١٦°م

الحرارة النوعية عند ١٠٠°م : ٠,٢٣ كالورى/جرام

الحرارة الكامنة للانصهار : ٩٣ كالورى/جرام

(د) الخواص الميكانيكية ( السباكة في قوالب دائمة ) :

مقاومة الشد كجم/سم <sup>٢</sup>	مقاومة الخضوع كجم/سم <sup>٢</sup>	الاستطالة %	الصلادة (عدد برينل)	معامل المرونة كجم/سم <sup>٢</sup>
١٩٦٠	١١٢٠	٢	٧٠	٧٢١٠٠٠

(هـ) الحدود الكيميائية « السباكة في قوالب دائمة » ( % ) :

س ٥ - ٦  
نح ٤ - ٥  
الشوائب ( حد أقصى ) ١

(و) النطاق الحرارى للانصهار ٥٧٧ - ٨١٦°م

درجة حرارة السباكة ٦٧٧ - ٧٨٨°م

لو - ٧ - نج - ٢ - س - ١٧ - خ  
(السيكة ٥٧)

(أ) الاستخدمات : التطبيقات التي تتطلب خواصاً سبكية جيدة ، وقابلية عالية جداً للتشكيل . الأغراض المختلفة لمصيربسات الألومنيوم التي تتطلب إحكاماً للضغط .

(ب) الكثافة عند ٢٠°م : ٢,٩١ جرام/سم<sup>٣</sup>

(ج) درجة حرارة غط السيولة : ٦٢٩°م

درجة حرارة غط الجمود : ٥٢٤°م

الحرارة النوعية عند ١٠٠°م : ٠,٢٣ كالوري/جرام

الحرارة الكامنة للانصهار : ٩٣ كالوري/جرام

(د) الخواص الميكانيكية (السبائك الرملية) :

مقاومة الشد	مقاومة الخضوع	الاستطالة	الصلادة	معامل المرونة
كجم/سم <sup>٢</sup>	كجم/سم <sup>٢</sup>	%	(عدد برينل)	كجم/سم <sup>٢</sup>
١٦٨٠	١٠٥٠	١,٥	٧٠	٧٢١٠٠٠

(هـ) الحدود الكيميائية « السبائك الرملية » (٪) :

٨ - ٦

٣ - ١

٢,٥

١,٤

نج

س

خ (حد أقصى)

الشوائب (حد أقصى)

٦٧٧ - ٨١٦°م :

٦٧٧ - ٧٨٨°م :

(و) النطاق الحراري للانصهار

درجة حرارة السبائك

لو - ٧ نج - ٣,٥ س  
(السيكة ٨ د)

- (أ) الاستخدامات : التطبيقات التي تتطلب خواصاً سبكية جيدة ، وقابلية عالية للتشكيل .  
قلايات مكثات الفسيل ، رؤوس الاسطوانات في محركات السيارات .
- (ب) الكثافة عند ٢٠° م : ٢,٩١ جرام/سم<sup>٣</sup>
- (ج) درجة حرارة غط السيولة : ٦٢٩° م
- درجة حرارة غط الجمود : ٥٢٤° م
- الحرارة النوعية عند ١٠٠° م : ٠,٢٣ كالورى/جرام
- الحرارة الكامنة للانصهار : ٩٣ كالورى/جرام
- (د) الخواص الميكانيكية (السيكة في قوالب دائمة) :

مقاومة الشد كجم/سم <sup>٢</sup>	مقاومة الخضوع كجم/سم <sup>٢</sup>	الامتالة %	الصلادة (عدد برينل)	معامل المرونة كجم/سم <sup>٢</sup>
٢١٠٠	١٦٨٠	١	٨٠	٧٢١٠٠٠

- (هـ) الحدود الكيميائية والسيكة في قوالب رملية « (%) :

نج - ٦ - ٨  
س (حد أقصى) ٤  
الشوائب (حد أقصى) ١,٤

- (و) النطاق الحرارى للانصهار : ٦٧٧ - ٨١٦° م
- درجة حرارة السيكة : ٦٧٧ - ٧٨٨° م

\*\*\*

لو - ١٠ نج - ٠,٢ مغ  
(السيكة ٩ د)

- (أ) الاستخدامات : التطبيقات التي تتطلب متانة عالية عند درجات الحرارة العالية ، وصلادة كبيرة ، ومقاومة للبرى والتآكل ، وقابلية جيدة للتشكيل . رؤوس الاسطوانات التي تبرد بالهواء . الكباسات في محركات السيارات . الحلب ووصلات المواسير .

- (ب) الكثافة عند ٢٠° م : ٢,٩٥ جرام/سم<sup>٣</sup>

- (ج) درجة حرارة غط السيولة : ٦٢٧° م

- درجة حرارة غط الجمود : ٥٤١° م

الحرارة النوعية عند ١٠٠° م : ٠,٢٣ كالورى/جرام  
الحرارة الكامنة للانصهار : ٩٣ كالورى/جرام  
(د) الخواص الميكانيكية (السياسة الرملية ، منتجات أجرى تغييرها) :

مقاومة الشد	مقاومة الخضوع	الاستطالة	الصلادة	مقاومة القص	معامل المرونة
كجم/سم <sup>٢</sup>	كجم/سم <sup>٢</sup>	%	(عدد برينل)	كجم/سم <sup>٢</sup>	كجم/سم <sup>٢</sup>
١٨٩٠	١٤٠٠	١	٨٠	١٤٧٠	٧٢١٠٠٠

(هـ) الحدود الكيميائية (٪) :

-	نح	مخ	الشوائب (حد أقصى)			
			ح	س	من	خ
السياسة الرملية	١٠,٨-٩,٢	٠,٣٥-٠,١٥	١,٥	٢	٠,١	٠,١
السياسة في قوالب دائمة	١٠,٧-٩,٢	٠,٣٥-٠,١٥	١,٥	—	٠,٣	٠,٤

(و) النطاق الحرارى للانصهار : ٦٧٧ - ٨١٦ م

درجة حرارة السياسة :

١ - سياسة رملية : ٦٧٧ - ٧٨٨ م

٢ - قوالب دائمة : ٦٧٧ - ٧٨٨ م

\*\*\*

لو - ١٢ س - ٢,٥ نك - ١,٢ مخ - ٠,٨ نح  
(السياسة ١٠ د)

(السيبوكات في قوالب دائمة)

(١) الاستخدامات : التطبيقات التي تتطلب مثانة عالية عند درجات الحرارة المرتفعة ومعامل تمدد حرارى صغير ، ومقاومة جيدة للتآكل والبلل . الكباسات في محركات البنزين والديزل .

(ب) الكثافة عند ٢٠° م : ٢,٦٨ جرام / سم<sup>٣</sup>

- (ج) درجة حرارة خط السيولة :  $^{\circ}\text{C} 91.5$   
 درجة حرارة خط الجليد :  $^{\circ}\text{C} 38.5$   
 الحرارة النوعية عند  $^{\circ}\text{C} 100$  :  $0.23$  كالورى / جرام  
 الحرارة الكامنة للانصهار :  $93$  كالورى / جرام  
 (د) الخواص الميكانيكية (السياكة في قوالب دائمة) :

مقاومة الشد	مقاومة الخضوع	الاستطالة	الصلادة	مقاومة القص	معامل المرونة
كجم / $\text{سم}^2$	كجم / $\text{سم}^2$	%	(عدد برينل)	كجم / $\text{سم}^2$	كجم / $\text{سم}^2$
2520	1960	0.5	105	1680	721000

(هـ) الحدود الكيميائية (%):

س	نح	مغ	نك	شوائب (حد أقصى)
11 - 13	0.5 - 1.5	0.7 - 1.3	2 - 3	0.3

- (و) النطاق الحرارى للانصهار :  $^{\circ}\text{C} 677 - 918$   
 درجة حرارة السياكة :  $^{\circ}\text{C} 677 - 988$

\*\*\*

لو - 12 س - 1.5 نح - 0.7 من - 0.7 مغ . (السيكة 11 د)
---

- (1) الاستخدامات : الكياسات فى آلات الاحتراق الداخلى التى تجمع بين المتانة العالية عند درجات الحرارة المرتفعة ، وضآلة معامل التمدد الحرارى .  
 (ب) الكثافة عند  $^{\circ}\text{C} 20$  :  $2.7$  جرام /  $\text{سم}^3$

## (د) الخواص الميكانيكية :

مقاومة الشد كجم / سم <sup>٢</sup>	مقاومة الخضوع كجم / سم <sup>٢</sup>	الإستطالة %	الصلادة ( عدد برينل )
٣٠١٠	٢٦٦٠	١	١٠٠

## (هـ) الخمد الكيمائية ( % ) :

نح	نح	من	س
٢ - ١	١ - ٠,٤	٠,٩ - ٠,٥	١٣ - ١١

\* \* \*

لو - ٤ نح - ٢ تك - ١,٥ نح  
( السبيكة ١٢ د )

( ١ ) الاستخدامات : التطبيقات التي تتطلب متانة ممتازة عند درجات الحرارة العالية . كبسات الموسيكلات ومحركات الديزل والطائرات . رؤوس الأسطوانات التي تبرد بالهواء . غلفة المولدات الكهربائية في الطائرات .

- ( ب ) الكثافة عند ٢٠°م : ٢,٨١ جرام / سم<sup>٣</sup>  
 ( ج ) درجة حرارة خط السيولة : ٥٦٢,٩°م  
 درجة حرارة خط الجمود : ٥٥٣,٥°م  
 الحرارة النوعية عند ١٠٠°م : ٠,٢٣ كالوري / جرام  
 الحرارة الكامنة للانصهار : ٩٣ كالوري / جرام  
 ( د ) الخواص الميكانيكية :

مقاومة الشد كجم / سم <sup>٢</sup>	مقاومة الخضوع كجم / سم <sup>٢</sup>	الإستطالة %	الصلادة ( عدد برينل )	مقاومة القص كجم / سم <sup>٢</sup>	معامل المرونة كجم / سم <sup>٢</sup>
١٨٩٠	١٢٦٠	١	٧٠	١٤٧٠	٧٢١٠٠٠
٢٨٠٠	٢٣٨٠	١	١٠٥	١٨٢٠	٧٢١٠٠٠

(٥) الحدود الكيميائية ( % ) :

نخ	٤,٥ - ٣,٥
مغ	١,٨ - ١,٢
نك	٢,٣ - ١,٧
الشوائب ( حد أقصى )	٢,١

( و ) النطاق الحرارى للانصهار : ٦٧٧ - ٨١٦ °م

درجة حرارة السباكة : ٦٧٧ - ٧٨٨ °م

\*\*\*

لو - ٤,٥ نخ  
( السبيكة ١٣ د )

( ١ ) الاستخدامات : التطبيقات التى تتطلب خواص شد ممتازة وقابلية عالية لتشكيل . علب الحدافات ، علب المحاور الخلفية ، عجلات السيارات ، عجلات الطائرات .

( ب ) الكثافة عند ٢٠ °م : ٢,٨١ جرام / سم<sup>٣</sup>

( ج ) درجة حرارة خط السيولة : ٦٤٦ °م

درجة حرارة خط الجمود : ٥٤٩ °م

الحرارة النوعية عند ١٠٠ °م : ٠,٢٣ كالورى / جرام

الحرارة الكامنة للانصهار : ٩٣ كالورى / جرام

( د ) الخوص الميكانيكية :

مقاومة الشد	مقاومة المنضوع	الاستطالة	الصلادة	مقاومة القص	معامل المرونة
كجم / سم <sup>٢</sup>	كجم / سم <sup>٢</sup>	%	(عدد برينل)	كجم / سم <sup>٢</sup>	كجم / سم <sup>٢</sup>
٢٢٤٠	١١٢٠	٨,٥	٦٠	١٦٨٠	٧٢١٠٠٠
٢٥٢٠	١٦٨٠	٥	٧٥	٢١٠٠	٧٢١٠٠٠

(٥) الحدود الكيميائية « سباكة وملي » ( % ) :

٥ - ٤

نخ  
الشوائب ( حد أقصى )  
١,٥ ( ح ، س ، مغ ، خ )

( و ) النطاق الحرارى للانصهار : ٦٧٧ - ٨١٦ °م

درجة حرارة السباكة : ٦٧٧ - ٧٨٨ °م

لو - ٤,٥ نخ - ٢,٥ س  
( السبكة ١٤ )

( ١ ) الاستخدامات : التطبيقات التي تتطلب خواص شد ممتازة وقابلية عالية لتشكيل . أجزاء

ضبط مدفع الطائرة . هجلات الطائرات . هياكل المقاعد في عربات السكك الحديدية .

أذرع التوصيل في الكباسات . مسخحات الوقود .

( ب ) الكثافة عند ٢٠°م : ٢,٧٨ جم / سم<sup>٣</sup>

( ج ) درجة حرارة خبط السيولة : ٢٢٧°م

درجة حرارة خبط الجمود : ٥٢٧°م

أخرارة التوعية عند ١٠٠°م : ٠,٢٣ كالورى / جرام

الحرارة الكامنة للإنبهار : ٩٣ كالورى جرام

( د ) الخواص الميكانيكية ( السبكة في قوالب دائمة ) :

مقاومة الشد كجم / سم <sup>٢</sup>	مقاومة الخضوع كجم / سم <sup>٢</sup>	الاستطالة %	الصلادة (عدد برينل)	مقاومة القص كجم / سم <sup>٢</sup>
(١٤) ٢٨٠٠	١٥٤٠	١٠	٧٥	٢١٠٠
(٢٤) ٣١٥٠	٢٣١٠	٥	٩٠	٢٢٤٠
(٣٤) ٢٨٢٠	١٤٠٠	٤,٥	٨٠	٠٠

معامل المرونة : ٧٢١٠٠٠ كجم / سم<sup>٢</sup>

( هـ ) الحدود الكيميائية : السبكة في قوالب دائمة : ( % ) :

نخ  
س

٣-٢

( و ) النطاق الحرارى الانصهار : ٦٧٧ - ٨١٦°م

درجة حرارة السبكة : ٦٧٧ - ٧٨٨°م



لو - ٣,٨ مغ  
(السيكة ١٥ د)

(١) الاستخدامات : التطبيقات التي تتطلب مقاومة ممتازة للتآكل الكيميائي ، ولعملاً دائماً لا ينطق\* . أدوات حفظ وتصنيع الألبان ، وأواني الطعام ، وأواني الطهي . لوازم الأعمال الصحية والكيميائية .

(ب) الكثافة عند ٢٠°م : ٢,٦٥ جرام/سم<sup>٣</sup>

(ج) درجة حرارة خط السيولة : ٦٤١°م

درجة حرارة خط الجمود : ٥٧٩°م

الحرارة النوعية عند ١٠٠°م : ٠,٢٣ كالوري/ جرام

الحرارة الكامنة للانصهار : ٩٣ كالوري/ جرام

(د) الخواص الميكانيكية (السيكة الرملية) :

مقاومة الشد	مقاومة الخضوع	الاستطالة	الصلادة	مقاومة القص	معامل المرونة
كجم/سم <sup>٢</sup>	كجم/سم <sup>٢</sup>	%	(عدد برينل)	كجم/سم <sup>٢</sup>	كجم/سم <sup>٢</sup>
١٧٥٠	٨٤٠	٩	٥٠	١٤٠٠	٢٢١٠٠٠

(٥) الحدود الكيميائية «السيكة الرملية» (%) :

٣,٢ - ٤,٣ مغ

الشوائب (حد أقصى) (٠,١% نح ، ٠,٦% ح ، ٠,٣% س )

(و) النطاق الحراري للإنصهار : ١٦ - ٨١٦°م

درجة حرارة السيكة : ٦٧٧ - ٧٨٨°م

\*\*\*

لو - ٣,٨ مغ - ١,٨ غ  
(السيكة ١٦ د)

(أ) الاستخدامات : التطبيقات التي تتطلب مقاومة جيدة للتآكل الكيميائي وانطفاء البريق . أدوات الطهي .

(ب) الكثافة عند ٢٠°م : ٢,٦٥ جرام/سم<sup>٣</sup>

(ج) درجة حرارة خط السيولة : ٦٣٨°م

درجة حرارة خط الجمود : ٥٦٦°م  
 الحرارة النوعية عند ١٠٠°م : ٠,٢٢ كالورى/جرام  
 الحرارة الكامنة للانصهار : ٩٢ كالورى/جرام

(د) الخواص الميكانيكية (السياسة في قوالب دائمة) :

مقاومة الشد كجم/سم <sup>٢</sup>	مقاومة الانضغاط كجم/سم <sup>٢</sup>	الاستطالة %	الصلادة (عدد برينل)	مقاومة القص كجم/سم <sup>٢</sup>	معامل المرونة كجم/سم <sup>٢</sup>
١٨٩٠	١١٢٠	٧	٦٠	١٥٤٠	٧٢١٠٠٠

(هـ) الحدود الكيميائية «السياسة في قوالب دائمة» (%) :

٤,٣-٣,٥

مغ

٢,٢-١,٤

خ

الشوائب (حد أقصى) (٠,١٪ نيتروجين ، ٠,٣٪ س ، ٠,٤٪ ح)

٦٧٧ - ٨١٦°م

(و) النطاق الحرارى للانصهار

٦٧٧ - ٧٨٨°م

درجة حرارة السياسة

\*\*\*

لو - ٨ مغ  
(السياسة ١٧ د)

(أ) الاستخدامات : التطبيقات التى تتطلب خواصا ميكانيكية ممتازة ، ومقاومة عالية  
 لكل الكيماويات ، وخواصاً تشطيبية جذابة .

٢,٥٣ جرام/سم<sup>٣</sup>

(ب) الكثافة عند ٢٠°م

٥٦٢١°م :

(ج) درجة حرارة خط السيولة

٥٤١°م :

درجة حرارة خط الجمود

٠,٢٢ كالورى/جرام :

الحرارة النوعية عند ١٠٠°م

٩٢ كالورى/جرام :

الحرارة الكامنة للانصهار

(د) الخواص الميكانيكية (الساكة في قوالب معدنية) :

مقاومة الشد كجم/سم <sup>٢</sup>	مقاومة الخضوع كجم/سم <sup>٢</sup>	الاستطالة %	معامل المرونة كجم/سم <sup>٢</sup>
٢٩٤٠	٢٣١٠	٧	٧٢١٠٠٠

(هـ) الحدود الكيميائية « الساكة في قوالب معدنية » (٪) :

سبغ  
الشوائب (حد أقصى) (٨،١ ح ، ٢،٠ ن ، ٣،٠ س ، ١،٠ من)  
(و) النطاق الحرارى للانصهار : ٦٤٩ - ٥٧٦٠ م  
درجة حرارة الساكة : ٦٣٥ - ٥٧٠٤ م  
\* \* \*

لو - ١٠ سبغ  
(البيكة ١٨ د)

(١) الاستخدامات : التطبيقات التى تتطلب قابلية ممتازة للتشكيل ومقاومة عالية للتآكل الكيميائى مع متانة ومطيلية كبيرتين . هياكل عربات الركاب في السكك الحديدية .

(ب) الكثافة عند ٢٠ م : ٥٢،٥٨ م  
(ج) درجة حرارة خيط السيولة : ٥٦٢١ م  
درجة حرارة خيط الجسود : ٥٤٩٩ م  
الحرارة النوعية عند ١٠٠ م : ٠،٢٣ كالورى/جرام  
الحرارة الكامنة للانصهار : ٩٣ كالورى/جرام

(د) الخواص الميكانيكية (الساكة الرملية للسيكة ١٤) :

مقاومة الشد كجم/سم <sup>٢</sup>	مقاومة الخضوع كجم/سم <sup>٢</sup>	الاستطالة %	الصلادة (عدد برينل)	مقاومة القص كجم/سم <sup>٢</sup>	معامل المرونة كجم/سم <sup>٢</sup>
٣٢٢٠	١٧٥٠	١٤	٧٥	٢٣١٠	٧٢١٠٠٠

(٥) الحدود الكيميائية « السبائك الرملية » ( % ) :

١٠,٦-٩,٥

سج

الشوائب (حد أقصى) (٢,٢ نح ، ٣,٢ ح ، ٢,٢ س ، ١,٢ من)

• تؤدي زيادة نسبة النحاس أو النيكل في هذه السبيكة ، إلى انخفاض المقاومة لثقل الكيمائي ، كما تؤدي زيادة نسبة الحديد ، أو السيليكون ، أو المنجنيز ، إلى انخفاض الخواص الميكانيكية .

( و ) النطاق الحراري للانصهار : ٦٧٧ - ٨١٦ م  
درجة حرارة السبائك : ٦٧٧ - ٧٨٨ م

\*\*\*

لو - ٦ س - ٣,٥ نح  
(السبيكة ١٩ د)

(أ) الاستخدامات : التطبيقات التي تتطلب خواصا سبكية جيدة ، وقابلية كبيرة للحام ، ومثانة مناسبة ، رؤوس اسطوانات السيارات . علب المرافق في محركات الاحتراق الداخلي .

(ب) الكثافة عند ٢٠ م : ٢,٧٧ جرام/سم<sup>٣</sup>

(ج) درجة حرارة خط السيولة : ٥٦٠ م

درجة حرارة خط الجمود : ٥١٠ م

الحرارة النوعية عند ١٠٠ م : ٠,٢٣ كالوري/جرام

الحرارة الكامنة للانصهار : ٩٣ كالوري/جرام

(د) الخواص الميكانيكية (السبائك الرملية ، والسبائك في قوالب دائمة) :

مقاومة الشد	مقاومة الخضوع	الاستطالة	الصلادة	مقاومة القص
كجم/سم <sup>٢</sup>	كجم/سم <sup>٢</sup>	%	(عدد برينل)	كجم/سم <sup>٢</sup>
دون معاملة				
١٨٩٠	١٢٦٠	٢	٧٠	١٦٨٠
(ع ٢) ٢٥٢٠	١٦٨٠	٢	٨٠	...
السبائك في قوالب دائمة				
دون مصاملة				
٢٣٨٠	١٣٣٠	٢,٥	٨٥	١٦٨٠
(ع ٢) ٢٨٠٠	١٨٩٠	٣	٩٥	...

معامل المرونة : ٧٢١٠٠٠ كجم/سم<sup>٢</sup>  
(هـ) الخمود الكيميائية و السباكة الرملية ، والسباكة في قوالب دائمة ( % ) :

نح ٤,٥-٢,٥

س ٧ - ٥

الشوائب (١,٢ ح ، ٥,٥ مغ ، ٨,٥ من ، ١ غ)

(و) النطاق الحرارى للانصهار : ٦٧٧ - ٨١٦ م<sup>٥</sup>

درجة حرارة السباكة : ٦٧٧ - ٧٨٨ م<sup>٥</sup>

\*\*\*

لو - ٥ س - ١,٣ نح - ٥,٥ مغ  
(السبيكة ٢٠ د)

(أ) الاستخدامات : التطبيقات التى تتطلب قابلية جيدة للسباكة والحام . أغطية الشحانات في الطائرات ، أجسام مضخات الوقود ، كياسات ضغطات الهواء ، رؤوس الإسطوانات التى تبرد بالماء . علب المرافق لحركات الطائرات التى تبرد بواسطة السوائل . الدائرات المسائية .

(ب) الكثافة عند ٢٠ م<sup>٥</sup> : ٢,٧ جرام/سم<sup>٣</sup>

(ج) درجة حرارة خط السيولة : ٥٦٢ م<sup>٥</sup>

درجة حرارة خط الجمود : ٥٥٧ م<sup>٥</sup>

الحرارة النوعية عند ١٠٠ م<sup>٥</sup> : ٠,٢٣ كالورى/جرام

(د) الخواص الميكانيكية (السباكة الرملية ، والسباكة في قوالب دائمة) :

مقاومة الشد كجم/سم <sup>٢</sup>	مقاومة الخضوع كجم/سم <sup>٢</sup>	الاستطالة %	الصلادة (عدد برينل)	مقاومة القص كجم/سم <sup>٢</sup>
السباكة الرملية				
٢٤٥٠	١٧٥٠	٢,٥	٨٠	٢١٠٠
٢٦٦٠	٢٥٢٠	٠,٥	٨٥	١٨٢٠
السباكة في قوالب دائمة				
٣٠١٠	١٨٩٠	٤	٩٠	٢١٠٠
٢٨٠٠	٢١٠٠	٢	٨٥	٢١٠٠

معامل المرونة : ٧٢١٠٠٠ كجم/سم<sup>٢</sup>

(أ) الحدود الكيميائية « الباكة الرملية والباكة في قوالب دائمة » ( % ) :

الشوائب ( حد أقصى )				مخ	نح	س
ق	ح	من	ح			
٠,٢	٠,١	٠,١	٠,٦	٠,٦-٠,٤	١,٥-١	٥,٥-٤,٥

( و ) النطاق الحرارى للانصهار : ٦٧٧ - ٨١٦ °م

درجة حرارة الباكة : ٦٧٧ - ٧٨٨ °م

\* \* \*

لو - ١ - س - ٠,٣ مخ (السيكة ٢١ د)
--------------------------------------

(١) الاستخدامات : التطبيقات التي تتطلب قابلية ممتازة للباكة والحمام ، ومقاومة عالية لتآكل الكيمايى . أجزاء مضخات الطائرة ، بعض التركيبات الميكانيكية وأجزاء التحكم في الطائرات .

(ب) الكثافة عند ٢٠ °م : ٢,٦٨ جرام/سم<sup>٣</sup>

(ج) درجة حرارة خيط السيولة : ٥٦١ °م

درجة حرارة خيط الجمود : ٥٧٩ °م

الحرارة النوعية عند ١٠٠ °م : ٠,٢٣ كالورى/جرام

الحرارة الكامنة للانصهار : ٩٣ كالورى/جرام

(د) الخواص الميكانيكية :

مقاومة الشد كجم/سم <sup>٢</sup>	مقاومة الخضوع كجم/سم <sup>٢</sup>	الاستطالة %	الصلادة (عدد برينل)	مقاومة القص كجم/سم <sup>٢</sup>
السياكة الرملية				
٢٣١٠	١٦٨٠	٤	٧٠	١٨٩٠
٢٣٨٠	٢١٠٠	٢	٧٥	١٢٦٠
السياكة في قوالب دائمة				
٢٨٠٠	١٨٩٠	٥	٩٠	٠٠٠
٢٣١٠	٠٠٠	٥	٧٠	٠٠٠

معامل المرونة ٧٢١٠٠٠ كجم/سم<sup>٢</sup>

(هـ) الحدود الكيميائية « السياكة الرملية والسياكة في قوالب دائمة » ( % ) :

الشوائب (حد أقصى)					منغ	س
ق	خ	من	ح	نح		
٠,٢	٠,١	٠,١	٠,٦	٠,٢	٠,٢-٠,٤	٧,٥-٦,٥

(و) النطاق الحرارى للانصهار : ٦٧٧ - ٨١٦°م

درجة حرارة السياكة : ٦٧٧ - ٧٨٨°م

لو - ٨ س - ١,٥ نج - ٠,٣ مغ - ٠,٣ من  
(السيكة ٢٢ د)

- (أ) الاستخدامات : الأغراض العامة للباكة الرملية والباكة في قوالب دائمة لسيكة الألومنيوم . سباكة محركات الاحتراق الداخلي ، والأجزاء الأخرى من الآلات التي تتعرض لإجهادات عالية عند درجات الحرارة المرتفعة .  
(ب) الكثافة عند ٢٠ م : ٢,٧٣ جرام/سم<sup>٣</sup>  
(د) الخواص الميكانيكية (الباكة الرملية والباكة في قوالب دائمة) :

مقاومة الشد كجم/سم <sup>٢</sup>	مقاومة الخضوع كجم/سم <sup>٢</sup>	الاستطالة %
الباكة الرملية		
٢١٠٠	١٤٧٠	١,٥
٢٧٣٠	٢١٠٠	١,٥
الباكة في قوالب دائمة		
٢٥٢٠	٠٠٠	١
٣٠٨٠	١٨٩٠	٤

(أ) الحدود الكيميائية ( % ) :

نج ١ - ٢  
مغ ٠,٢ - ٠,٦  
من ٠,٢ - ٠,٦  
س ٠,٧ - ٠,٦  
ن ٠,٣ % ( حد أقصى )

\*\*\*

لو - ٩,٥ س - ٠,٥ مغ  
(السيكة ٢٣ د)

- (أ) الاستخدامات : التطبيقات التي تتطلب قابلية ممتازة للباكة ومقاومة عالية للتآكل الكيميائي . مختلف الميوسكات التي تتميز بجدرانها وسبكها الرقيق .  
(ب) الكثافة عند ٢٠ م : ٢,٦٨ جرام/سم<sup>٣</sup>  
(ج) درجة حرارة خيط السيولة : ٥٩١ م  
درجة حرارة خيط الجمود : ٥٦٦ م  
الحرارة النوعية عند ١٠٠ م : ٠,٢٣ كالوري/جرام  
الحرارة الكامنة للانصهار : ٩٣ كالوري/جرام



(د) الخواص الميكانيكية (السباكة في قوالب معدنية) :

مقاومة الشد كجم/سم <sup>٢</sup>	مقاومة الخضوع كجم/سم <sup>٢</sup>	الاستطالة %	معامل المرونة كجم/سم <sup>٢</sup>
٢٩٤٠	١٦١٠	١,٨	٧٢١٠٠٠

(هـ) الحدود الكيميائية ( % ) :

س	٩ - ١٠
صغ	٠,٤ - ٠,٦
الثواب ( حد أقصى )	٢,٠ ح ، ٠,٦ نغ ٠,٣ من
( و ) النطاق الحرارى للانصهار	: ٧٦٠ - ٦٤٩ م°
درجة حرارة السباكة	: ٦٣٥ - ٧٠٤ م°

\*\*\*

لو - ٨,٥ س - ٣,٥ نغ  
( السبيكة ٢٤ د )

(أ) الاستخدامات : التطبيقات للأغراض العامة التي تتطلب قابلية جيدة للسباكة .

(ب) الكثافة عند ٥٢٠ م°	: ٢,٧٦ جرام/سم <sup>٣</sup>
(ج) درجة حرارة خبط السيولة	: ٥٨٨ م°
درجة حرارة خبط الجمود	: ٥٢١ م°
الحرارة النوعية عند ١٠٠ م°	: ٠,٢٣ كالورى/جرام
الحرارة الكامنة للانصهار	: ٩٣ كالورى/جرام

(د) الخواص الميكانيكية (السباكة في قوالب معدنية) :

مقاومة الشد كجم/سم <sup>٢</sup>	مقاومة الخضوع كجم/سم <sup>٢</sup>	الاستطالة %	معامل المرونة كجم/سم <sup>٢</sup>
٣١٥٠	١٧٥٠	٢	٧٢١٠٠٠

(أ) الحدود الكيميائية ( % ) :

س	٩,٥ - ٧,٥
نح	٤ - ٣
الشوائب ( حد أقصى )	ح ٢ ، ا ١ ، ب ٠,٥ من
( و ) النطاق الحرارى للانصهار	: ٦٤٩ - ٥٧٦٠ م
درجة حرارة السباكة	: ٦٣٥ - ٥٧٠٤ م

\*\*\*

لو - ٦,٥ ق - ١ - نح - ١ نك  
( السبيكة ٢٥ د )

(أ) الاستخدامات : التطبيقات التى تتطلب خواصا تحميلية ممتازة . المحامل وكراسى التحميل .  
الجلب ، وصلات المواسير .

(ب) الكثافة عند ٥٢٠ م	: ٢,٨٩ جرام/سم <sup>٣</sup>
(ج) درجة حرارة عطف السيولة	: ٥٦٤٩ م
درجة حرارة عطف الجمود	: ٥٢٣٢ م
الحرارة النوعية عند ٥١٠٠ م	: ٠,٢٣ كالورى/جرام
الحرارة الكامنة للانصهار	: ٩٣ كالورى/جرام
(د) الخواص الميكانيكية ( السباكة فى قوالب دائمة ) :	

مقاومة الشد كجم/سم <sup>٢</sup>	مقاومة الخضوع كجم/سم <sup>٢</sup>	الاستطالة %	الصلادة (عدد بيريتل)	مقاومة القص كجم/سم <sup>٢</sup>	معامل المرونة كجم/سم <sup>٢</sup>
١٥٤٠	٧٠٠	١٢	٤٥	٩٨٠	٧٢١٠٠٠

(أ) الحدود الكيميائية ( % ) :

ق	٧ - ٥,٥
نح	١,٣ - ٠,٧
نك	١,٣ - ٠,٧
( و ) النطاق الحرارى للانصهار	: ١٤٩ - ٥٧٣٢ م
درجة حرارة السباكة	: ٦٤٩ - ٥٧٠٤ م

لو - ٥,٥ خ - ٠,٦ غ - ٠,٥ كر - ٠,٢ ق  
(السيجة ٢٦ د)

(١) الاستخدامات : التطبيقات التي تتطلب خواصاً ميكانيكية جيدة دون حاجة إلى معالجة حرارية . المقاومة للصدمات ولتآكل الكيمايى ، قابلية التشغيل ، ثبات الأبعاد . كياسات ضخامات الهواء ، أجزاء الآلات والمكينات التي تتعرض للصدمات .

(ب) الكثافة عند ٢٠°م : ٢,٨١ جرام/سم<sup>٣</sup>

(ج) درجة حرارة خط السيولة : ٥٧٦°م

درجة حرارة خط الجمود : ٥٧٢°م

الحرارة النوعية عند ١٠٠°م : ٠,٢٣ كالورى/جرام

الحرارة الكامنة للانصهار : ٩٣ كالورى/جرام

(د) الخواص الميكانيكية (السيجة الرملية) :

مقاومة الشد كجم/سم <sup>٢</sup>	مقاومة الخضوع كجم/سم <sup>٢</sup>	الاستطالة %	الصلادة (عددبرينل)	مقاومة القص كجم/سم <sup>٢</sup>	معامل المرونة كجم/سم <sup>٢</sup>
٢٤٥٠	١٧٥٠	٥	٨٠	١٩٤٦	٧٢١٠٠٠

(هـ) الحدود الكيميائية (%) :

خ - ٥  
سغ - ٠,٦٥-٠,٥  
كر - ٠,٦-٠,٤  
ق - ٠,٣-٠,١

(و) النطاق الحرارى للانصهار : ٦٧٧ - ٨٠٢°م

درجة حرارة المياكة : ٦٧٧ - ٨٠٢°م

## الباب السابع


### تآكل سبائك الألومنيوم واثـر الإجهادات الداخلية

يمكن القول عموماً بأن مقدار الإجهاد الذى يلزم لإحداث تصدعات مؤثرة داخل بنية المعدن يكون كبيراً ، ويتراوح بين نصف إلى ثلاثة أرباع مقدار مقاومة الخضوع للمعدن ، كما يجب أن يستمر هذا الإجهاد مسلطاً على المعدن لفترة زمنية كافية . وعليه فإن الإجهادات التى تتولد عن الأحمال العادية التى يجرى تطبيقها فى الحياة العملية ، نادراً ما تسبب تصدع بنية المعدن . وفى أغلب الأحوال ، فإنه من المرجح أن تسبب الإجهادات الزائدة التى تتخلل عن عمليات التسقية ، والتشكيل ، والحمام وغيرها ، مثل هذه الظاهرة .

وعلى وجه السوم ، فإنه من المتفق عليه أن تدهور المعدن ينتج عن إجهادات شد ، أو على الأقل ، لإجهادات لها مركبات شد تؤثر بدرجة كافية على سطح المعدن ، حيث تتوافر مباشرة مع ظروف أكالة ، مثل هذه الإجهادات تميل كثيراً لإحداث تصدعات هدامة فى بنية المعدن ، عندما تؤثر فى اتجاه مستعرض مع الألياف الطولية للبنية المعدنية .

فتلاً ، فى حالة المواسير المصنوعة من سبائك الألومنيوم التى تعرضت للمعاملة الحرارية ، فإن الإجهادات المستعرضة تبلغ نصف قيمة الإجهادات الطولية ، ومن ثم يحدث التآكل لتصدع بنية السبيكة نتيجة الإجهادات الطولية ، بسبب إجهادات مستعرضة أقل منه ، وفى الواقع ، فإن هذه الإجهادات المستعرضة تعمل على سحب وفصل ألياف البنية المعدنية بعيداً عن بعضها ، مما يؤدى إلى حدوث تصدعات تؤدى إلى مزيد من تدهور المعدن ( كما فى الشكل ١١١ ) ، وهذه الكيفية يتعلم وجيد أية تصدعات أو شروخ مستعرضة فى بنية المعدن .

وفى كثير من المعادن التى تتعرض لهذه الإجهادات الداخلية المتخلفة عن عمليات المعاملة الحرارية وأساليب التشكيل ، فإنه من الممكن إزالة هذه الإجهادات ، أو على الأقل تخفيف حدتها ، ويتم ذلك بمعاملة المعدن حرارياً بطريقة ملائمة ، حيث يجرى تسخينه إلى مادون درجة الحرارة اللازمة لإعادة تبلوره . ولكن لسوء الحظ ، فإنه عند اتخاذ هذا الإجراء لسبائك الألومنيوم التى عوملت حرارياً تفقد الخواص الميكانيكية ، وتنخفض مقاومة المعدن لموامل التآكل المختلفة لهذه السبائك ، نتيجة

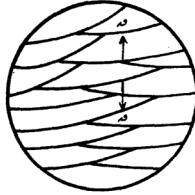

شكل (١١١)

تنسب الإجهادات الزائدة التي تختلف عن عمليات التسقية ، والتشكيل ، والهامام وغيرها . في تعرض سبائك الألومنيوم لقوى شد تؤدي إلى تصدع بنية المعدن ، وفي النهاية تؤدي إلى انهيار السبيكة كلية

لرفع درجة حرارتها إلى ما دون درجة حرارة إعادة التبلور ، ولذلك فإنه في كثير من الأحيان ، يجري تشكيل هذه السبائك بعد تسقيتها مباشرة .

وعند إجراء المعاملة الحرارية لقطع من المنتجات التي لها مقاطع مستعرضة كبيرة ، فإنه يتحم تسقيتها سريعاً ، في ماء بارد ، حتى تكتسب أقصى مقاومة للتآكل ، ولكن ذلك يؤدي - من ناحية أخرى - إلى تخلف إجهادات حادة بها .

وقد وجد عملياً أنه في حالة بعض المشغولات كبيرة الحجم ، يفضل لبعض سبائك الألومنيوم ، أن تتم عملية التسقية في ماء يغلي حتى يتلافى خلق الإجهادات الحادة التي من شأنها أن تؤدي إلى تصدع بنية السبيكة وتدهورها .

#### العامل الكهروكيميائي :


يمكن توضيح أهمية العلاقات الكهروكيميائية التي تنشأ داخل التركيب البنيائي للفلز أو السبيكة ، باعتبار تأثير المعاملات الحرارية على قابلية سبيكة من الألومنيوم والنحاس للتصدع ، نتيجة للإجهادات الناشئة وتأثيرها على تآكل هذه السبيكة .

وفي سبيكة من الألومنيوم والنحاس تحتوي على ٤٪ من النحاس ، يتغير فرق الجهد القطبي للسبيكة من حوالي - ٠.٨٤ فولت إلى - ٠.٦٩ فولت ، نتيجة لتكوين مكونات هذه السبيكة في محلول ميثالورجي متجانس من الألومنيوم والنحاس .

ومن الممكن إجراء التحقيق الإنمائي اصطناعياً عند درجة حرارة ١٩٠°م ، وبذلك ترسب أصناف ( أطوار ) جديدة من المحلول المتجانس ، مما يرفع من قيمة الجهد القطبي للسبيكة أو على الأقل يغيرها .

ومن الممكن قياس الجهد عند الحدود الحبيبية وفي مراكز الحبيبات البلورية ، وبين الشكل (١١٢) تغير الجهد القطبي عند الحدود الحبيبية ، وفي مراكز الحبيبات على امتداد الفترة الزمنية


للتعتيق تحت ٥١٩٠ م ، مما ينشأ عنه ترسب بعض الأصناف الجديدة على الحدود الحبيبية ، بسرعة أكبر من ترسب هذه الأصناف داخل الحبيبات نفسها ، ومن ثم تصبح حدود الحبيبات أكثر أنودية ( أكثر إيجابية للشحنة الكهربائية ) عن مراكز الحبيبات . وباستمرار عملية التعتيق ، نصل إلى أقصى فرق في الجهد بين حدود الحبيبات ومراكزها ، كما يتضح من المنحنى على الرسم البياني الأسفل ، بعد تعتيق هذه السبيكة لمدة ٨ أو ٩ ساعات عند هذه الدرجة من الحرارة ( ٥١٩٠ م ) . ويتعدى هذه الفترة ، يبدأ الترسب داخل مراكز الحبيبات ، بنفس المعدل الذي يحدث به على طول حدود الحبيبات . وبتمسخن السبيكة لمدة ٣٢ ساعة ( تقريباً ) ، يفترض إتمام الترسب بالكامل سواء داخل الحبيبات أو على حدودها . ومن ثم ينخفض الفرق في الجهد القطبي بينهما عملياً إلى الصفر تقريباً .

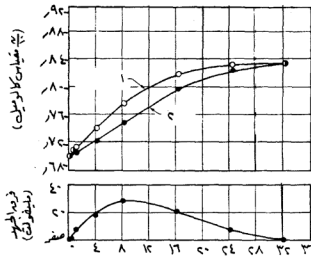

شكل (١١٢)

تغير الجهد القطبي عند الحدود الحبيبية وفي مراكز الحبيبات بمرور الوقت عند ٥١٩٠ م  
١ - الحدود بين الحبيبات  
٢ - مركز الحبيبات


وتوضح الرسومات التوضيحية في الأشكال ( ١١٣ ، ١١٤ ، ١١٥ ، ١١٦ ) التغيرات التي تطرأ على التركيب البنياني للسبيكة ، ومن ثم تؤثر على الجهد القطبي له . ويوضح الشكل (١١٣) محلولاً ميثالورجياً متجانساً من النحاس والألمنيوم ، تكون نتيجة تسقية سريعة ، تبعاً معاملة حرارية لإذابة المكونات والأصناف ( الأطوار ) المختلفة في محلول متجانس ، ويبلغ الجهد القطبي - ٠.٦٩ فولت سواء داخل الحبيبات البلورية ، أو على حدودها .

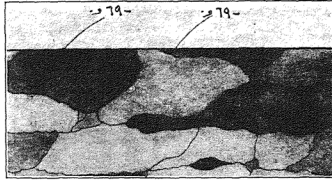

شكل (١١٣)

رسم توضيحي للبناء المجهرى لسيكة من الألومنيوم والنحاس ( ٤ % نحاس ) .  
ويبين الرسم التوزيع المنتظم للمحلول الجامد بعد اجراء عملية تسقية سريعة فور تذاب المكونات  
في محلول متجانس ، ومن ثم نرى أن الجهد القطبي داخل الحبيبات يساوى تماما الجهد القطبي  
للحدود بين الحبيبات


ويوضح الشكل (١١٤) بداية الترسيب خلال الساعات الأولى للتسخين إلى ٥١٩٠م على طول  
الحدود الفاصلة بين الحبيبات ، ونتيجة لذلك لم يتغير الجهد القطبي للحبيبات بصورة ملموسة ، بينما  
أصبح الجهد القطبي للأصناف الجديدة المترسبة على الحدود بين الحبيبات أكثر أنودية ( أكثر  
إيجابية ) حيث يبلغ - ٠,٥٣ فولت .

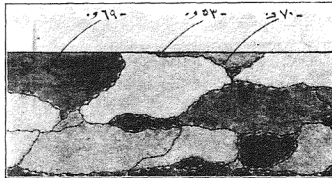

شكل (١١٤)

نفس السيكة كما في الشكل السابق (١١٣) ، بعد تعريضها لفترة تسخين قصيرة ، مما نجم عنه  
بدء ترسيب صنف ( طور ) جديد على الحدود بين الحبيبات . يحيط بكل جسم من الصنف  
الترسيب بعض المحلول الجامد أكثر أنودية من المتبقى


وبين الشكل (١١٥) الحالة التي توجد عليها الحبيبات البلورية عند بلوغها أقصى فرق في الجهد القطبي بين مراكزها وحلودها . وعند هذه المرحلة ، تكون الأصناف الأكثر أنودية (أكثر إيجابية ) التي ترسبت على طول الحدود الفاصلة بين الحبيبات ، جبهة متصلة من صنف أكثر أنودية عن الحبيبات ذاتها وفي هذه الحالة تبدى للسيبكة ميلا ملموساً لتآكل بين حبيباتها البلورية ، ومن ثم انهيارها .

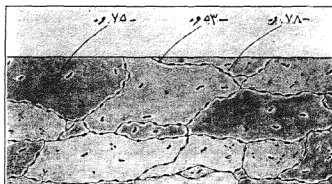

شكل (١١٥)

نفس السبكة كما في الشكل (١١٣) بعد تعرضها لفترة تسخين كافية أدت إلى بلوغ الفرق بين الجهدين القطبيين داخل الحبيبات وعلى الحدود بينها قيمته العظمى

ويوضح الشكل (١١٦) التركيب البنائي للسيبكة بعد استكمال ترسب الأصناف الجديدة خلال حبيباتها البلورية وعلى حدودها الفاصلة . في هذه الحالة ، لا يوجد أي اختلاف ملموس في فرق

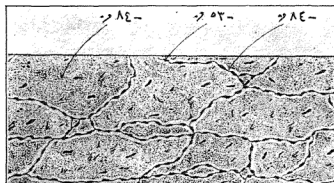

شكل (١١٦)

نفس السبكة كما في الشكل (١١٣) بعد تعرضها لفترة تسخين طويلة أدت إلى إتمام عملية الترسيب ، ومن ثم أصبح الجهد القطبي في مركز الحبيبات مساويا للجهد القطبي على الحدود بينها ، وكلاهما أكثر أنودية من الجهد القطبي للجسيمات المترسبة .




الحدود بين الحدود الفاصلة للحبيبات والحبيبات نفسها ، ومن ثم تقل حدة التآكل إلى حد بعيد ، لدرجة يمكن معها إهماله . ولكن إذا وضعت السبيكة بصورتها الراحة في محلول إلكتروليتي ، فإن التآكل سوف ينشأ بين المكونات وبين المعدن الأساسي .

ويعطى الجدول ( ٥ ) عدداً من قيم الجهود القطبية التي تكثر الحاجة إليها عملياً ، في حالة سبائك الألومنيوم التجارية . ويلاحظ أن إضافة المنجنيز أو المغنسيوم والسليكون ، بنسبة وجودهما في المركب الكيميائي مع  $\gamma$  س ، لا يغير كثيراً من الجهد القطبي للسبيكة . فبينما يعمل النحاس في المحلول الجامد على خفض قيمة الجهد القطبي ، يعمل كل من المغنسيوم والزنك في المحلول الجامد على رفعه .

وفي سبائك الألومنيوم والمغنسيوم ، التي تحتوي على كمية من المغنسيوم ، تتعدى حد ذاتيسته العظمى ، يصبح المكون الذي يحتوي على الألومنيوم والمغنسيوم أنوديّاً ( بمثابة قطب موجب ) بالنسبة إلى المحلول الجامد المتكون من الألومنيوم والمغنسيوم .

وتحت بعض الظروف الخاصة ، قد ينشأ الترس بصورة متصلة في بعض المناطق ، سواء على الحدود الفاصلة بين الحبيبات أو خلال مستويات الانزلاق التي نشأت خلال تشوه لدن تعرضت له السبيكة . وإذا وجدت ظروف مواتية ، فإن نوعاً من التآكل سوف ينشأ خلال الجسيمات المترسبة ، وفي وجود إجهادات شد مؤثرة عند سطح السبيكة ، فإن بنية المعدن سوف يتعرض للانهيار والدمار ، نتيجة لصدوع وشروخ نشأت بفعل هذا التآكل ، وبين الشكل ( ١١٧ ) رسماً توضيحياً لما يحدث للبنية الدقيق للسبيكة .

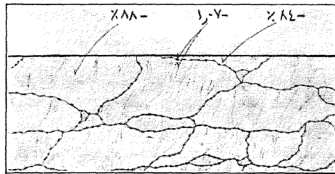

شكل ( ١١٧ )

رسم توضيحي للبنية المجهرية لسبيكة من الألومنيوم والمغنسيوم ( ١٠٪ مغنسيوم ) تمت درفلتها على البارد . توجد المناطق المتصلة من الجسيمات الانودية التي ترسبت على الحدود بين الحبيبات ومستويات الانزلاق .

ولقد تأكدت أهمية العلاقات الكهروكيميائية في مجال ميكانيكية تآكل المعادن نتيجة لتأثير الإجهادات المختلفة ، إذ أمكن بتوصيل تيار كهربائي كاثودي ، منح انحياز سبيكة في محلول ، حيث تتعرض لإجهادات تآكل فعالة .

### جدول ( ٥ )

يبين الجهود القطبية للمحاليل الجامدة للألومنيوم ، ومكوناته

المجهود ، بالفولت • ١٠٠ عيارى مقياس كالويل	المحلول الجامد أو المكون
١,٥٧ -	α (لو - مغ) (مغ - لو)
١,٥٤ -	β (خ - مغ) (مغ - خ)
١,٥٢ -	لو ٤٪ خ محلول جامد
٠,٩٦ -	لو ١٪ خ محلول جامد
٠,٨٧ -	لو ٤٪ مغ محلول جامد
٠,٨٥ -	α (لو - من) (من - لو)
٠,٨٤ -	ألومنيوم
٠,٨٣ -	لو + مغ + س (١٪ مغ ٢ س) محلول جامد
٠,٨١ -	لو ١٪ س محلول جامد
٠,٦٩ -	لو ٤٪ نخ محلول جامد
٠,٥٦ -	α (لو - ح) (ح - لو)
٠,٥٥ -	حديد
٠,٥٣ -	لو - نخ (نخ - لو)
٠,٢٦ -	سيلكون
٠,٢٠ -	نحاس

• قيس هذه الجهود القطبية في محلول مائى يتألف من ٥٣ جرام من كلوريد الصوديوم + ٣ جرام من يدى ١ ( فوق أكسيد الهيدروجين ) لكل لتر .

### عوامل أخرى تؤثر على تآكل المعدن :

فما سبق ، تم شرح كيفية نشوء مناطق موضعية ذوات جهود قطبية أكثر أنودية عن مواضع أخرى في بنية السبيكة ، نتيجة لترسب مكونات وأصناف جديدة على الحدود الفاصلة بين الحبيبات البلورية للسبيكة ، ومن ثم تؤدي إلى تدهور وانحيار بنية المعدن . ولكن أثبتت الخبرة العملية والمعملية ، أن ترسب أصناف جديدة لا يكون دائماً السبب الوحيد لتدهور بنية المعدن ، ولكن ثمة مكونات أخرى غير معروفة حتى الآن ، يجرى ترسبها ، وتؤثر هي الأخرى بشكل أو بآخر ، وتؤدي في النهاية إلى تدهور بنية المعدن . كما أنه من الممكن افتراض نشوء مناطق على الحدود الفاصلة بين الحبيبات تعاني من إجهادات مفرطة ، نتيجة عدم انتظام البلورات بها ، مما يؤدي في النهاية إلى خلق فروق في الجهود القطبية بينها وبين كتلة الحبيبات كسكل . من ناحية أخرى ، يجب أن يؤخذ في الاعتبار التغير الحجمي الذي يطرأ على المكونات المترابكة على الحدود الفاصلة بين الحبيبات عند ترسب أصناف جديدة ، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى خلق إجهادات إضافية تساعد على إحداث التآكل .

### تآكل سبائك الألومنيوم :

أكثر سبائك الألومنيوم عرضة للتآكل نتيجة للإجهادات المختلفة ، تلك السبائك التي تحتوي على عناصر تتسم بفدائية كبيرة في الحالة الصلبة عند درجات الحرارة العالية ، ولكن يقل تداورها في الألومنيوم عند درجات الحرارة المعتادة ، مما ينجم عنه ترسب الفائض منها بشكل أو بآخر ، فيضطرب الانساق البلوري للسبيكة ، وتتولد إجهادات تعمل على تآكل بنية السبيكة ، من هذه العناصر ، النحاس ، والمغنسيوم ، والزنك .

وفي مثل هذه السبائك ، يتأثر التركيب البنائي لها إلى حد بعيد ، بعمليات المعاملة الحرارية ، ومعدل التبريد أثناء التسقية ، والتعتيق سواء كان طبعياً أو اصطناعياً . وفي بعض سبائك الألومنيوم ، خاصة سبائك الألومنيوم والنحاس ، يتوقف تأثير التعتيق الاصطناعي على إجراء التسقية السابقة . وليس للعتيق الطبيعي أى تأثير يذكر على قابلية سبائك الألومنيوم والنحاس للتآكل نتيجة للإجهادات المتولدة ، لكن تأثيره على قابلية سبائك الألومنيوم والمغنسيوم المطروقة ( القابلة للتشكيل ) ليس هيناً ، لا سيما إذا احتوت هذه السبائك على أكثر من ٤.٥٪ من وزنها من المغنسيوم . ويلزم هذه المجهومة ، فترة طويلة قد تبلغ شهوراً ، بل قد تصل إلى بضع سنين ، قبل أن ترسب بعض المكونات بالقدر الذي يؤدي إلى خلق إجهادات محسوسة وفعالة ، تزيد من تعرض المعدن للتآكل والانحيار . ولذلك فإن كثيراً من المعلومات المتوافرة عن سبائك الألومنيوم والمغنسيوم ، تكون مشوشة ، ولا يمكن التمويل عليها بصورة قاطعة

من ناحية أخرى ، قد يؤدي سلوك السبيكة خلال تعرضها لتشوه لدن ، إلى التحميل بترسب موضعي لبعض المكونات ، كما قد يؤدي أيضاً إلى توزيع الإجهادات المتختلفة ، ومن ثم انتظامها .

ومن المستصوب تناول مختلف أنواع السبائك الألومنيومية بالمناقشة والتمحيص ، فيما يخص تعرضها وتقبلها لظاهرة التآكل نتيجة الإجهادات المختلفة ، مع تقصي الأسباب التي تؤدي إلى ذلك .

**الألومنيوم :** لا يتعرض الألومنيوم النقي ، أو النقي تجارياً ، للتآكل نتيجة إجهادات داخلية . ولكن بالرغم من ذلك ، فإن الألومنيوم عالي النقاوة الذي يحتوي على ٩٩,٥٪ من الألومنيوم على الأقل ، يبدى ميلا للتآكل داخل حبيباته البلورية في وسط من حمض الهيدروكلوريك تحت ظروف من المعاملة الحرارية ، حيث يؤدي كل ذلك إلى أنودية ( التحول إلى جهد أعلى ) الحدود الفاصلة بين الحبيبات البلورية للألومنيوم في وجود هذا الحمض . ولأسف ليست هناك تعليقات وافية ، أو تفسيرات شافية لهذه الظاهرة .

**سبائك الألومنيوم - المنجنيز :** للمنجنيز ذاتية منخفضة في الألومنيوم الفلزى ، في الحالة الصلبة . ولكونات الألومنيوم والمنجنيز نفس الجهد القطبي للألومنيوم العنصرى تقريباً ، وعليه فلا يخفى على هذه المجموعة من السبائك من تعرضها للتآكل نتيجة للإجهادات الداخلية .

**سبائك الألومنيوم - السيليكون :** للسيليكون ذاتية منخفضة نسبياً في الألومنيوم الفلزى في الحالة الصلبة . كما أن معدل ترسب الأصناف الجديدة في هذه المجموعة من السبائك ، يكون بطيئاً للغاية ، ويمكن إهماله . ويعتبر المكون السيليكوني بالنسبة للألومنيوم بمثابة مهبط ، ولكن للألومنيوم والمحلول الجامد للألومنيوم والسيليكون جهدين قطبيين متساويين تقريباً . وتستخدم سبائك الألومنيوم والسيليكون بكثرة في أغراض صناعة المسبوكات عنها في أغراض التشكيل ، ولكن لم تلاحظ أى نزعة لهذه السبائك للتآكل نتيجة إجهادات داخلية بها .

**سبائك الألومنيوم - المغنسيوم :** تبلغ ذاتية المغنسيوم في الألومنيوم الفلزى عند درجة حرارة البونكنج حوالى ١٥٪ ، ولكن لا تزيد الذاتية عند درجة الحرارة المتادة على ٢٪ . ويعتبر مكون الألومنيوم المغنيسى أكثر أنودية مقارنةً بكل من الألومنيوم الفلزى والمحلول الجامد للألومنيوم والمغنسيوم . والسبائك الثنائية التي تحتوي على أكثر من ٤,٥٪ من المغنسيوم نزعة واضحة للتآكل ، نتيجة تخلف إجهادات داخلية بها ، خاصة بعد تشغيل هذه السبائك على البارد . ويمكن الحصول على نتائج طيبة بإضافة مشطبات للتآكل كالممنجنيز والكروم لتزيل الإجهادات الداخلية التي تعاني منها البنية البلورية للسبيكة .

**سبائك الألومنيوم - المغنسيوم - السيليكون :** عند وجود عنصرى المغنسيوم والسيليكون في سبائك الألومنيوم المفيدة للأغراض التجارية بنسبة وجودها في المركب مع ٧ س ( سيليبيد المغنسيوم ) لا يتأثر الجهد القطبي للسبيكة عند تعرضها للعديد من عمليات المعاملة الحرارية . ولذلك فإن للعديد من سبائك الألومنيوم التشكيلية ، التي تحتوي على عنصرى المغنسيوم والسيليكون بنسبة وجودها في المركب مع ٧ س أهمية خاصة لمقاومتها الجيدة للتآكل .

**سبائك الألومنيوم - السيليكون - المغنسيوم :** هناك مجموعة هامة من سبائك الألومنيوم انفاصة بالمسبوكات تحتوي على ٥ - ٧٪ من السيليكون ، وحوالي ٠,٥٪ من المغنسيوم ، وتتميز هذه المجموعة من السبائك بمقاومة عالية للتآكل ، كما لم يلاحظ أى ميل لها لإحداث إجهادات داخلية بها . وبإضافة حوالي ١,٥٪ من النحاس إلى هذه السبائك ، تزداد مقاومة الشد لها ، ولكن ذلك يكون على حساب مقاومتها للتآكل ، فنحنفص قليلا .

**سبائك الألومنيوم - النحاس - تناولنا فيما سبق ، دراسة سبائك الألومنيوم والنحاس ، وهذا القسم من السبائك لا تتأثر مقاومته للتآكل إذا جرت تسقيته سريعا ، أو إذا تعرض لإزمان طبيعي . لكن مقاومة هذه المجموعة من السبائك للتآكل ، تقل كثيرا إذا ما أعيد تسخينها ، أو عتقت اصطناعيا ، هدف الحصول على أقصى متانة ممكنة .**

**سبائك الألومنيوم - النحاس - المغنسيوم :** عموما ، يمكن القول بأن مسلك هذه المجموعة من السبائك يشبه إلى حد بعيد ، مسلك سبائك الألومنيوم - النحاس ، فيما خلا تأثير عنصر المغنسيوم على الخواص المميزة لها عند التعتيق لإزمانيا . ومن ثم فإن مقاومتها للتآكل لا تتأثر بتريدها سريعا ، ولكن تقل هذه المقاومة عند إعادة تسخينها .

**سبائك الألومنيوم - النحاس - المغنسيوم - السيليكون :** في هذه المجموعة من السبائك ، يعمل عنصر السيليكون الموجود بكمية تفيض عن وجوده لتكوين المركب ( مغنيس ) ، على سرعة استجابتها للتعتيق الاصطناعي . وتسقية هذه السبائك سريعا ، لا تتأثر مقاومتها للتآكل . ولكن عند تسقيتها ببطء ، ثم تعريضها للتعتيق الطبيعي ، أو تسقيتها سريعا ، ثم تعريضها للتعتيق الاصطناعي ، فإن مقاومتها للتآكل تقل كثيرا .

**سبائك الألومنيوم - الزنك :** لهذه المجموعة من السبائك قابلية ملحوظة للتآكل ، وقد عرفت نقطة الضعف هذه في وقت مبكر ، ويعزى ذلك إلى الذاتية الكبيرة لعنصر الزنك في الألومنيوم لتكون مكوناتها منها ، هذه المكونات تكون بمثابة أنود بالنسبة لفلز الألومنيوم النقي ، وعليه يحدث التآكل . ولهذا السبب فليست لسبائك الألومنيوم الغنية بالزنك أهمية تجارية تذكر .

**سبائك الألومنيوم - الزنك - المغنسيوم :** تنتم هذه السبائك مع غيرها من الإضافات الأخرى بمثابة كبيرة ، تجعلها صالحة للاستطلاع بالعديد من المهام في الحياة العملية . ومع ذلك فقد جرى تطوير هذه السبائك في أخيق الحدود لزيادة مقاومتها للتآكل والتصدع . وفي السنوات الأخيرة المتصرفة ، جرى تطوير هذه السبائك ميتالورجيا بالتحكم والاختيار الصحيحين لمكونات الزنك والمغنسيوم ، إلى جانب بعض الإضافات من النحاس وغيره من العوامل المشبعة للتآكل كالكروم ، مما أدى إلى تحمين مقاومتها للتآكل لدرجة كبيرة .

## الباب الثامن

### ميتالورجيا مساحيق الألومنيوم

ميتالورجيا المساحيق ، هو فن إنتاج مساحيق الفلزات ، ثم الاستفادة بها في صناعة أشياء نافعة من أجهزة وأدوات معدنية يمكن استخدامها .

وبتطبيق هذه الطريقة المستحدثة ، يمكن الحصول على منتجات جاهزة ومشكلة من مسحوق أحد الفلزات النقية ، أو من مخلوط لمساحيق عدد من الفلزات ، بواسطة الكبس ثم التلييد ، دون المرور بمرحلة الصهر ، ثم تشكيل الفلز المنصهر .

وليتالورجيا المساحيق ميزة خاصة ، إذ يمكن بواسطتها إنتاج مواد تتألف من عدد من الفلزات أو سبائكها ، التي لا تتسابق إطلاقاً مع بعضها بعضاً ، وهي في حالة الانصهار ، فتلا يمكن الحصول على قاطعات التلاس في الأغراض الكهربائية من التنجستن الصلب الذي يقاوم التآكل ، ومن الفضة اللينة ذات الموصليّة الكهربائية العالية . وتشبه هذه العملية في جوهرها تكنولوجيا صناعة السيراميك ، لذلك يطلق أحياناً على منتجات ميتالورجيا المساحيق اسم « السيراميك الفلزي » .

ومن الممكن ، بكبس وتلييد مخاليط المساحيق المعدنية مع مساحيق المواد غير المعدنية كالأسستوس ، والميسكا ، وأكاسيد المعادن ، الحصول على مواد احتكاكية من السيراميك الفلزي ذات عوامل احتكاك كبيرة ، وتستخدم في صناعة القابضات القرصية ، وأحذية الفرامل .

وبواسطة ميتالورجيا المساحيق ، أمكن حل مشاكل الإنتاج الصناعي لقطع المدة من المعادن المقاومة للانصهار ، التي تزيد درجة حرارتها على  $2000^{\circ}\text{C}$  ، وفي الوقت الراهن تصنع معدات القص العالية الإنتاجية على أساس كربيدات مقاومة للانصهار ، لها صلادة عالية ، وباستخدام مركبات كيميائية تقاوم الانصهار ، وتصمد أمام درجات الحرارة العالية ، تمت صناعة المواد للانصهار والحرارة التي تستخدم بكثرة في تجهيز التوربينات وفي الطاقة الذرية .

وباستخدام الأكاسيد الدقيقة الطمن كأحد مركبات شحنة المساحيق ، أبمكن الحصول على مواد جديدة متينة ومقاومة لحرارة أساسها الألومنيوم والحديد والتيتال وغيرها من الفلزات الأخرى .

ولقد كان لاستخدام ميتالورجيا المساحيق في صناعة مختلف المنتجات حسناً كثيرة ، منها الاقتصاد في المعدن المستخدم ، وخفض تكاليف المنتجات الجاهزة إلى حد بعيد .

وبالحصول على منتجات من الألومنيوم التي أو من سبائكها ، بتطبيق ميتالورجيا المساحيق ، يلزم الآتي :

- الحصول على مسحوق الألومنيوم أو مسحوق سبائك .
  - كبس المساحيق للحصول على منتجات نصف جاهزة تباً للشكل والأبعاد المطلوبة .
  - تليد القطع المكبوجة للحصول على مثانة أكبر ، وغواص فريقة وكيميائية مينة .
- ومن ثم يمكن الحصول على منتجات مشكلة من مسحوق الألومنيوم أو سبائك ، لاستخدامها في أغراض عديدة ، حربية ومدنية .

#### طرق الحصول على مسحوق الألومنيوم وسبائكه :

عموماً ، توجد طرق متعددة للحصول على مسحوق للألومنيوم أو لسبائك ، وتنقسم هذه الطرق إلى طرق ميكانيكية وطرق كيميائية . ولكن أكثر الطرق شيوعاً في حالة الألومنيوم ، هي الطرق الميكانيكية ، إذ أن تطبيق الطرق الكيميائية يستلزم استعدادات وتجهيزات معينة ، بالإضافة إلى تكاليفها الباهظة ، ويرجع ذلك إلى فعالية الألومنيوم ونشاطه كيميائياً ، خاصة زعته القوية لتأكسد والاتحاد بقوة بكثير من العناصر الأخرى خاصة غاز الأكسجين .

ومن أكثر الطرق الميكانيكية استخداماً للحصول على مسحوق الألومنيوم ، ما يلي :

١ - سحق قطع الألومنيوم في طواحين مناسبة ، كالمطحونة الدواية .

٢ - تحبيب الألومنيوم المنصهر .

٣ - طريقة التفريضة .

٤ - طريقة الأقراص .


#### ١ - سحق الألومنيوم في طاحونة دواية :

تتركب الطاحونة الدواية ( كما في الشكل رقم ١١٨ ) من هيكل مدنى يطين بصلب يقاوم التآكل ، وتدور داخلها مروحتان في اتجاهين متضادين بسرعة تصل إلى ٣٠٠٠ دورة في الدقيقة ، فتتكون داخل الطاحونة تيارات هوائية على هيئة دوامات عنيفة ، ويشحن الألومنيوم في شكل أسكلاك مقصوفة أو قطع صغيرة ، في قم الشحن ، حيث تنجذب قطع الألومنيوم بواسطة الدوامات الهوائية ، ويصطدم بعضها ببعض ، ونتيجة للتصادم المتواصل ، ينسحق الألومنيوم (أو سبائك ) إلى رقائق صغيرة تتراوح أبعادها بين ٥٠ ، ٢٠٠ ميكرون . ومن ناحية أخرى ، تعمل تيارات الهواء المندفعة على حمل حبيبات الممدن إلى وعاء الاستقبال ، حيث تترسب الحبيبات الكبيرة في القاع وتعاد ثانية لمسحقتها مرة أخرى إلى الأبعاد المطلوبة ، أما الحبيبات الدقيقة ، فتتجه إلى خزان خاص لتجميعها .

ولعل مشاكل ارتفاع درجة الحرارة داخل الطاحونة ، وما يصاحب ذلك من مشاكل خاصة ، تعرض حبيبات الألومنيوم لتأكسد نتيجة لعمليات السحق السريعة ، يمرر تيار من الماء

بفرض التبريد حول جسم الطاحونة . وقد يستدعى الأمر في بعض الأحيان ، إمرار تيار من غاز حامل في خزان التجميع .

وتستخدم الطاحونة الدوامة بكفاءة عالية لسحق سبائك الألومنيوم القصيفة . ومن أهم مميزات استخدام الطاحونة الدوامة في الصناعة للحصول على مسحوق الألومنيوم وسبائكه ، ما يتشبع به المسحوق الناتج من نقاوة عالية ، إذ أن الأجسام الطاحنة هي نفس القطع التي يراد سحقها ، كما تتميز المساحيق المنتجة في هذه الطاحونة ، بقابليتها الجيدة للكبس والتلييد .

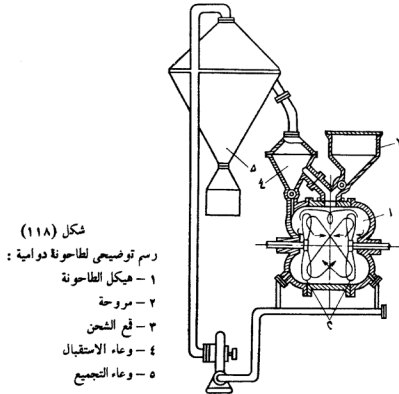

شكل (١١٨)  
رسم توضيحي لطاحونة دوامية :  
١ - هيكل الطاحونة  
٢ - مروحة  
٣ - قمع الشحن  
٤ - وعاء الاستقبال  
٥ - وعاء التجميع


#### ٢- تجميع الألومنيوم المنصهر :

تتلخص عملية الحصول على مسحوق الألومنيوم بواسطة تجميع الفلز المنصهر ، في صب المنصهر عند درجة حرارة أعلى قليلاً من نقطة انصهاره ، على هيئة تيار رفيع إلى الماء .

ويبين الشكل رقم (١١٩) رسماً توضيحياً للطريقة ، حيث يصب منصهر الألومنيوم من البوقة إلى مجرى خاص ، ليندفع على سير متصل يتحرك بسرعة بالاستمانة بموتور كهربائي ،



وتتسبب حركة السير السريعة في تقطيع تيار الألومنيوم المنصهر الرفع ، ويسقط على هيئة قطرات دقيقة الحجم في حوض به ماء ، فتتجمد القطرات سريعاً مكونة مسحوقاً . يمد ذلك يحفف هذا المسحوق ثم ينخل .

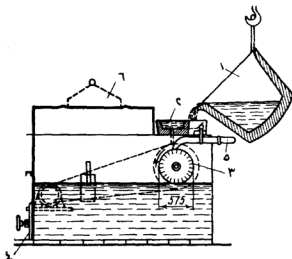

شكل (١١٩) رسم توضيحي لوحدة تحبيب الألومنيوم المنصهر

- |                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| ١ - بودقة بها مصهور الألومنيوم | ٢ - قناة استقبال الألومنيوم المنصهر |
| ٣ - سير متصل                   | ٤ - فتحة التفريغ                    |
| ٥ - فتحة التزويد بالماء        | ٦ - غطاء                            |

### ٣ - طريقة التذرية :

لإنتاج مسحوق الألومنيوم بطريقة التذرية ، يصهر الألومنيوم ، وترفع درجة حرارته لدرجة أعلى من نقطة انصهاره ، ثم يصب المصهور في وعاء من الصلب مبطن بمادة عازلة للحرارة ، به فتحة جانبية قرب القاع ، تركب عليها فتحة التذرية . ويفتح صمام للهواء المضغوط حول الفتحة ، مع إمرار الألومنيوم المنصهر خلال الفتحة الجانبية ، فيتدفع الألومنيوم رذاذاً ، ويتجمد إلى مسحوق دقيق .

### ٤ - طريقة الأقراص :

في هذه الطريقة ، يصهر الألومنيوم ثم يصب فوق قرص يدور بسرعة عالية ، ويوجد أسفله حوض به ماء بارد ، وبملاسة قطرات الألومنيوم لسطح القرص الدوار ، يتناثر المصهور بفعل القوة الطاردة المركزية على شكل شرائح وشظايا رقيقة ، تجمع وتشنق في طواحين مناسبة لسمكها .

### تكنولوجيا كيس المساحيق :


يتم إنتاج المواد وقطع المساحيق المعدنية على مراحل عدة مثل الكيس والتلييد والمعالجات الإضافية وغير ذلك . وأهم هذه العمليات هي عمليات الكيس والتلييد .

ويقصد بعملية كيس المساحيق ، العملية التي نحصل بواسطتها من المسحوق المدفون على جسم متين نسبياً (قطع نصف مشكلة وقوالب وغيرها) له أبعاد مطابقة لأشكال وأبعاد المنتجات الجاهزة . وحتى تتم عملية الكيس على الوجه الأمثل ، يجب أن تعد الشحنة من المساحيق إعداداً خاصاً ، ثم تقدر بعد ذلك الكمية المطلوبة منها ، وتضمن في قالب الكيس ، وتجرى بعد ذلك عملية الكيس . وتعتبر عملية إعداد الشحنة ، وغلط المساحيق ، من أهم العمليات في إنتاج المنتجات ذات التركيب المعقد ، وغالباً ما يؤثر إعداد الشحنة على الخواص النهائية للمنتجات الجاهزة .

وتعرض المساحيق لعملية تخمير لتلاينها ، حتى يمكن التخلص من التصلد الناتج عن التثقيب على البارد ، ولتقليل التأكسد ، وكذلك لتحسين تجانس الخواص الفيزيائية والكيميائية للمساحيق السيكية . ويؤدي التلدين عادة عند درجات حرارة عالية إلى تكبير حجم الجسيمات والحبيبات نتيجة لتلاينها جزئياً . لذلك فإنه من المستصوب إجراء عمليات تلدين وتفتيت متكررة عند درجات حرارة منخفضة للتخلص من التصلد الناتج عن التفتيت .

وغلط المساحيق ، تستخدم طواحين الكور ، أو الخلاطات المخروطية ، أو الخلاطات المتأرجحة .

وأكثر معدات الخلط المستخدمة في الصناعة ، هي الخلاطات المتأرجحة والخلاطات المخروطية . ويوضح الشكل رقم (١٢٠) رسماً تخطيطياً لخلط متأرجح ، وهو يتكون من هيكل أسطواني له محور دوران غير متمركز كما في الشكل ، وعند دوران الخلط بعد شحنه حول محوره غير المتمركز ، ينشأ احتكاك شديد بين جسيمات المساحيق نتيجة لتقافذها وتداخها بفعل القوة الطاردة المركزية ، ونتيجة لسقوطها على بعضها لدورانها حول محور لا متمركز ، وبذلك تتم عملية الخلط.

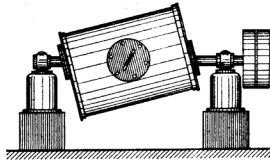

شكل (١٢٠) خلط متأرجح

وتتم تميّة براميل الخلاطات على مختلف أنواعها بشحنات من المساحيق ، لا تزيد على ٣٠ - ٤٠٪ من سعة البرميل . ويدور الجسم الأسطوانى بسرعة تتراوح بين ٤٠ ، ٦٠ دورة فى الدقيقة . ويتوقف زمن الخلط على طبيعة مركبات المخلوط وعلى نوع عملية الخلط .

ومن الممكن أن يكون الخلط جافاً أو مبتلاً ، ولكن ثبت عملياً بالتجربة أنه عند إعداد شحنة من مساحيق متفاوتة فى وزنها النوعى - بشكل ملحوظ - ، فإن المساحيق الجافة لا يتجانس خلطها حتى لو استغرقت عملية الخلط مدة طويلة ، لذلك تكون المنتجات المصنوعة من هذه الشحنات غير متجانسة فى التركيب الكيميائى ، مما يقلل من خواصها الميكانيكية والكيميائية الفيزيائية .

ويستخدم الكحول الأبيض أو البزير أو المياه المقطرة ، أو الجليسرين أو ما شابه ذلك ، كوسط سائل يوضع مع المساحيق فى الخلاطات . ويحقق الخلط المبتل ، الحصول على مخاليط أدق وأكثر تجانساً فى توزيعها .

وفى بعض الحالات ، يجرى تحبيب المساحيق ، بتجميع جسيماتها المتناهية الصغر فى تجميعات بأشكال مناسبة ، حتى تزداد سيوبتها عند شحن قوالب الكبس ، وتضمن قابلية القطع لتشكيل عند كبسها .

ولتحقيق هذا الغرض ، تضاف مواد لاصقة عند تحبيب المساحيق المعدة للكبس ، وتعمل هذه المواد كزلاقات لجسيمات الشحنة ، فتسبل انزلاقها بالنسبة لبعضها بعضاً عند الكبس . فضلاً عن ذلك فإن هذه المواد اللاصقة دوراً آخر لا يقل أهمية ، فهي تعمل على زيادة التصاق الحبيبات بعضها إلى بعض خاصة عند الكبس ، مما يزيد كثيراً من متانة المكبوسات ، ويحقق حفظ شكل وجودة القطع اللازمة للعمليات التالية ، وبالطبع يجب أن تخضع هذه المواد اللاصقة لمواصفات خاصة ، حتى يمكن الوفاء بمهامها ، فيجب أن تتمتع بسيولة كافية ، وتكون لها خاصية الانتشار السريع على أسطح جسيمات المسحوق عند الخلط . وفى نفس الوقت ، تعمل على حفظ شكل القطع نصف المشكلة عند العمليات التالية ، كما يجب ألا تتفاعل المادة المضافة مع مركبات الشحنة وألا تكون قابلة للانفجار .

طرق كبس مساحيق الألومنيوم وسبائكها :

يتم كبس المساحيق بطرق متعددة أهمها :

- ١ - الكبس فى اتجاه واحد .
- ٢ - الكبس من الطرفين .
- ٣ - كبس الأشكال المقعدة .
- ٤ - الكبس الهيدروستاتيكي .


٥ - درفلة أو طرق المساحيق في أغلفة على الساخن

٦ - درفلة المساحيق إلى شرائط .

٧ - كبس المساحيق بالثق إلى أسلاك أو مواسير .

#### ١ - الكبس في اتجاه واحد :

يستخدم الكبس في اتجاه واحد ، لإعداد المنتجات بسيطة الشكل ، عندما لا يزيد طول ( أو ارتفاع ) المنتج على ضعف قطره ( أو سمكه أو عرضه ) ، مثل كبس الجلب السمكة ، وقطع التلاس الكهربائي . وبين الشكل (١٢١) رسماً توضيحياً لطريقة الكبس في اتجاه واحد . وفي هذه الطريقة يتم شحن المسحوق ( أو خليط المساحيق ) في قالب الكبس ، الشكل (أ) ، ثم تبدأ عملية الكبس بالضغط على الكباس ، وتحويله إلى منتج جاهز ، أو إلى قطعة نصف مشكلة كما في الشكل (ب) ، ثم يزاح الثقل بعد ذلك ، ويوضع قالب الكبس على حلقة خاصة ، ثم يضغط ثانية على الكباس الذي يخرج القطعة المكبسة من قالب الكبس ، كما في الشكل (ج) . ويعيب طريقة الكبس في اتجاه واحد ، عدم تجانس كثافة المكبوسات طولياً ، لذلك لا تصلح هذه الطريقة لكبس القمع الطويلة .

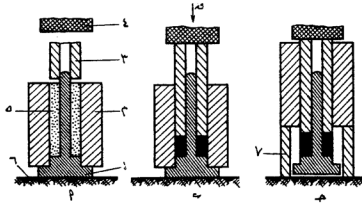

شكل (١٢١) رسم توضيحي يبين كبس مسحوق الألومنيوم في اتجاه واحد

(١) شحن المسحوق ووضع الكباس (ب) كبس المسحوق إلى قطع


(٢) تخليص القطع المنتجة من المكبس

١ - قاعدة ٢ - غلاف المكبس ٣ - كباس ٤ - دافعة المكبس

٥ - مسحوق الألومنيوم ٦ - قاعدة المكبس ٧ - حلق

وبين الشكل رقم (١٢٢) مقطعاً في أسطوانة صنعت من المساحيق المكبسة ، وجرى تقسيمها عند سطحها في المكبس إلى جرعات متساوية بواسطة رقائق نحاسية . ويتضح من الشكل

أن الطبقات لم ترد كثافة فحسب ، بل إنها قد تجمعت أيضاً ، كما أن كثافة الطبقات على طول العينة تكون غير متأثلة ، فتقل من أعلا إلى أسفل ، كما تزداد من مركز التفرع إلى المحيط . ويحدث العكس بالنسبة للطبقات الدنيا ، حيث تزداد الكثافة من المحيط إلى المركز . ويميز ذلك إلى احتكاك جسيمات المساحيق مع أسطح القالب في أثناء عملية الكبس ..

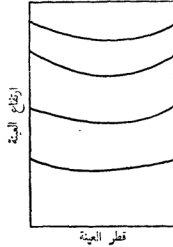

شكل (١٢٢)

رسم توضيحي يبين توزيع الكثافة في مقطع القطعة المكبوسة (الكبس في اتجاه واحد)


## ٢ - الكبس من الطرفين :

تستخدم طريقة الكبس من الطرفين للحصول على منتجات يكون طولها ضعف عرضها تقريباً ، أو عندما يكون للقطعة شكل يتعذر معه الحصول على كثافة متجانسة بطول القطعة عند استخدام طريقة الكبس في اتجاه واحد .

وبين الشكل (١٢٣) رسماً تخطيطياً لطريقة الكبس من الطرفين (الكبس في اتجاهين) ، وفي هذه الطريقة ، تشحن المساحيق في قالب الكبس ، حيث تكون قاعدته هي الكباس الأسفل ، ثم يثبت الكباس العلوى (الشكل ١٢٣ أ) ويسلط الضغط على الكباسين العلوى والأسفل ، وبذلك يتم كبس المسحوق خلال طرفي قالب الكبس (الشكل ١٢٣ ب) . وبعد إتمام عملية الكبس ، يخرج المكبوس (الشكل ١٢٣ ج) وهذه الطريقة تحصل على مكبوسات متجانسة الكثافة نسبياً.

## ٣ - كبس الأشكال المعقدة :

لكبس قطع ذوات أشكال معقدة ، أبعادها غير متساوية في اتجاه محاور الكبس ، تعد قوالب الكبس يراعى فيها إمكانية الكبس المتجانس للمساحيق في المقاطع المختلفة ، وذلك باستخدام عدة كباسات تتحرك ذاتياً .

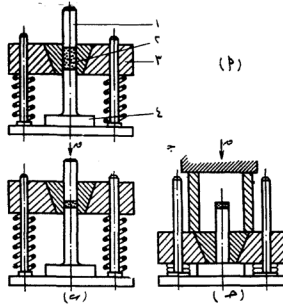

شكل (١٢٣) رسم توضيحي لطريقة الكبس من الطرفين


- (١) سكب مسحوق الألومنيوم ووضع الكباس (ب) كبس المسحوق إلى منتجات  
(ج) تخليص المنتجات
- ١ - كباس  
٢ - مسحوق الألومنيوم  
٣ - غلاف المكبس  
٤ - الكباس الأسفل

ويوضح الشكل (١٢٤) مبادئ هذه الطريقة التي تحقق الضغط بقم مختلفة على سائر أجزاء المسحوق المختلفة .

وعموما يمكن القول بأن تطبيق هذه الطريقة محدود نسبيا ، ويرجع ذلك إلى صعوبة تصميم وارتفاع ثمن قالب الكبس ، وضرورة استخدام مكابس ذات قدرة عالية ، وأيضا بسبب قلة انسياب المساحيق .

#### ٤ - الكبس الهيدروستاتيكي :

تستخدم طريقة الكبس الهيدروستاتيكي للحصول على قطع نصف مشغلة غير دقيقة الأبعاد . وقد تعرف هذه الطريقة أيضا باسم طريقة الكبس من جميع الاتجاهات ( من جميع الجوانب ) . وتتلخص هذه الطريقة في تسليط ضغط على غلاف ملء بالمسحوق من جميع جوانبه ، بواسطة سائل ، ونتيجة لذلك يمكن الحصول على منتجات متجانسة تتميز بانتظام الكثافة في كل جسم المكبس .

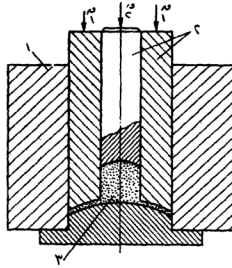

شكل (١٢٤) كيس قطع مقعدة الشكل من  
مسحوق الألومنيوم باستخدام عدة كيانات  
١ - غلاف المكبس ٢ - الكيانات  
٣ - مسحوق الألومنيوم


ويتميز الكيس الهيدروستاتيكي بإكساب المنتجات كثافة عالية ومتجانسة ، وبعدم ظهور الشروخ الطبيعية ، أو الشقوق والعيوب الأخرى التي تنتج عن الطرق المادية للكيس ، كما يتميز ببساطة الجهاز المستخدم ، وعدم الحاجة إلى استخدام قوالب كيس غالية ، كما أنه يمكن بواسطة الكيس الهيدروستاتيكي ، كيس قطع ثقيلة الوزن ، يستحيل كبسها بطرق الكيس المادية .  
وفي الوقت الحاضر ، توجد معدات للكيس الهيدروستاتيكي ، يمكن بواسطتها الحصول على قطع يصل قطرها إلى ٦٠٠ ملليمتر ، وارتفاعها إلى أكثر من متر ، ويزيد وزنها على نصف طن .

ويبين شكل (١٢٥) رسماً تخطيطياً لجهاز الكيس الهيدروستاتيكي .

وتعتبر صعوبة الحصول على أبعاد قريبة من الأبعاد المطلوبة في المكبوسات ، من العيوب الرئيسية لعملية الكيس الهيدروستاتيكي ، كذلك يلزم إجراء عمليات ميكانيكية لاحقة للحصول على منتجات نهائية .

#### ٥ - درفة أو طرق المساحيق في أغلفة على الساخن :

يستخدم التشكيل على الساخن ، للحصول على منتجات ذات كثافة عالية . ويتم ذلك بواسطة الدرفة أو الطرق للمساحيق وهي معبأة في أغلفة خاصة . وهذه الطريقة يجرى تطبيقها للحصول على قطع نصف مشغلة من المساحيق ، هي في حقيقتها عملية كيس لجميع جوانب القطعة . وتتلخص العملية في وضع شحنة المساحيق في وعاء قابل للطرق وبحكم الإغلاق ، ثم تسخين الشحنة إلى درجة حرارة عالية ، دون نقطة انصهارها ، ثم تجرى الدرفة أو الطرق على مراحل .

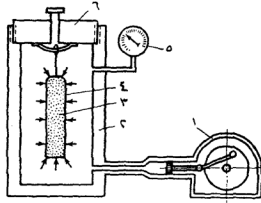

شكل (١٢٥) رسم توضيحي لجهاز الكبس الهيدروستاتيكي لمسحوق الألومنيوم

- |                  |             |                      |
|------------------|-------------|----------------------|
| ١ - مضخة ضغط عال | ٢ - وعاء    | ٣ - مسحوق الألومنيوم |
| ٤ - غلاف مرن     | ٥ - مانومتر | ٦ - غطاء             |

وفي العادة ، يجري إخراج المنتج من الغلاف بسهولة لعدم تلاحم أو تسابك المسحوق مع مادة الغلاف .

ويطبق هذه الطريقة ، يمكن الحصول على سبائك تخليقية للألومنيوم مع غيره من العناصر التي يصعب تسابكها معها في الحالة المنصهرة . وتتميز هذه العناصر بإكساب الألومنيوم مقاومة عالية للتآكل ، لعدم ترسب أصناف (أطوار) جديدة ، فإزالت هذه السبائك التخليقية تخالط ميكانيكية لماسحوق مكوناتها وليست مركبات كيميائية اندماجية .

وتتميز هذه الطريقة بعزل الماسحوق تماماً عن الغازات المختلفة كالأكسجين والنتروجين وغيرهما ، مما يبعد عن القطع المنتجة أخطار التأكسد وتقلل الغازات خلال بنية المعدن ، وما يترتب على ذلك من آثار ضارة .

#### ٦ - درفلة الماسحوق إلى شرائط :

يمكن تطبيق هذه الطريقة في الحالات التي لا تكون فيها دقة الأبعاد ذات أهمية أولى .

ولإجراء درفلة الماسحوق إلى شرائط ، فإنها تشحن في الوعاء (١) من الشكل (١٢٦) ، حيث تسقط الماسحوق في شق بين درفيلين أفقيين يدوران في اتجاهين متضادين ، وبعبور الماسحوق للثق (أو المر) بين الدرفيلين ، فإنها تتكاس في هيئة شريط متأسك ، لا يلبث أن يقابل مجموعة من الدرافيل الأخرى تعمل على توجيهه ليأخذ وضعا أفقيا ، ثم يولج في فرن لتليده حراريا ، أو يلف مباشرة دون تليد على هيئة لفات ، ومن الممكن أن تتم درفلة الماسحوق إلى شرائط على البارد أو على الساخن .



ويجرى تليد الشرائط المكبوسة داخل أفران متواصلة التشغيل في جو من غاز الهيدروجين حتى لا تتأكسد ، ثم يجرى تليديها بعد ذلك .


ومن الممكن إجراء عملية التليد كهربائيا بالاستعانة بأجهزة تماس ، حيث يمرر تيار كهربائي مباشرة خلال الشريط ، فترتفع درجة حرارته ويتليد ، ثم يتعرض لعملية تليدين مناسبة بعد ذلك .

( التليد عملية يتم خلالها تسخين الجزء المراد تلييده حتى ينصهر جزئياً فيتماسك عند تبريده )

### شكل (١٢٦)

رسم توضيحي يبين درفلة مسحوق الألومنيوم إلى شرائط :

- ١ - خزان به مسحوق الألومنيوم
- ٢ - درفيلان
- ٣ - مسحوق الألومنيوم
- ٤ - دليل توجيه
- ٥ - اسطوانتان دحرجيتان
- ٦ - الشريط بعد كبسه

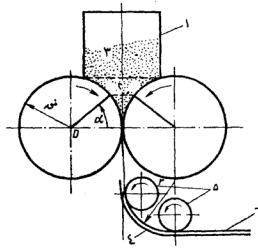

٧ - كيس المساحيق بالبتق إلى أسلاك أو مواسير :


تتلخص فكرة الكيس بالبتق ، في إمرار شحنة المساحيق - المعدة للكيس ، بعد تجهيزها وإضافة مواد مزلفة تساعد على زيادة اللدونة إليها - تحت ضغط مرتفع خلال فتحة البثق ، حيث يتم تكثيف المسحوق نتيجة للاحتكاك مع سطح فتحة البثق .

ويتميز الكيس بالبتق ، بالنسبة لطرق الكيس العادية ، بإمكانية الحصول على منتجات ذات كثافة متجانسة ونسبة كبيرة بين أبعادها ، الطولية والمستعرضة .

ويوضح الشكل (١٢٧) رسماً تخطيطياً لهذه الطريقة .

العلاقة بين ضغط الكيس وكثافة المنتجات :

أظهرت دراسة عملية الكيس ، أن زيادة كثافة المساحيق المكبوسة تحدث بانتظام كبير عند زيادة الضغط عن حد معين . ففي أولى مراحل الكيس ، تؤدي أقل زيادة في ضغط الكيس

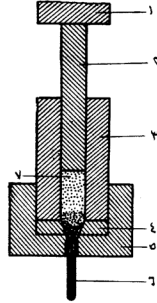

شكل (١٢٧) رسم توضيحي يبين طريقة الكبس بالبنق إلى أسلاك أو مواسير :

١ - دافعة الكباس      ٢ - كباس  
 ٣ - وعاء فولاذي      ٤ - جزء مخروطي  
 ٥ - غلاف قالب الكبس  
 ٦ - قطعة مكبوسة نصف جاهزة  
 ٧ - مسحوق الألومنيوم


إلى زيادة ملحوظة في كثافة المساحيق . أما في المرحلة التالية ، فلا تؤدي زيادة ضغط الكبس إلى ازدياد يذكر في الكثافة ، كما هو مبين في الرسم البياني التوضيحي بالشكل (١٢٨) .

ويمكن تفسير هذه العلاقة بين الكثافة وضغط الكبس ، بأنه في البداية عند التأثير بضغط صغير ، يحدث التكثيف أساساً نتيجة للإزاحة النسبية للجسيمات المسحوق ، وتنتشر هذه الإزاحة النسبية للجسيمات تحت تأثير - ضغط الكبس في جسم القطعة بصورة غير متجانسة . فتزاح الجسيمات الموجودة في أوضاع ملائمة داخل المسام المجاورة باحتكاك ملحوظ مع بعضها بعضاً ، لذلك فإن سرعة إزاحة الجسيمات في اتجاه الكبس يساوي تقريباً سرعة إزاحة الكباس ، أما سرعة إزاحة الجسيمات الأخرى الموجودة في اتصال وثيق مع بعضها بعضاً ، وخاصة الجسيمات الملاصقة لسطح قالب الكبس ، فتكون أبطأ كثيراً . وينتصر الشغل المبذول في هذه المرحلة أساساً في التغلب على قوى الاحتكاك والتنافر بين الجسيمات .

ومع زيادة كثافة المنتجات وزيادة ضغط الكبس ، يبدأ تشوه جسيمات المسحوق نفسها . وفي هذه المرحلة يبذل جزء ملحوظ من الشغل في التغلب على الاحتكاك بين جسيمات المسحوق وأسطح قالب الكبس .

ومع زيادة الضغط ، في مراحل الكبس التالية ، تتكون تجميعات للجسيمات مع تنعيم وتهذيب أسطح الجسيمات نفسها . ويتركز الشغل المبذول في هذه المرحلة في صورة إجهادات مختلفة .

شكل (١٢٨)  
العلاقة بين كثافة القطع المنتجة بالكبس لمسحوق  
الألومنيوم وضغط الكبس :  
مراحل الكبس :  
(أ) المرحلة الأولى  
(ب) المرحلة الثانية  
(ج) المرحلة الثالثة

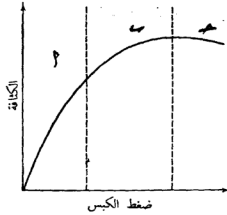


تأثير ضغط الكبس على متانة المنتجات :

تغير متانة المنتجات بصورة غير منتظمة مع تغير ضغط الكبس ، ( الشكل ١٢٩ )  
وفي المرحلة الأولى التي تناظر أقل ضغط ممكن ، تزداد المتانة بسرعة أعلى من سرعة زيادة  
الضغط ، وفي المرحلة الثانية عند الضغط المتوسط تزداد المتانة متناسبة مع الضغط ، وفي المرحلة  
الثالثة عند تسليط ضغط مرتفع تزداد المتانة ببطء شديد .

وتؤثر الشوائب تأثيراً بالغاً على متانة المنتجات ، فمعد وجود نسبة عالية من الشوائب  
على صورة أكاسيد ، تقل متانة المنتجات بصورة ملموسة . ويميز ذلك إلى زيادة صلابة  
الطبقة المطمعة للجسيمات مع نقص شديد في لدونتها .

شكل (١٢٩) العلاقة بين متانة القطع  
المنتجة بالكبس لمسحوق الألومنيوم وضغط  
الكبس :  
مراحل الكبس :  
(أ) المرحلة الأولى  
(ب) المرحلة الثانية  
(ج) المرحلة الثالثة

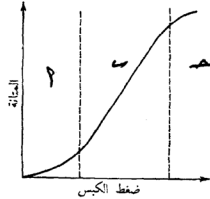

كبس مساحيق الألومنيوم على الساخن :

عند كبس مساحيق الألومنيوم ( وسبائك ) على البارد ، يستهلك معظم الضغط المسلط في تشويه  
جسيمات المساحيق . وزيادة لدونة جسيمات المساحيق تعمل على خفض الطاقة المستخدمة في عملية  
الكبس بشكل ملحوظ ، كما تزيد من كثافة ومتانة المنتجات .

وكبس مساحيق الألومنيوم على الساخن ، من شأنه أن يؤدي إلى خفض الطاقة المبذولة للكبس ، كما يعمل على تلييد المساحيق آتيا ، مما يساعد في الحصول على منتجات تتمتع بخواص متميزة من حيث المتانة والمطيلية والموصلية الكهربائية ، بالإضافة إلى دقة الأبعاد .

ويؤدي رفع درجة الحرارة عند الكبس على الساخن ، إلى تحسين الخواص الميكانيكية ، مع تسليط ضغط أقل .

ويتبر خفض زمن التلييد من أهم سمات طريقة الكبس على الساخن .

وبين الجدول التالي ، رقم ( ٦ ) ، درجات الحرارة وزمن التلييد اللازمين للوصول إلى نفس الخواص في حالتي الكبس على الساخن ، والكبس ثم التلييد ، على انفراد . كما بين زمن التسخين ، ودرجة الحرارة عند التأييد في حالة الكبس على الساخن والبارد لمساحيق الألومنيوم .

جدول ( ٦ )

نقطة الانصهار		الكبس على الساخن		التلييد بعد الكبس على البارد	
°م		درجة الحرارة م°		درجة الحرارة م°	
		زمن التسخين بالدقيقة		زمن التسخين بالدقيقة	
٦٥٨		٤٢٧		٤٨٢	
		٠,٧٥		١٥	

ويفسر الانخفاض الكبير في زمن التلييد - كما هو موضح بالجدول - مع الحصول على كثافة عالية للمنتجات ، بأنه نتيجة لتأثير قوى الضغط الخارجي عند الكبس على الساخن ، حيث تساعد جسيمات المسحوق عند درجات الحرارة العالية على زيادة أسطح التلامس فيما بينها ، كما تنساب بسهولة ويسر في شتى الاتجاهات ، وفي أغلب الأحيان يحدث انصهار جزئي لبعض جسيمات المسحوق عند أسطح تلامسها ، بسبب احتكاكها مع بعضها بعضا ، الأمر الذي يساعد على سرعة عمليات الانتشار الكيمائي بين جزئيات المسحوق ، وتسبكها ميتالورجيا متى كان ذلك متاحا .

تصنيع قطع السيراميك الفلزي التي تقاوم الحرارة من مساحيق الألومنيوم وأكسيد :

انتشر مؤخرا استخدام قطع السيراميك الفلزي المصنوعة من مساحيق الألومنيوم المزودة بنسبة من الأكسيد في الصناعة ، لما تتميز به هذه السبائك من خواص ، منها قلة الوزن النوعي ، والمتانة والدونة العاليتين ، والمقاومة الكبيرة للتآكل بأنواعه .

وقد أجريت تجارب لدراسة إعداد قطع من مساحيق الألومنيوم ، واستخدمت في التجارب مساحيق الألومنيوم تم إعدادها عن طريق تقوية المدن المنصهر ، بالتركيب الكيميائي التالي :

سيليكون	٠,٧١٪
حديد	٠,١٢٪
منجنيز	٠,٠٦٪
نحاس	٠,٠٨٪
زنك	٠,٠٣٪
أكسيد ألومنيوم	٢٠,٠٪
ألومنيوم	٩٧,٠٠٪

ومن هذه التجارب ، تبين أنه يمكن الحصول على قطع مصنوعة من مساحيق الألومنيوم بكثافة نسبياً ٩٩٪ بواسطة الكبس تحت ضغط ٨-٥ طن/سم<sup>٢</sup> ثم تليد المنتجات . ومن الممكن الحصول على أكبر متانة من التليد عند درجة حرارة ٥٦٠٠م لمدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة .

ولمنتجات السيراميك الفلزي الذي يدخل في تركيبها أكسيد الألومنيوم بنسبة تصل إلى ١٥ - ١٧٪ أهمية صناعية كبيرة ، فهي تتميز بمقاومة عالية لحرارة . ومتانة ممتازة عند درجات الحرارة المرتفعة ، ومن ثم يمكن استخدامها لصناعة القطاعات المكبوسة ، والمواسير ، والصفائح والمطروقات المختلفة كالكباسات ، وریش مضخات الطائرات .

استخدامات أخرى لمساحيق الألومنيوم وسبائكها :

 
بالإضافة إلى استخدام مساحيق الألومنيوم وسبائكها في إنتاج المكبوسات وغيرها من المنتجات التي تستخدم في شتى المجالات ، هناك عدة استخدامات هامة لها ، منها :

• **عمل الدهانات فضية اللون :** يمزج المسحوق مع المكونات الأخرى للدهان ، ثم تجرى عليه عدة عمليات كيميائية ملائمة ، للحصول على الدهان في شكله النهائي . ويستخدم الدهان في طلاء المعدات التي يراد وقايتها من المؤثرات الجوية ، أو لعكس نسبة كبيرة من أشعة الشمس . كما يستخدم هذا الدهان على نطاق واسع في طلاء المستودعات البترولية . وعربات السكك الحديدية ، وأعمدة الإنارة وغيرها .

• **عامل مختمل في صناعة الصلب :** يستخدم مسحوق الألومنيوم كاملاً اختزال في صناعة الصلب ، فتنخفض نسبة من المسحوق إلى الصلب المنصهر في البودقة لا اختزال أكاسيد الحديد المتكونة ، وإزالة الأكسجين الموجود بالمصهور .

• **الترميت :** الترميت مخلوط من مسحوق الألومنيوم وأكسيد الحديد . وعند رفع درجة حرارة هذا المخلوط إلى درجة معينة ، ينشط الألومنيوم كيميائياً ، حيث يقوم بانتزاع

الأكسجين من أكسيد الحديد ، وينتج عن ذلك أكسيد الألومنيوم ومصهور الحديد الغلزي ، مع انطلاق كمية لا بأس بها من الحرارة تعمل على صهر الحديد المختزل . طبقا للمعادلة الآتية :



وفي بعض الأحيان ، تضاف إلى مخلوط أكسيد الحديد ومسحوق الألومنيوم ، كميات صغيرة من بعض الفلزات الأخرى ، مثل النيكل والمنجنيز ، للحصول على سبائك معينة من الصلب . ويستخدم الترميت في لحام المعادن ، وفي صنع القنابل الحارقة . وكان فوتين أول من اكتشف تفاعل هذا المخلوط عام ١٨٩٤ ، وتمكن العالم الألماني دكتور هانز جولد شميت من الاستفادة من هذا التفاعل في لحام قضيبين من الصلب بواسطة الصلب المنصهر الناتج .

وهناك طريقة أخرى مبتكرة تعتبر تمديلا للطريقة الأولى ، ويطلق عليها « طريقة كادويل » ، على اسم مكتشفها ، وفيها يستخدم في المخلوط الترميتي أكسيد النحاس بديلا عن أكسيد الحديد ، للحصول على النحاس المنصهر الذي يستخدم في لحام الكابلات الكهربائية .

ولإجراء عملية اللحام بالترميت ، يوضع مخلوط مسحوق الألومنيوم والأكسيد المعدني في بودقة حرارية ، وبعد إشعال الخليط وتكون المعدن المنصهر ، يصب هذا المعدن من فوهة البودقة إلى حيز سبق إعداده حول حافتي القطعتين المراد لحامهما ، فينصهر بالتالي جزء من الحافتين نتيجة لحرارة الشديدة ، ويتمجد منطقة المعدن المنصهر تتلاحم القطعتان وتتأسكان .

ويستخدم الترميت أيضا في صنع القنابل الحارقة ، حيث تكون الحرارة المتولدة كافية لإحرام الحريق فيما تقع عليه من أهداف معادية . وقد تتكون القنبلة من أسطوانة من المغنسيوم محشوة بالترميت . ويوجد عند طرفها الأسفل مادة متفجرة تشتمل بمجرد اصطدام القنبلة بالهدف ، فتشعل بدورها خليط الترميت الذي يؤدي إلى اشتعال المغنسيوم ، وتكون الحرارة المتولدة من الصلب المنصهر والمغنسيوم كافية لإشعال حرائق خطيرة .



(3) Local

المجربون الذين للعناصر

١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١	٢٢	٢٣	٢٤	٢٥	٢٦	٢٧	٢٨	٢٩	٣٠	٣١	٣٢	٣٣	٣٤	٣٥	٣٦	٣٧	٣٨	٣٩	٤٠	٤١	٤٢	٤٣	٤٤	٤٥	٤٦	٤٧	٤٨	٤٩	٥٠	٥١	٥٢	٥٣	٥٤	٥٥	٥٦	٥٧	٥٨	٥٩	٦٠	٦١	٦٢	٦٣	٦٤	٦٥	٦٦	٦٧	٦٨	٦٩	٧٠	٧١	٧٢	٧٣	٧٤	٧٥	٧٦	٧٧	٧٨	٧٩	٨٠	٨١	٨٢	٨٣	٨٤	٨٥	٨٦	٨٧	٨٨	٨٩	٩٠	٩١	٩٢	٩٣	٩٤	٩٥	٩٦	٩٧	٩٨	٩٩	١٠٠
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

الفصل الثاني من القانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٦١

۷۱	۷۰	۶۹	۶۸	۶۷	۶۶	۶۵	۶۴	۶۳	۶۲	۶۱	۶۰	۵۹	۵۸	۵۷
۱۰۳	۱۰۲	۱۰۱	۱۰۰	۹۹	۹۸	۹۷	۹۶	۹۵	۹۴	۹۳	۹۲	۹۱	۹۰	۸۹



الملحق ( ٢ )  
العناصر الكيميائية ورموزها

الرمز		العنصر	مسلسل	الرمز		العنصر	مسلسل
أفريقي	عربي			أفريقي	عربي		
Po	بل	بولونيوم	٢٧	Y	يتر	إتريوم	١
Bk	بك	بيركليوم	٢٨	Er	ير	إربيوم	٢
Be	بير	بيريليوم	٢٩	Ar	جو	أرجون	٣
Tb	تر	تربيوم	٣٠	Os	م	أوسميوم	٤
Tc	تك	تكنيتيوم	٣١	At	ستا	أستاتين	٥
Te	تل	تليوريوم	٣٢	Ac	كت	أكتينيوم	٦
Ta	تا	تنتاليوم	٣٣	Al	لو	ألومنيوم	٧
W	تن	تنجستن	٣٤	Am	مر	أمريسيوم	٨
Ti	تي	تيتانيوم	٣٥	Sb	نت	أنتيمون	٩
Tl	ثا	ثاليوم	٣٦	In	ند	إنديوم	١٠
Th	ثر	ثوريوم	٣٧	Eu	ب	أوروبيوم	١١
Tm	ثل	ثوليم	٣٨	O	ا	أكسجين	١٢
Ga	جا	جاليوم	٣٩	Yb	يت	إيتربيوم	١٣
Gd	جد	جديليوم	٤٠	Ir	ير	إيريديوم	١٤
Ge	جر	جرمانيوم	٤١	Es	ش	إينشتينيوم	١٥
Fe	ح	حديد	٤٢	Ba	با	باريوم	١٦
Zn	خ	زناك	٤٣	Pd	بلد	بالاديوم	١٧
Dy	يس	ديسبروميوم	٤٤	Pr	بس	براسمديسيوم	١٨
Au	ذ	ذهب	٤٥	Pa	بت	بروتكتينيوم	١٩
Rn	د	رادون	٤٦	Br	بر	بروم	٢٠
Ra	ر	راديوم	٤٧	Pm	بث	بروميثيوم	٢١
Pb	س	رصاص	٤٨	Bi	بز	بزموت	٢٢
Rb	ريد	روبيديوم	٤٩	Pt	بلا	بلاتين	٢٣
Ru	ثم	روثينيوم	٥٠	Pu	پلو	بلوتونيوم	٢٤
Rh	ض	روينيوم	٥١	K	بو	بوتاسيوم	٢٥
Re	نيم	رينيوم	٥٢	B	ب	بورون	٢٦

الرمز			الرمز		
افريجي	عربي	المنصر	افريجي	عربي	المنصر
Cl	كل	كلور ٧٩	Hg	هـ	زئبق ٥٣
Co	كو	كوبلت ٨٠	Zr	كن	زركونيوم ٥٤
Cm	كم	كوريدم ٨١	As	ز	زرنيخ ٥٥
La	لن	لانثانوم ٨٢	Xe	نو	زينون ٥٦
Lu	لت	لوتيشيوم ٨٣	Sr	ست	سترونشيوم ٥٧
Lw	لر	لورنسيوم ٨٤	Ce	سر	سيريوم ٥٨
Li	لث	ليثيوم ٨٥	Cs	سز	سزيوم ٥٩
Mg	مغ	مغنسيوم ٨٦	Sc	سك	سكانديوم ٦٠
Md	مف	مندلفيوم ٨٧	Se	سل	سليسيوم ٦١
Mn	من	منغنيز ٨٨	Sm	سم	سماريوم ٦٢
Mo	مو	موليبدين ٨٩	Si	س	سيلكون ٦٣
Np	نب	نپتونيوم ٩٠	Na	ص	صوديوم ٦٤
N	ن	نروجن ٩١	V	فا	فاناديوم ٦٥
Cu	نح	نحاس ٩٢	Ag	ف	فضة ٦٦
No	نل	نوبليوم ٩٣	F	فل	فلور ٦٧
Ni	نك	نيكل ٩٤	Fm	فم	فرميوم ٦٨
Nb	نيب	نيوبيوم ٩٥	Fr	فر	فرنسيوم ٦٩
Nd	نيو	نيوديميوم ٩٦	P	فو	فوسفور ٧٠
Ne	نن	نيسون ٩٧	Sn	ق	قصدير ٧١
Hf	هف	هفنيوم ٩٨	Cf	كف	كاليفورنيوم ٧٢
He	هي	هليوم ٩٩	S	كب	كبريت ٧٣
Ho	هو	هوليوم ١٠٠	Cd	كد	كاديوم ٧٤
H	يد	هيدروجين ١٠١	C	ك	كربون ٧٥
I	ي	يود ١٠٢	Cr	كر	كروم ٧٦
U	يو	يورانيوم ١٠٣	Kr	كن	كريبتون ٧٧
—	—	—	Ca	كا	كلسيوم ٧٨

### الملحق ( ٢ )

#### تأثير بعض الكيماويات على الألومنيوم وسبائك

التصنيف :

الكيماويات التي تنتمي إلى القسم « أ » : لا يتأثر الألومنيوم بدرجة خطيرة بهذه الكيماويات عند درجات الحرارة المتأددة وفي غياب العوامل التي تعمل على تعقيد الموقف ، مثل الشوائب الأوكالة في هذه الكيماويات أو التأثير الجلفاني الذي ينتج عن اتصال فلزين غير متشابهين .

الكيماويات التي تنتمي إلى القسم « ب » : يجب عدم استخدام الألومنيوم إلا بعد إجراء تجارب عليه والتأكد من صلاحيته في هذه الظروف .

الكيماويات التي تنتمي إلى القسم « X » : لا يمكن استخدام الألومنيوم بصورة مرضية إلا إذا كانت هناك ظروف خاصة عند الاستخدام ، وحتى في هذه الحالة فإنه يجب تجربته .

أيضا أوصى باستخدام الألومنيوم ( ١ ) ، أو أجزء محاولة استخدام ( ب ) ، فإن التوصيات تشير ضمنا إلى الكيماويات المركزة ( ١٠٠٪ ) إلا إذا نص على غير ذلك ، وأيضا أوصى بعدم استخدام الألومنيوم ( X ) ، فإن التوصيات تتضمن الكيماويات عند أية درجة تركيز .

١ - عوامل غير عضوية		التصنيف
أ	محاليل حمض البوريك ١-٥٪	أحماض غير عضوية
ب	حمض الكروميك (النقى) (بأى تركيز)	
X	حمض الهيدروكلوريك	
X	حمض الهيدروفلوريك ١ - ٦٠٪	
ب	حمض النريك	
X	حمض الفوسفوريك	
ب	حمض الكبريتيك	
ب	حمض الكبريتوز	الأمويا ومركبات الأمونيوم
أ	الأمويا ، غاز أو سائل	
ب	فلوريد الأمونيوم (بأى تركيز)	
ب	هيدروكسيد الأمونيوم - الوزن النوعى ٨,٥	
ب	أملاح الأمونيوم (معظمها)	
أ	كبريتيد الأمونيوم (بأى تركيز)	

ب	أملاح حمضية	
أ	الكربونات القاعدية للفلزات	
×	الكربونات القاعدية للفلزات (بأى تركيز)	
×	الهيدروكسيدات القاعدية للفلزات (بأى تركيز)	
ب	الحرسينات (بأى تركيز)	
ب	محاليل البوركس ١ - ٣ %	
×	البروميدات	
×	الكلووريدات (جميعها)	
ب	الكرومات (أغلبها) بأى تركيز	
×	فلمينات الزئبق	
×	أملاح الفلزات الثقيلة (معظمها)	أملاح الفلزات
×	الهيدروكسيدات (أغلبها) بأى تركيز	وهيدروكسيداتها
×	الأيسوديدات	
×	أملاح الزئبق	
ب	النترات (جميعها)	
أ	البرومينات (معظمها) بأى تركيز	
×	الفوسفاتات (معظمها) بأى تركيز	
×	هيدروكسيد البوتاسيوم (بأى تركيز)	
أ	نريد البوتاسيوم	
ب	الملح (كلوريد الصوديوم)	
×	هيدروكسيد الصوديوم (بأى تركيز)	
ب	سليكات الصوديوم (الزجاج الحامى) بأى تركيز	
أ	الكبريتات	
أ	بخار الماء ١٠٠ %	
أ	الماء (به كربونات)	
×	الماء (به كلور)	الماء
أ	الماء (المقطر)	
أ	ماء المطر	

١ - عوامل غير عضوية		التصنيف
×	محاليل القصر	
×	الفلور	
ب	فوق أكسيد الهيدروجين ٣-٣٠ %	
أ	كبريتيد الهيدروجين	
ب	حبر (حديدي) ١٠٠ %	عوامل غير عضوية مختلفة
×	الزئبق	
ب	غازات نيتروجينية ١٠٠ %	
أ	الأكسجين	
أ	الكبريت	
أ	ثنائي أكسيد الكبريت	

٢ - عوامل عضوية		التصنيف
أ	حمض الخليك	
أ	حمض الكربوليك (الفينول)	
أ	الأحماض الدهنية	
!	حمض الكربوليك	أحماض عضوية
ب	أحماض الفواكه	
ب	أحماض عضوية (معظمها)	
ب	كحول بوتيل	
ب	كحول إيثيل	كحولات
ب	كحول ميثيل (١٠٠ %)	
ب	كحولات أعلى	
×	أنيلين ، سائل	
ب	أنتراسين	
×	حمض الأنثراكين	قطران الفحم ومشتقاته

التصنيف	٢ عوامل عضوية
أ	بنتزين
ب	كسريزول
ب	نفتالين
أ	فينول ( حمض الكربونيك )
أ	تولوين
أ	البيرة ١٠٠٪
أ	الزبد ١٠٠٪
أ	دهون (خالية من الأحماض)
ب	عصير الفواكه
أ	جيلاتين ( بأى تركيز )
أ	زيوت نباتية
أ	محاليل سكرية بأى تركيز ( خالية من الأحماض )
أ	الخل
أ	أسفلت
أ	زيوت المحروص
أ	جازولين ( خالى من الرصاص )
ب	جازولين ( به رصاص )
أ	شمع ( خالى من الأحماض )
أ	زيت الباك الهيدرو ليكية
أ	الهيدروكربونات
أ	الكبروسين
أ	زيت بذر الكتان
أ	زيت حيواني ( خالى من الأحماض والكلوريدات )
أ	زيت معدنى ( خالى من الكلوريدات )
أ	زيت نباتى ( خالى من الكلوريدات )
أ	مشتقات البترول ( خالية من الكلوريدات )
أ	قصار
أ	شمع ( خالى من الأحماض )
	زيوت ، شحوم ، شموع ، ومنتجات زيوت البترول


ا	استلهاميد	
ا	أستون ( بأى تركيز )	
ا	أستيلين	
ب	كافور	
ا	ثاني كبريتيد الكربون	
ا	ثاني أكسيد الكربون	
ا	أول أكسيد الكربون	
ب	رابع كلوريد الكربون ( جاف )	
ا	سليولوز	
×	كلورفورم	
ا	الكوبال ( صمغ راتنجى )	
ا	أنسير	
ب	خلات الإيثيل ( جافة )	
ا	كلوريد الإيثيل ( جاف )	
ب	بروميد الإيثيلين	
ب	جليكول الإيثيلين	
ب	الفورمالدهيد ( بأى تركيز )	
ا	غاز الإضاءة	
ب	صمغ ، غراء ( بأى تركيز )	
ا	جليسرين	
ب	حبر ( صباغة )	
×	كلوريد الميثيل	
ا	نتر و جليسرين	
ب	مبردات	
ا	مقطات ومواد لاحمة له	
ب	محاليل الدباغة	
ا	رابع كلوريد الإيثيلين ( جاف )	
ا	زيت أتر بنتينا	
ا	اليوريا	

عوامل عضوية مختلفة

#### الملحق ( ٤ )

بعض منحنيات الإتران الحراري لمجموعات ثنائية لسبائك الألومنيوم

( لو - نح ) ألومنيوم - نحاس

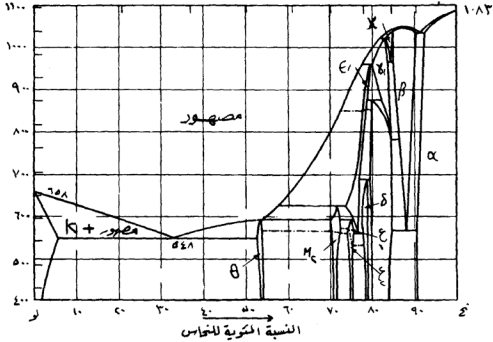

يتضح من الشكل أن علاقات الإتران في المنطقة بين ٢٠-٣٠٪ ألومنيوم لم يستدل عليها تماماً . وخلال تبريد سريع يتحول الصنف β إلى واحد من ثلاثة أصناف شبه مستقرة .

ذائبة النحاس في الألومنيوم في الحالة الصلبة : ٤,١٪ عند ٥٥٠٠ م ، ٢,٦٪ عند ٥٤٥٠ م ، ١,٥٪ عند ٤٠٠ م ، ٠,٨٥٪ عند ٣٥٠ م ، ٠,٤٥٪ عند ٣٠٠ م  
ذائبة الألومنيوم في النحاس في الحالة الصلبة : ٨٪ عند ٨٩٠ م ، ٨,٥٪ عند ٧٩٠ م ، ٩٪ عند ٦٩٠ م ، ٩,٤٪ عند ٥٦٠ م .


السبائك التي تقع عند طرفي منحنى الإتران لها أهمية اقتصادية ، ومن ثم فن المستصوب رسم طرق هذا المنحنى بشئ من التفصيل .

تحتوي سبائك برونز الألومنيوم ( الغنية بالنحاس ) على نسب تتراوح بين ٤-١١٪ من الألومنيوم مع - أو بدون - عناصر سبيكة أخرى أهمها الحديد أو الحديد والنيكل .

وتحتوي سبائك الألومنيوم في هذه المجموعة على نسبة تتراوح بين ١٢-١٥٪ من النحاس ، بالرغم من أن سبائك الألومنيوم القابلة للتشكيل لا تحتوي - عادة - على أكثر من ٥٪ من النحاس . وتعرض سبائك الألومنيوم التي تحتوي على النحاس ( سواء القابلة للتشكيل أو سبائك المسبوكات ) لمعاملة الحرارية بهدف تحسين خواصها الميكانيكية .


\*\*\*



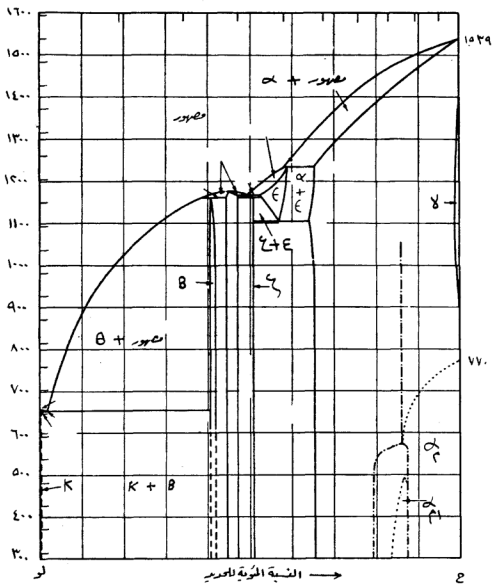

( لو - ح ) ألومنيوم - حديد


يتضح من الشكل البياني أن الصنف  $\theta$  والذي يناظر تقريبا الصيغة ح لو $\theta$  ، يتحول إلى الصيغة ح $\gamma$  لو $\theta$  درجة حرارة أقل قليلا من ٥٦٠٠ م. تصل ذائبية الحديد في الألومنيوم النقي إلى حوالي ٠,٣ ٪ عند درجة حرارة اليوتكتي (٥٦٥٥ م) ، وتقل بانخفاض درجة الحرارة .

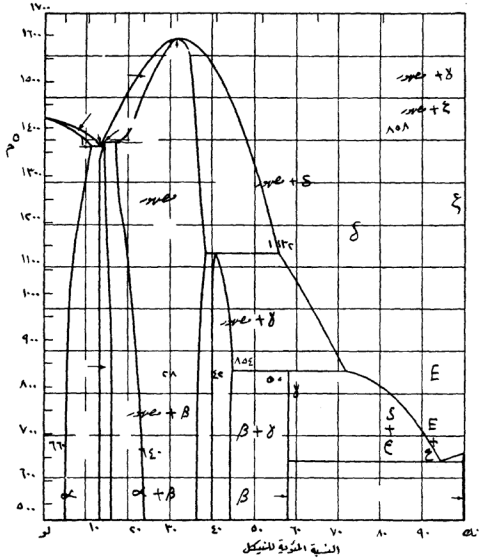

( لو - نك ) ألومنيوم - نكل


يستخدم النيكل عنصر سبيكي يضاف إلى الألومنيوم وسبائك ، خاصة السبائك التي تحتوي على المغنسيوم والنحاس ، والسبائك التي تحتوي على المغنسيوم والسيليكون . ويؤدي وجود النيكل إلى زيادة متانة هذه السبائك عند درجات الحرارة العالية ، كما يؤدي إلى تقليل معامل التمدد الحراري ، ولكن تقل مقاومة السبيكة نتيجة لإضافة هذا العنصر للتآكل الكيميائي إلى حد ما . وتستخدم كثير من سبائك الألومنيوم التي تحتوي على النيكل في صناعة المزدوجات الحرارية . من منحنى الاتزان الحراري ، يتضح أن ذاتية النيكل في الألومنيوم في حالة الصلابة هي كما يلي :

٠.٠٤٪ عند ٦٢٥°م      ٠.١٨٪ عند ٥٧٠°م      ٠.٠٦٪ عند ٥٥٥°م

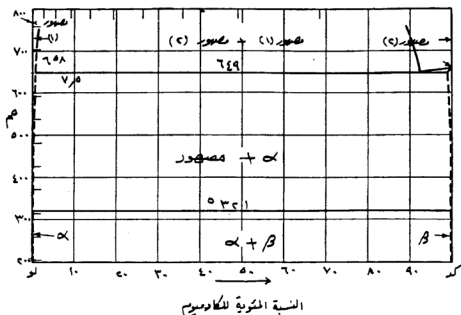

لم تحظ هذه المجموعة الثنائية بالأهتمام المناسب لدى الباحثين ، وأن كان قد تم رسم منحنى الاتزان لهذه المجموعة ، إلا أن كثيرا من تفاصيله لم تحدد بدقة كافية .


ويوصى باستخدام الكاديوم في سبائك الألومنيوم للحام ، وفي سبائك الألومنيوم التي تستخدم في المحامل ، وفي سبائك الألومنيوم سهل القطع .

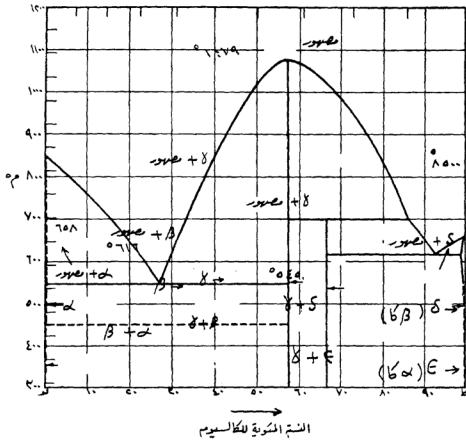

( لوكا ) ألومنيوم - كلسيوم

نسبة تذاب الكلسيوم في حالة الصلابة منخفضة وتبلغ ٠,٦٪ عند ٥٦٠٠ م ، وتزداد بجدّة حتى تبلغ ٢,٨٪ عند ٥٦١٦ م . وطبقا للمعلومات المتاحة ، فإن الصنف B يناظر الصيغة الكيماوية لوم كا ، وإن كان قد أشير حديثا إلى أن الصيغة الأكثر تأكيدا هي لوه كا .

وليس لسبائك الألومنيوم - الكلسيوم أية أهمية تجارية . ومع ذلك يستخدم الكلسيوم تجاريا كمعصر سبيكي ثانوي في سبائك الديورالومين ، بهدف تحسين قابليتها للتشغيل على الساخن .

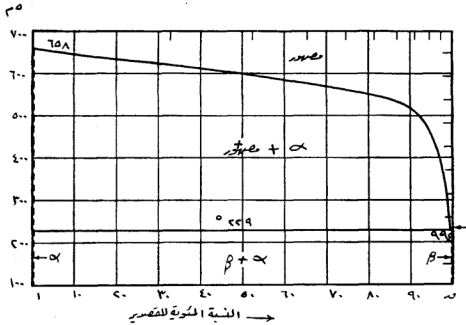


### (لو- ق) ألومنيوم - قصدير

لم يتمّ التوصل إلى قيمة محددة لذاتية عنصر القصدير في الألومنيوم في حالة الصلابة . ولكن يمكن القول - بصفة عامة - بأن القصدير شحيح الذوبان في الألومنيوم في هذه الحالة .

ومن النتائج التي يؤخذ بها لتفاوت القصدير في الألومنيوم الآتي :

- ٥٠,٥٠٪ عند ٥٥٠ م
- بضعة أجزاء من الألف (في المائة) عند درجة حرارة اليوتكتي (٢٢٩ م) .
- تنعدم ذاتية القصدير في الألومنيوم عمليا عند درجات الحرارة تحت درجة اليوتكتي .

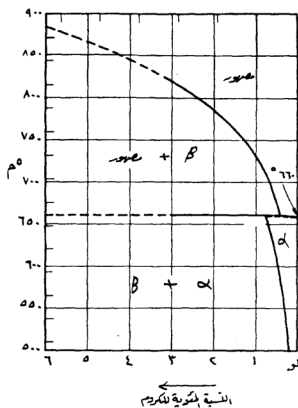

### (لو-كر) ألومنيوم - كروم

يبين الشكل ذلك الجزء من منحنى الاتزان لو - كر الذي تم استقصاده بدرجة كافية الصنف B - الذي يوجد في حالة اتزان مع المحاليل الغنية بالألومنيوم - صيفته كر لو . وجد أن ذلك الصنف يتكون نتيجة تفاعل بريتكي يتم بين مصهور وصنف جامد غني بالكروم عند درجة حرارة بين 760-800 °م . ولم يلاحظ هذا التفاعل في السبائك التي تحتوي حتى 2% من الكروم .

وهناك القليل من سبائك الألومنيوم التي تحتوي على كميات قليلة من الكروم (0.1-0.3 %). وفي بعض السبائك تحدث إضافة الكروم تحسينا ملحوظا للمقاومة للتآكل الكيميائي .

\*\*\*

المعاملات الحرارية لبعض سبائك الألومنيوم شائعة الاستخدام

معادلات التبريد : (1) تبريد هوائي

(ب) يبرد الفرن بمعدل  $0.2^{\circ}\text{C}/\text{م}$  ساعة حتى  $260^{\circ}\text{C}$   
(ج) تبريد هوأى حتى  $220^{\circ}\text{C}$  ثم للتغريب الحار إلى هذه الدرجة من الحرارة .

رأبأ - التفتيق (بالإزسان)		ثالثا - لتدريب المكروبات في علول		السبكة
زمن التفتيق (ساعة)	درجة حرارة التفتيق (°م)	التسمية	درجة حرارة التثريب (°م)	
لا تتماثل حراريا	٣ ± ١٨٢	لا تتماثل حراريا	٥٠٠-٥٠٠	١-٤
لا تتماثل حراريا	٥	لا تتماثل حراريا		
٨	٣ ± ١٧٧	٢) ماء بارد		
١٠	٣ ± ١٧١	ماء بارد	٥١٠ - ٥٠٠	١
١٨	٣ ± ١٦٠	ماء بارد	٥٢٠ - ٥١٠	٧
١٠	٣ ± ١٧١	ماء بارد	٤٩٠ - ٥٢٠	٨
١٢	٣ ± ١٩٠	ماء بارد	٤٤٠ - ٥٠٠	٨
٩	٣ ± ١٩٠	ماء بارد		٨
١٢	٣ ± ١٧١	ماء بارد	٥١٣ - ٥٢٤	٩
١٢	٣ ± ١٧١	ماء بارد	٥١٠ - ٥٢١	١٠
١٢	٣ ± ١٧٧	ماء بارد	٥١٥ - ٥٢٦	١١
لا تتماثل حراريا	٣ ± ١٧٧	لا تتماثل حراريا	٥١٠ - ٥٠٠	١٢
٨	٣ ± ١٧٧	ماء بارد	٤٤٨ - ٤٢٢	٥
٨	٣ ± ١٥٧	ماء بارد		١٧
٢٥	٣ ± ١٣٥	ماء بارد		
٢٠	٣ ± ١٣٥	ماء بارد	٥١٠ - ٥٠٠	٢


- ١- يجب ألا يبدأ التثريب بالماء الحار حتى ٢٤ ساعة على الأقل بعد إتمام تدريب المكروبات في علول جامد .
- ٢- يستعمل الماء الساخن لتسقية المبروقات الباردة .





## الملحق ( ٦ )


نحس مجهرى لبعض عينات من سبائك الألومنيوم

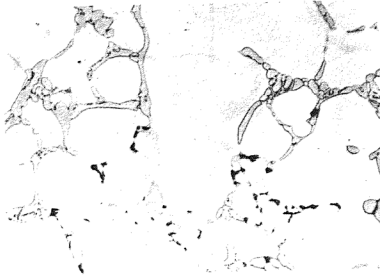


الشكل ١ : تركيب بنياف يشبه تركيب المصبوبات (المسبوكات) ، تكون بفعل التبريد السريع بطريق الصب المباشر لسبيكة الألومنيوم ٤ ٣ ، ويتضح في العينة المجهرية المكونات المختلفة في توزيع غير منتظم . ( غير منمش ) .



الشكل ٢ : تركيب بنياف يشبه تركيب المصبوبات (المسبوكات) ، تكون بفعل التبريد السريع بطرق الصب المباشر لسبيكة الألومنيوم ٤ ٣ ، ويتضح في العينة التوزيع غير المنتظم لمكوناتها . منمشة بمحس الكبريتيك ٢٠٪ .

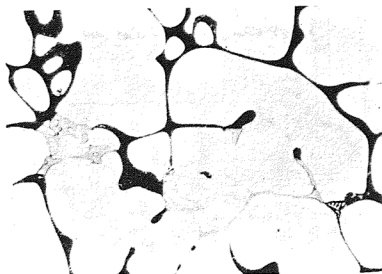


الشكل ٣ : تركيب بنياني يشبه تركيب المصبوبات (المسبوكات) ، تكون بفعل التبريد السريع بطرق الصب المباشر لسبيكة الألومنيوم ٨ ، ويتضح في العينة المكونات المختلفة في توزيع غير منتظم (غير منمّش) .

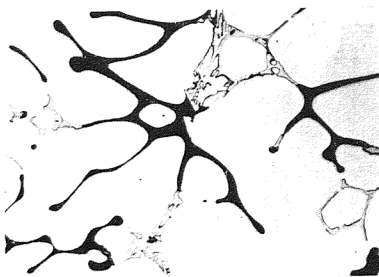


الشكل ٤ : تركيب بنياني يشبه تركيب المصبوبات (المسبوكات) ، تكون بفعل التبريد السريع بطرق الصب المباشر لسبيكة الألومنيوم ٨ ، ويتضح في العينة المكونات المختلفة في توزيع غير منتظم . منمّشة ببيدروكسيد الصوديوم ١٠٪ .



الشكل ٥ : التركيب النهائي لعينة من سبيكة الألومنيوم (ب) بعد درفلتها ، منمشة بمحضر الهيدروكلوريك والهيدروفلوريك .

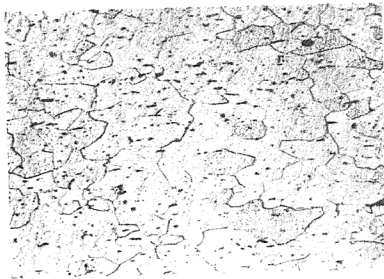


الشكل ٦ : التركيب النهائي لعينة من سبيكة الألومنيوم (ب) بعد تلدينها (تخميرها) . منمشة بمحضر الهيدروكلوريك والهيدروفلوريك .

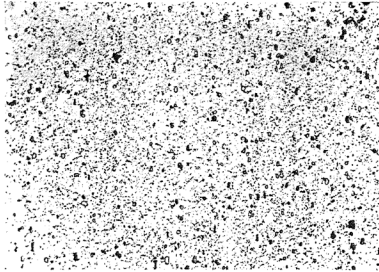


الشكل ٧ : المظهر المجهرى لعينة من سبيكة الألومنيوم ٨ ج مكية بطيقة أ وتم تلدينها بطريقة سليمة ، وفي هذه العينة يظهر المكون الدقيق ألومنييد النحاس ، وتوزيعه المنتظم خلال كل المقطع .




الشكل ٨ : المظهر المجهرى لعينة من سبيكة الألومنيوم ٨ ج مكية بطيقة من الألومنيوم النقي ، وتم تلدينها بطريقة غير سليمة ، ويرى بوضوح التوزيع الرديء للمكون ألومنييد النحاس . هذا التركيب ينتج عنه خواص تشكيلية غير جيدة .

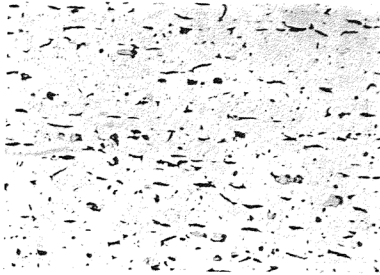


الشكل ٩ : عينة مجهرية لمقطع سبيكة الألومنيوم ٨ ٣ ، وفيها يتضح الترسب خلال الحدود الحبيبية ( الحدود الفاصلة بين الحبيبات ) نتيجة للتسخين لدرجة حرارة عالية ، وتبريد بطيء خلال عمالة التلدين . منمنشة بمحضر الهيدروفلوريك ٥٠٪ .

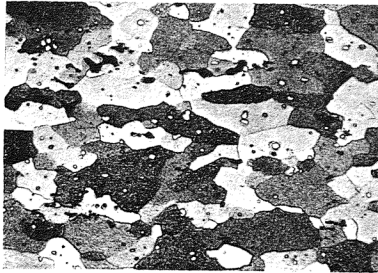

الشكل ١٠ : عينة مجهرية توضح التركيب البنياني لسبيكة الألومنيوم ٥ ٣ تمت معاملتها حراريا ، ويتضح من العينة عدم تذاب بعض المكونات ( أساسا ألومنييد النحاس ) التي تظهر باللون الأبيض خارج المحلول في العينة المجهرية .

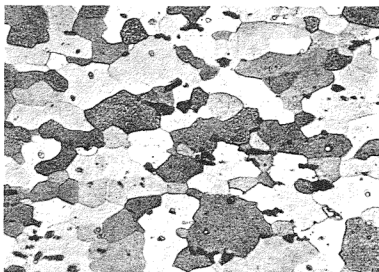

الشكل ١١ : عينة مجهرية لسبيكة ٥٠ ، بتركيب بنياني تمطى ، نتيجة لإجراء المعاملة الحرارية بطريقة سليمة .

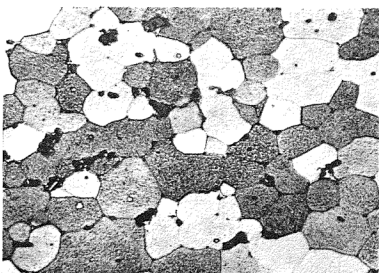

الشكل ١٢ : عينة مجهرية للسبيكة ٥٠ ، يتضح فيها التركيب البنياني نتيجة معاملة حرارية بطريقة غير سليمة ، ويتضح في العينة بعض المناطق التي تعرضت للانصهار على الحدود الحبيبية نتيجة التعرض لدرجة حرارة عالية .




الشكل ١٣ : عينة مجهرية للسيبكية هـ - ، عوملت حرارياً بطريقة خائطة ، وفيها يتضح انصهار مناطق اليوتكتي ، وأيضاً خلال الحدود الحبيبية نتيجة التعرض لدرجة حرارة عالية .




الشكل ١٤ : نفس العينة السابقة ( للسيبكية هـ - ) ، بعد تكبير الجزء الذي يحتوي على مناطق منصهرة نتيجة تعرضها لدرجة حرارة مفرطة أثناء المعاملة الحرارية .




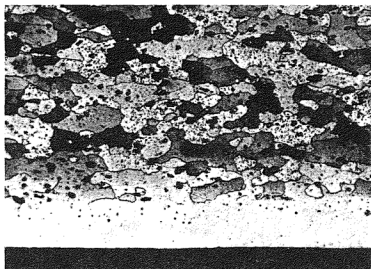

الشكل ١٥ : انتشار كمية عادية من النحاس وغيره من المكونات الأخرى خلال طبقة الألومنيوم التي تغطي بها السبيكة (٨-٣) وتم ذلك نتيجة لمعاملة حرارية أجريت بطريقة سليمة.

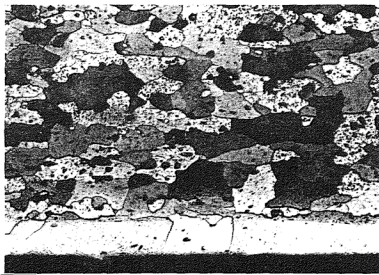

الشكل ١٦ : انتشار العناصر السبكية كالنحاس وغيره من المكونات الأخرى ، يبلغ أقصاه خلال طبقة الألومنيوم النقية التي تغطي بها السبيكة ٨ ٣ .  
وتسبب حفظ العينة تحت درجة حرارة المعاملة الحرارية لفترة طويلة في تكوين هذا التركيب البنياني غير المرغوب .

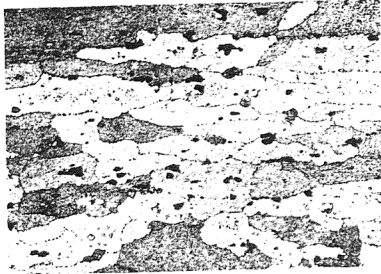

الشكل ١٧ : تركيب بنياني نتج عن تسقية الشبكة ٨ س ، بعد إذابة مكوناتها في محلول متجانس . ويلاحظ في هذا التركيب انصاف التباين الشديد في حجم الحبيبات البلورية له وترسيب المكونات مع الحدود الحبيبية .



الشكل ١٨ : تركيب بنياني يوضح تأثير المعاملة الحرارية في فرن جوهر غير مناسب ميتالورجيا ، حيث يحتوي على نواتج الاحتراق أو وجود بخار الماء بإفراط . عينة من الشبكة تأثرت بالتأكسد عند درجة حرارة عالية

### الملحق (٧)

#### أوزان القطاعات الأساسية لمنتجات الألومنيوم

في الجداول التالية ، اتخذت الكثافة ٢,٧ جم/سم<sup>٣</sup> ، وهي متوسط كثافة الألومنيوم النقي والألومنيوم النقي تجارياً ، أساساً للأوزان .

ونظراً لوجود تباين في كثافة سبائك الألومنيوم المختلفة ، نتيجة للتغير في نوعية وكمية الإضافات السبكية ، مما يؤدي إلى وجود اختلافات في الأوزان ، لذلك فن المهم الرجوع إلى الجدول التالي الذي يضم السبائك التشكيلية الواردة في هذا الكتاب ، وهي سبائك المجموعة (ج) ، وأمام كل سبيكة منها معامل حسابي هو النسبة بين الكثافة تلك السبيكة إلى الكثافة ٢,٧ . وبضرب هذا المعامل في الوزن المدون بالجدول أي قرين قطاع بعينه ، نحصل على وزن هذا القطاع إذا كان مصنوعاً من السبيكة المناظرة . ويتراوح المعامل الحسابي بين ٠,٩٩٢ الذي يناظر الكثافة ٢,٦٨ للسبيكة (١٢ ج) ، وبين ١,٠٤٤ الذي يناظر الكثافة ٢,٨٢ للسبيكتين (٢ ج) ، (١٧ ج) .

السبيكة	الكثافة	المعامل الحسابي	السبيكة	الكثافة	المعامل الحسابي
١ ج	٢,٧٣	١,٠١١	١٠ ج	٢,٦٩	٠,٩٩٦
٢ ج	٢,٨٢	١,٠٤٤	١١ ج	٢,٦٩	٠,٩٩٦
٣ ج	٢,٨١	١,٠٤٠	١٢ ج	٢,٦٨	٠,٩٩٣
٤ ج	٢,٨	١,٠٣٧	١٣ ج	٢,٦٩	٠,٩٩٦
٥ ج	٢,٧٨	١,٠٢٩	١٤ ج	٢,٦٤	٠,٩٧٨
٦ ج	٢,٧٩	١,٠٣٣	١٥ ج	٢,٧	١,٠٠٠
٧ ج	٢,٨	١,٠٣٧	١٦ ج	٢,٨	١,٠٣٧
٨ ج	٢,٧٧	١,٠٢٦	١٧ ج	٢,٨٢	١,٠٤٤
٩ ج	٢,٧٩	١,٠٣٣			

الشرائط والألواح

الجدول (أ)

المسك	وزن وحدة المساحات كجم / متر <sup>٢</sup>	مساحة وحدة الأوزان متر <sup>٢</sup> / كجم
١	٠,٠٠٢٧	٣٧٠,٤
٢	٠,٠٠٥٤	١٨٥,٢
٣	٠,٠٠٨١	١٢٣,٤٥
٤	٠,٠١٠٨	٩٢,٦
٥	٠,٠١٣٥	٧٤,٠٨
٦	٠,٠١٦٢	٦١,٧٣
٧	٠,٠١٨٩	٥٢,٩١
٨	٠,٠٢١٦	٤٦,٣٠
٩	٠,٠٢٤٣	٤١,١٥
١٠	٠,٠٢٧٠	٣٧,٠٤
١٢	٠,٠٣٢٤	٣٠,٨٦
١٤	٠,٠٣٧٨	٢٦,٤٦
١٦	٠,٠٤٣٢	٢٢,١٥
١٨	٠,٠٤٨٦	٢٠,٥٨
٢٠	٠,٠٥٤٠	١٨,٥٢
٣٠	٠,٠٨١٠	١٢,٣٥
٤٠	٠,١٠٨٠	٩,٢٦
٥٠	٠,١٣٥٠	٧,٤١
٦٠	٠,١٦٢٠	٦,١٧
٧٠	٠,١٨٩٠	٥,٢٩
٨٠	٠,٢١٦٠	٤,٦٣
٩٠	٠,٢٤٣٠	٤,١٣
١٠٠	٠,٢٧٠٠	٣,٧٠
١٥٠	٠,٤٠٥٠	٢,٤٧
٢٠٠	٠,٥٤٠٠	١,٨٥

١ سم<sup>٢</sup> ≡ ٢,٧ جرام

 
١ جرام ≡ ٠,٣٧٠٤ سم<sup>٢</sup>

- ١ - أدرج المسك بوحدات الميكرون عم في الجدول (أ) والجدول (ب) حتى الخط الأفقي القاصل ، ثم أدرج في باقي الجدول (ب) بالمليترات .
- ٢ - حسب المساحة لوحدة الأوزان في الجدول (أ) بالمتر المربع ، بينما حسب في الجدول المربع (ب) بالديسيمتر .

الجدول (ب)

المسك •	وزن وحدة المساحات كجم/متر ٢	مساحة وحدة الأوزان ديسمتر مربع/كجم
٢٥٠	٠,٦٧٥٠	١٤٨,١٥
٣٠٠	٠,٨١٠٠	١٢٣,٤٧
٤٠٠	١,٠٨٠٠	٩٢,٦
٥٠٠	١,٣٥٠٠	٧٤,٠٨
٦٠٠	١,٦٢٠٠	٦١,٧٣
٧٠٠	١,٨٩٠٠	٥٢,٩١
٨٠٠	٢,١٦٠٠	٤٦,٣
٩٠٠	٢,٤٣٠٠	٤١,١٦
١ مليلتر	٢,٧٠٠٠	٣٧,٠٠
٢	٥,٤٠٠٠	١٨,٥٠
٣	٨,١٠٠٠	١٢,٣٥
٤	١٠,٨٠٠٠	٩,٢٦
٥	١٣,٥٠٠٠	٧,٤١
٦	١٦,٢٠٠٠	٦,١٧
٧	١٨,٩٠٠٠	٥,٢٩
٨	٢١,٦٠٠٠	٤,٦٣
٩	٢٤,٣٠٠٠	٤,١٢
١٠	٢٧,٠٠٠٠	٣,٧
١٢	٣٢,٤٠٠٠	٣,٠٨٦
١٤	٣٧,٨٠٠٠	٢,٦٤٦
١٦	٤٣,٢٠٠٠	٢,٣١٥
١٨	٤٨,٦٠٠٠	٢,٠٥٨
٢٠	٥٤,٠٠٠٠	١,٨٥٢
٢٢	٥٩,٤٠٠٠	١,٦٨٤
٢٤	٦٤,٨٠٠٠	١,٥٤٣

## الأسياخ المستديرة



القطر (ق) (م)	مساحة المقطع (م <sup>2</sup> )	وزن وحدة الأطوال (كجم / متر)
١	٠,٧٨٥	٠,٠٠٢١٢
١,٢	١,١٣١	٠,٠٠٣٠٥
١,٥	١,٧٦٧	٠,٠٠٤٧٧
١,٨	٢,٥٤٥	٠,٠٠٦٨٧
٢	٣,١٤٢	٠,٠٠٨٤٨
٢,١	٣,٤٦٤	٠,٠٠٩٣٥
٢,٢	٣,٨٠١	٠,٠١٠٣
٢,٣	٤,١٥٥	٠,٠١١٢
٢,٤	٤,٥٢٤	٠,٠١٢٢
٢,٥	٤,٩٠٩	٠,٠١٣٣
٢,٦	٥,٣٠٩	٠,٠١٤٣
٢,٧	٥,٧٣٦	٠,٠١٥٥
٢,٨	٦,١٥٨	٠,٠١٦٦
٢,٩	٦,٦٠٥	٠,٠١٧٨
٣	٧,٠٦٩	٠,٠١٩١
٣,٢	٨,٠٤٢	٠,٠٢١٧
٣,٥	٩,٦٢١	٠,٠٢٦٠

٢٥٧

(تابع) الأسيلنج المستديرة

القطر (ق) (م)	مساحة المقطع (م <sup>٢</sup> )	وزن وحدة الأطوال (كجم / متر)
٣,٨	١١,٣٤	٠,٣٠٦
٤	١٢,٥٧	٠,٣٣٩
٤,٢	١٣,٨٥	٠,٣٧٤
٤,٥	١٥,٩٠	٠,٤٢٩
٤,٨	١٨,١٠	٠,٤٨٩
٥	١٩,٦٣	٠,٥٣٠
٥,٥	٢٣,٧٦	٠,٦٤١
٦	٢٨,٢٧	٠,٧٦٣
٦,٥	٣٣,١٨	٠,٨٩٦
٧	٣٨,٤٨	٠,١٠٤
٧,٥	٤٤,١٨	٠,١١٩
٨	٥٠,٢٧	٠,١٣٦
٨,٥	٥٦,٧٥	٠,١٥٣
٩	٦٣,٦٢	٠,١٧٢
٩,٥	٧٠,٨٨	٠,١٩١
١٠	٧٨,٥٤	٠,٢١٢
١٠,٥	٨٦,٥٩	٠,٢٣٤
١١	٩٥,٠٣	٠,٢٥٧
١١,٥	١٠٣,٩	٠,٢٨٠
١٢	١١٣,١	٠,٣٠٥
١٢,٥	١٢٢,٧	٠,٣٣١
١٣	١٣٢,٧	٠,٣٥٨
١٣,٥	١٤٣,١	٠,٣٨٦
١٤	١٥٣,٩	٠,٤١٦
١٤,٥	١٦٥,١	٠,٤٤٦

( تابع ) الأسياخ المستديرة

القطر ( ق ) (م)	مساحة المقطع (م <sup>٢</sup> )	وزن وحدة الأطوال (كجم / متر )
١٥	١٧٦,٧	٠,٤٧٧
١٥,٥	١٨٨,٧	٠,٥٠٩
١٦	٢٠١,١	٠,٥٤٣
١٦,٥	٢١٣,٨	٠,٥٧٧
١٧	٢٢٧,٠	٠,٦١٣
١٧,٥	٢٤٠,٥	٠,٦٤٩
١٨	٢٥٤,٥	٠,٦٨٧
١٩	٢٨٣,٥	٠,٧٦٦
٢٠	٣١٤,٢	٠,٨٤٨
٢١	٣٤٦,٤	٠,٩٣٥
٢٢	٣٨٠,١	١,٠٣
٢٣	٤١٥,٥	١,١٢
٢٤	٤٥٢,٤	١,٢٢
٢٥	٤٩٠,٩	١,٣٣
٢٦	٥٣٠,٩	١,٤٣
٢٧	٥٧٢,٦	١,٥٥
٢٨	٦١٥,٨	١,٦٦
٢٩	٦٦٠,٥	١,٧٨
٣٠	٧٠٦,٩	١,٩١
٣٢	٨٠٤,٢	٢,١٧
٣٣	٨٥٥,٣	٢,٣١
٣٤	٩٠٧,٩	٢,٤٥
٣٥	٩٦٢,١	٢,٦٠
٣٦	١٠١٨	٢,٧٠
٣٨	١١٣٤	٣,٠٦




(تابع) الأسياخ المستديرة

القطر (د) (م)	مساحة المقطع ( $\text{م}^2$ )	وزن وحدة الأطوال (كجم/متر)
٣٩	١١٩٥	٣,٢٣
٤٠	١٢٥٧	٣,٣٩
٤٢	١٣٨٥	٣,٧٤
٤٥	١٥٩٠	٤,٢٩
٤٨	١٨١٠	٤,٨٩
٥٠	١٩٦٣	٥,٣٠
٥٢	٢١٢٤	٥,٧٣
٥٥	٢٣٧٦	٦,٤١
٥٦	٢٤٦٣	٦,٦٥
٦٠	٢٨٢٦	٧,٦٣
٦٣	٣١١٦	٨,٤١
٦٧	٣٥٢٤	٩,٥١
٧٠	٣٨٤٦	١٠,٢٤
٧٥	٤٤١٥	١١,٩٩
٨٠	٥٠٢٤	١٣,٣٣
٨٥	٥٦٧٢	١٥,٣٣
٩٠	٦٣٥٩	١٧,٧٧
٩٥	٧٠٨٥	١٩,١١
١٠٠	٧٨٥٠	٢١,٢٢
١١٠	٩٥٠٣	٢٥,٧٧
١٢٠	١١٣١٠	٣٠,٥٥
١٣٠	١٣٢٧٣	٣٥,٨٨
١٤٠	١٥٣٩٤	٤١,٦٦
١٥٠	١٧٦٧٢	٤٧,٧٧
١٦٠	٢٠١٠٦	٥٤,٣٣

(تابع) الأسيانج المستديرة

القطر (ق) (م)	مساحة المقطع (م <sup>٢</sup> )	وزن وحدة الأطوال (كجم/متر)
١٧٠	٢٢٦٩٨	٦١,٣
١٨٠	٢٥٤٤٧	٦٨,٧
١٩٠	٢٨٣٥٣	٧٦,٦
٢٠٠	٣١٤١٦	٨٤,٨
٢١٠	٣٤٦٣٦	٩٣,٥
٢٢٠	٣٨٠١٣	١٠٢,٦
٢٣٠	٤١٥٤٨	١١٢,٢
٢٤٠	٤٥٢٣٩	١٢٢,٢
٢٥٠	٤٩٠٨٧	١٣٢,٥

الزوايا المتساوية وغير المتساوية

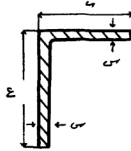

الأبعاد (بالمليمتر) ع × ب × س	مساحة المقطع (سم <sup>2</sup> )	وزن وحدة الأطوال (كجم/م)
1,5 × 1,0 × 1,0	0,283	0,0764
2 × 1,0 × 1,0	0,366	0,0988
2,5 × 1,0 × 1,0	0,451	0,122
1,5 × 1,0 × 2,0	0,433	0,166
2 × 1,0 × 2,0	0,566	0,153
2,5 × 1,0 × 2,0	0,701	0,189
1,5 × 1,5 × 1,5	0,433	0,117
2 × 1,5 × 1,5	0,566	0,153
2,5 × 1,5 × 1,5	0,701	0,189
1,5 × 1,5 × 2,0	0,508	0,137
2 × 1,5 × 2,0	0,666	0,180
2,5 × 1,5 × 2,0	0,826	0,223
2 × 1,5 × 3,0	0,866	0,234
2,5 × 1,5 × 3,0	1,06	0,292
3 × 1,5 × 3,0	1,27	0,343
2 × 2,0 × 2,0	0,766	0,207
2,5 × 2,0 × 2,0	0,953	0,257
3 × 2,0 × 2,0	1,12	0,302
2 × 2,0 × 3,0	0,964	0,266
2,5 × 2,0 × 3,0	1,20	0,324


(تابع) الزوايا المتساوية وغير المتساوية

الأبعاد (بالمليمتر) ع×ب×س	مساحة المقطع (سم <sup>2</sup> )	وزن وحدة الأطوال (كجم/م)
٣×٢٠×٣٠	١,٤٢	٠,٣٨٣
٤×٢٠×٣٠	١,٨٥	٠,٥٠٠
٢×٢٠×٤٠	١,١٦	٠,٣١٤
٢,٥×٢٠×٤٠	١,٤٥	٠,٣٩٢
٣×٢٠×٤٠	١,٧٢	٠,٤٦٤
٤×٢٠×٤٠	٢,٢٥	٠,٦٠٨
٢×٢٥×٢٥	٠,٩٦٦	٠,٢٦١
٢,٥×٢٥×٢٥	١,٢٠	٠,٣٢٤
٣×٢٥×٢٥	١,٤٢	٠,٣٨٣
٢,٥×٢٥×٤٠	١,٥٨	٠,٤٢٧
٣×٢٥×٤٠	١,٨٧	٠,٥٠٥
٤×٢٥×٤٠	٢,٤٥	٠,٦٦٢
٢,٥×٢٥×٥٠	١,٨٣	٠,٤٩٤
٣×٢٥×٥٠	٢,١٧	٠,٥٨٦
٤×٢٥×٥٠	٢,٨٥	٠,٧٧٠
٢,٥×٣٠×٣٠	١,٤٥	٠,٣٩٢
٣×٣٠×٣٠	١,٧٢	٠,٤٦٤
٤×٣٠×٣٠	٢,٢٥	٠,٦٠٨
٣×٣٠×٥٠	٢,٣٢	٠,٦٢٦
٤×٣٠×٥٠	٣,٠٥	٠,٨٢٤
٥×٣٠×٥٠	٣,٧٨	١,٠٢
٣×٣٠×٦٠	٢,٦٢	٠,٧٠٧
٤×٣٠×٦٠	٣,٤٥	٠,٩٣٢
٥×٣٠×٦٠	٤,٢٨	١,١٦
٢,٥×٣٥×٣٥	١,٧٠	٠,٤٥٩
٣×٣٥×٣٥	٢,٠٢	٠,٥٤٥
٤×٣٥×٣٥	٢,٦٥	٠,٧١٦
٥×٣٥×٣٥	٣,٢٨	٠,٨٨٦
٣×٤٠×٤٠	٢,٣٢	٠,٦٢٦
٤×٤٠×٤٠	٣,٠٥	٠,٨٢٤

(تابع) الزوايا المتساوية وغير المتساوية

الأبعاد (بالمليمتر) ع×ب×س	مساحة المقطع (سم <sup>٢</sup> )	وزن وحدة الأطوال (كجم/م)
٥×٤٠×٤٠	٣,٧٨	١,٠٢
٤×٤٠×٦٠	٣,٨٥	١,٠٤
٥×٤٠×٦٠	٤,٧٨	١,٢٩
٦×٤٠×٦٠	٥,٦٧	١,٥٣
٤×٤٠×٨٠	٤,٦٥	١,٢٦
٥×٤٠×٨٠	٥,٧٨	١,٥٦
٦×٤٠×٨٠	٦,٨٧	١,٨٥
٣×٥٠×٥٠	٢,٩٥	٠,٧٧٨
٤×٥٠×٥٠	٣,٨٥	١,٠٤
٥×٥٠×٥٠	٤,٧٨	١,٢٩
٦×٥٠×٥٠	٥,٦٧	١,٥٣
٥×٥٠×٦٥	٥,٥٣	١,٤٩
٧×٥٠×٦٥	٧,٦٤	٢,٠٦
١٠×٥٠×١٠٠	١٤,٠٨	٣,٨٠
٤×٦٠×٦٠	٤,٦٥	١,٢٦
٥×٦٠×٦٠	٥,٧٨	١,٥٦
٦×٦٠×٦٠	٦,٨٧	١,٨٥
٨×٨٠×٨٠	١٢,٢٤	٣,٣٠
١٠×٨٠×٨٠	١٥,٠٨	٤,٠٧
١٢×٨٠×٨٠	١٧,٨٤	٤,٨٢
١٠×٨٠×١٢٠	١٩,٠٨	٥,١٥
١٢×٨٠×١٢٠	٢٢,٦٤	٦,١١
١٢×٨٠×١٦٠	٢٧,٤٤	٧,٤١
١١×١٢٠×١٢٠	٢٥,٢٧	٦,٨٢
١٤×١٢٠×١٢٠	٢٩,٥٩	٧,٩٩
١٤×١٥٠×١٥٠	٤٠,١٢	١٠,٨٣

القضبان

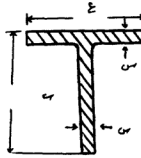


الابعاد ( بالمليمتر ) ع × ب × س	مساحة المقطع ( سم <sup>٢</sup> )	وزن وحدة الأطوال ( كجم/م )
٢×٣٠×٢٠	٠,٩٦٩	٠,٢٦٢
٢,٥×٣٠×٢٠	١,٢١	٠,٣٢٧
٣×٣٠×٢٠	١,٤٤	٠,٣٨٩
٢×٤٠×٢٥	١,٢٧	٠,٣٤٣
٢,٥×٤٠×٢٥	١,٥٩	٠,٤٢٩
٣×٤٠×٢٥	١,٨٩	٠,٥١٠
٢×٣٠×٣٠	١,١٧	٠,٣١٦
٢,٥×٣٠×٣٠	١,٤٦	٠,٣٩٤
٣×٣٠×٣٠	١,٧٤	٠,٤٧٠
٤×٣٠×٣٠	٢,٢٧	٠,٦١٣
٢,٥×٤٥×٣٠	١,٨٤	٠,٤٩٧
٣×٤٥×٣٠	٢,١٩	٠,٥٩١
٤×٤٥×٣٠	٢,٨٧	٠,٧٧٥
٣×٦٠×٣٠	٢,٦٤	٠,٧١٣
٥×٦٠×٣٠	٤,٣٢	١,١٧
٢,٥×٣٥×٣٥	١,٧١	٠,٤٦٢
٣×٣٥×٣٥	٢,٠٤	٠,٥٥١
٤×٣٥×٣٥	٢,٦٧	٠,٧٢١
٣×٥٠×٣٥	٢,٤٩	٠,٦٧٢
٤×٥٠×٣٥	٣,٢٧	٠,٨٨٣

(تابع) القصبان

الأبعاد (بالمليمتر) ع×ب×س	مساحة المقطع (سم <sup>2</sup> )	وزن وحدة الأطوال (كجم/م)
٥×٥٠×٣٥	٤,٠٧	١,١٠
٣×٤٠×٤٠	٢,٣٤	٠,٦٣٢
٤×٤٠×٤٠	٣,٠٧	٠,٨٢٩
٥×٤٠×٤٠	٣,٨٢	١,٠٣
٤×٦٠×٤٠	٣,٨٧	١,٠٤
٥×٦٠×٤٠	٤,٨٢	١,٣٠
٥×٨٠×٤٠	٥,٨٢	١,٥٧
٧×٨٠×٤٠	٨,٠٧	٢,١٨
٣×٥٠×٥٠	٢,٩٤	٠,٧٩٤
٤×٥٠×٥٠	٣,٨٧	١,٠٤
٥×٥٠×٥٠	٤,٨٢	١,٣٠
٦×٥٠×٥٠	٥,٧١	١,٥٤
٤×٧٠×٥٠	٤,٦٧	١,٢٦
٥×٧٠×٥٠	٥,٨٢	١,٥٧
٦×٧٠×٥٠	٦,٩١	١,٨٧
٧×١٠٠×٥٠	١٠,١٧	٢,٧٥
٩×١٠٠×٥٠	١٢,٨٥	٣,٤٧
٤×٦٠×٦٠	٤,٦٧	١,٢٦
٥×٦٠×٦٠	٥,٨٢	١,٥٧
٦×٦٠×٦٠	٦,٩١	١,٨٧
٧×٦٠×٦٠	٨,٠٧	٢,١٨
٨×١٢٠×٦٠	١٣,٩٢	٣,٧٦
١٠×١٢٠×٦٠	١٧,١٦	٤,٦٣
٦×٧٠×٧٠	٨,١١	٢,١٩
٨×٧٠×٧٠	١٠,٧٢	٢,٨٩
١٠×١٤٠×٧٠	٢٠,١٦	٥,٤٤
١٢×١٤٠×٧٠	٢٣,٩٢	٦,٤٦
٧×٨٠×٨٠	١٠,٨٧	٢,٩٤
٩×٨٠×٨٠	١٣,٧٥	٣,٧١
١٣×١٦٠×٨٠	٢٩,٦٧	٨,٠١
١٥×١٦٠×٨٠	٣٣,٩١	٩,١٠٦
٩×١٠٠×١٠٠	١٧,٣٥	٤,٦٩
١١×١٠٠×١٠٠	٢٠,٩٥	٥,٦٦

 القضبان ( كرمجى )



الأبعاد ( بالمليتر ) ع × ب × ح	مساحة المقطع ( سم <sup>2</sup> )	وزن وحدة الأطوال ( كجم/م )
٢ × ٢ × ٢٠ × ٤٠	١,٥٣	٠,٤١٣
٣ × ٣ × ٢٠ × ٤٠	٢,٢٥	٠,٦٠٨
٣ × ٣ × ٣٠ × ٤٠	٢,٨٥	٠,٧٧٠
٤ × ٤ × ٣٠ × ٤٠	٣,٧١	١,٠٠٠
٤ × ٤ × ٤٠ × ٤٠	٤,٥١	١,٢٢٢
٥ × ٥ × ٤٠ × ٤٠	٥,٥٧	١,٥٠٠
٣ × ٣ × ٣٠ × ٥٠	٣,١٥	٠,٨٥١
٤ × ٤ × ٣٠ × ٥٠	٤,١١	١,١١١
٤ × ٤ × ٤٠ × ٥٠	٤,٩١	١,٣٣٣
٥ × ٥ × ٤٠ × ٥٠	٦,٠٧	١,٦٦٤
٤ × ٤ × ٣٠ × ٦٠	٤,٥١	١,٢٢٢
٥ × ٥ × ٣٠ × ٦٠	٥,٥٧	١,٥٠٠
٤ × ٤ × ٤٠ × ٦٠	٥,٣١	١,٢٤٣
٥ × ٥ × ٤٠ × ٦٠	٦,٥٧	١,٧٧٧
٦ × ٦ × ٤٠ × ٨٠	٨,٩٥	٢,٤٤٢
٨ × ٦ × ٤٥ × ٨٠	١١,٢	٣,٠٠٢
٦ × ٦ × ٤٠ × ١٠٠	١٠,١	٢,٧٧٤
٩ × ٦ × ٥٠ × ١٠٠	١٤,١	٣,٨٠٠
٩ × ٧ × ٥٥ × ١٢٠	١٧,٢	٤,٦٦٤
١٠ × ٧ × ٦٠ × ١٤٠	٢٠,٦	٥,٥٥٥
١١ × ٨ × ٦٥ × ١٦٠	٢٥,٥	٦,٨٨٩
١١ × ٨ × ٧٠ × ١٨٠	٢٨,٢	٧,٦٦١
١٢ × ٩ × ٧٥ × ٢٠٠	٣٤,٠	٩,١٨٨



### الأسياخ المربعة

 


طول الفلج ل (م)	مساحة المقطع ل <sup>2</sup> (م <sup>2</sup> )	وزن وحدة الأطوال ( كجم/م )
٢	٤	٠,١٠٨
٣	٩	٠,٢٤٣
٣,٥	١٢,٢٥	٠,٣٣١
٤	١٦	٠,٤٣٢
٤,٥	٢٠,٢٥	٠,٥٤٧
٥	٢٥	٠,٦٧٥
٥,٥	٣٠,٢٥	٠,٨١٧
٦	٣٦	٠,٩٧٢
٧	٤٩	٠,١٣٢
٨	٦٤	٠,١٧٣
٩	٨١	٠,٢١٩
١٠	١٠٠	٠,٢٧٠
١١	١٢١	٠,٣٢٧
١٢	١٤٤	٠,٣٨٩
١٤	١٩٦	٠,٥٢٩
١٥	٢٢٥	٠,٦٠٨
١٦	٢٥٦	٠,٦٩١

(تابع) الأسيخ المربعة

طول الفضل ل (م)	مساحة المقطع ل <sup>٢</sup> (م <sup>٢</sup> )	وزن وحدة الأطوال (كجم/م)
١٧	٢٨٩	٠,٧٨٠
١٨	٣٢٤	٠,٨٧٥
١٩	٣٦١	٠,٩٧٥
٢٠	٤٠٠	١,٠٨٨
٢٢	٤٨٤	١,٣١
٢٤	٥٧٦	١,٥٦
٢٦	٦٧٦	١,٨٨
٢٧	٧٢٩	١,٩٧
٢٨	٧٨٤	٢,١٢
٣٠	٩٠٠	٢,٤٣
٣٢	١٠٢٤	٢,٧٦
٣٦	١٢٩٦	٣,٥٠
٤١	١٦٨١	٤,٥٤
٤٦	٢١١٦	٥,٧١
٥٠	٢٥٠٠	٦,٧٥
٥٥	٣٠٢٥	٨,١٧
٦٠	٣٦٠٠	٩,٧٢

الاسياخ المدسدة




العدد ل (م)	مساحة المقطع ( $\text{م}^2$ )	وزن وحدة الأطوال (كجم/م)
٣	٧,٧٩٤	٠,٢١٠
٣,٥	١٠,٦١	٠,٢٨٦
٤	١٣,٨٦	٠,٣٧٤
٤,٥	١٧,٥٤	٠,٤٧٣
٥	٢١,٦٥	٠,٥٨٥
٥,٥	٢٦,٢٠	٠,٧٠٧
٦	٣١,١٨	٠,٨٤٢
٧	٤٢,٤٤	٠,١١٥
٨	٥٥,٤٣	٠,١٥٠
٩	٧٠,١٥	٠,١٨٩
١٠	٨٦,٦٠	٠,٢٣٤
١١	١٠٤,٨	٠,٢٨٣
١٢	١٢٤,٧	٠,٣٣٧
١٤	١٦٩,٧	٠,٤٥٨

(تابع) الأسياخ المدسة

البد ل (م)	مساحة المقطع ( $\text{م}^2$ )	وزن وحدة الأطوال (كجم/م)
١٧	٢٥٠,٣	٠,٦٧٦
١٩	٣١٢,٦	٠,٨٤٤
٢٢	٤١٩,٢	١,١٣
٢٤	٤٩٨,٨	١,٣٥
٢٧	٦٣١,٣	١,٧٠
٣٠	٧٧٩,٤	٢,١٠
٣٢	٨٨٦,٨	٢,٣٩
٣٦	١١٢٢	٣,٠٣
٤١	١٤٥٦	٣,٩٣
٤٦	١٨٣٣	٤,٩٥
٥٠	٢١٦٥	٥,٨٥
٥٥	٢٦٢٠	٧,٠٧
٦٠	٣١١٨	٨,٤٢

كرات على شكل I ( كمر عادة )

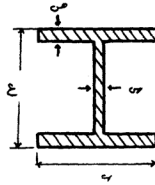

الأبعاد (بالمليمتر) ع × ب × ص × ص	مساحة المقطع (سم <sup>2</sup> )	وزن وحدة الأطوال (كجم / م)
3×3×40×40	3,47	0,937
4×4×40×40	4,53	1,22
3×3×40×40	3,92	1,06
4×4×40×40	5,13	1,39
5×4×40×40	5,95	1,61
3×3×50×50	4,37	1,18
4×4×50×50	5,73	1,55
6×4×50×50	7,66	2,01
3×3×50×60	4,67	1,26
4×4×50×60	6,13	1,66
4×4×60×60	6,93	1,87
6×4×60×60	9,26	2,50
6×4×42×80	7,90	2,13
6×5×60×80	10,74	2,90
7×5×50×100	11,44	3,09
7×6×70×100	15,27	4,12
8×5×50×120	14,79	3,99
9×7×80×120	21,85	5,90
9×6×76×140	19,51	5,27
10×8×90×140	27,91	7,54
10×7×74×160	24,91	6,73
10×7×82×180	27,91	7,54
11×8×90×200	34,35	9,28

thickening	تعليظ	vibrating screen	منخل هزاز
trunion	مرتكز دوراني	volatile matter	سادة طيارة
		volt	فولط
unit operation	عمليات فيزيقية موحدة	voltage	فولطية
unit process	أساليب كيميائية موحدة	workability	قابلية التشميل
unlimited solubility		yield strength	مقاومة الخضوع
	ذائبة غير محدودة		

pouring gate	مصبب ( سباكة )	slip planes	مستويات انزلاق
powder	مسحوق	soaking	تشريب ( حرارى )
precipitation	ترسيب - ترسب	soda ash	صودا آش ( رماد الصودا )
precipitator	مرسب	sodium aluminate	ألومينات الصوديوم
peritectic reaction	تفاعل بيريتكتي	solidification	تجمد
pulp	لباب	solid solution	محلول جامد
purity	نقاء ، نقاوة	solidus	خط الجمود
quartz	كوارتز	solubility	ذائبية
quenching	تسقية ( تبريد سريع )	solute	مذاب
reaction energy	طاقة التفاعل	specific heat	الحرارة النوعية
recovery	استعادة	squeeze	هصر
recrystallization	إعادة التبلور	steam digester	هاضم بخارى
red mud	طينة حمراء	steam separator	فاصل البخار
refining	تنقية	steel bar	قضيب فولاذي
reflectivity	انعكاسية	stiffness	كثافة
refractories	حراريات	stress	إجهاد
resistance coil	ملف مقاومة	superheated steam	بخار محمص
reverberatory electric furnace	فرن كهربائي عاكس	supersaturated	تشبع مفرط
reverberatory furnace	فرن عاكس	suspension	معلق
reversible reaction	تفاعل عكسي	synthetic	اصطناعي
roasting	تحميص	syphon	منثب ( سيفون )
rolling	درفلة	taphole	فتحة الصب
rotary kiln	قينة دوارة	tar	قطران
seed crystal	نواة بلورية	tensile strength	مقاومة الشد
segregation	انفصالية	three-high mill	ماكينة درفلة ثلاثية
shear strength	مقاومة القص	three phase current	تيار كهربائي ثلاثي الأطوار (الأوجه)
sintering	تليد	thermite	ثرميت
		thickener	مغلظ

grain refining	تهذيب الحبيبات	melting range	نطاق انصهارى
graphite	جرافيت	mercury arc rectifier	مقوم قوسى زئبق
grinding	طحن	modulus of elasticity	معامل المرونة
hammer mill	طاحونة مطرقية ( طاحونة الشواكيش )	molecular ratio	نسبة جزيئية
heat treatment	معاملة حرارية	Monel metal	معدن مونل ( سبيكة أساسها النحاس والنيكل )
heavy metal	فلز ثقيل	noble metals	معادن نفيسة
homogeneity	تجانس	nonvariant	غير متنوع
hot working	تشغيل على الساخن	open mines	مناجم مكشوفة
hydrated alumina	ألومينا متميئة	orange peel	قشرة البرتقالة
hydroelectric station	محطة كهرومائية	ore	خامة معدنية
		oxyacetylene	أكسى استيلين
ignition point	نقطة الاشتعال	parallel circuit	دائرة على التوازي
impurities	شوائب	peat	غث ( نوع ردى من الوقود )
Inconel	إنكونل ( سبيكة إنكونل )	phase	صنف ( طور )
	( سبيكة من النيكل والحديد والكروم )	pile	عمود كهربائى - مركم
induction	حث ( كهربائى )	pitch	قار
induction transformer	محول حثى	plastic deformation	تشوه لدن
inhibitor	مثبط ( كيميائى )	platform	منصة
insoluble	غير قابل للذوبان	pneumatic piston	كباس بالهواء المضغوط
intergranular	بين الحبيبات	Poisson's ratio	نسبة « بواسون »
ladle	بودقة	pole	قطب
latent heat	حرارة كائنة	polishing	تلميع ، صقل
leaf filter	مرشح ورق	porosity	مسامية
leaf spring	ياى ورق	potential	جهد قطبى
limestone	حجر جيرى		
lining	بطانة		
liquidus	خط السيولة		
low-grade ore	خام ردى الجودة		
lubrication	تزييق		



clamp	قاسطة	electrolysis	تحليل بالكهرباء
classifier	مصنف	electrolytic solution	محلول إلكتروليتي
clay	طين	electrode	إلكترود
coke	فحم كوك	electrolyte	إلكتروليت
cold working	تشغيل على البارد	elongation	استطالة
complex compound	مركب ( كيميائي ) معقد	emissivity	إبتعاثية
concentration triangle	مثلث التركيز	equilibrium diagram	منحنى اتزان حرارى
condenser	مكثف	erosion	تآكل
conveyor	ناقل	etching	نمش ( بمحلول كيميائي )
copper rod	قضيب نحاس	extrusion	بثق
corrosion	تآكل كهروكيميائي	filtration	ترشيح
crankcase	علبة المرفق	floatation	تعويم
crushing	تكسير ( خامة معدنية )	flo(u)rides	فلوريدات ( أملاح الفلور )
cryolite	كريولايت	fluorspar(Ca F <sub>2</sub> )	فلورسبار ( كا فل <sub>2</sub> )
crystal	بلورة	flux	عامل صهار ( فلتكس )
crystal pattern	نمط بلورى	foil	رقيقة
cylinder head	رأس الأسطوانات	forgeability	قابلية التشكيل بالطرق أو الكبس
decomposition	تفكك	forging	طرق - حدادة
dewatering	إزالة الماء	free energy	طاقة مطلقة
diffusion	انتشار	friction	احتكاك
digest	هضم ( احتواء كيميائي )	fuel furnace	فرن وقود
digester	وعاء هاضم	galvanic corrosion	تآكل جلفانى
ductility	مطيلية	galvanic pile	عمود جلفانى
eddy motion	حركة دوامية	gas engine	محرك بنزين
electrical conductivity	موصلية كهربائية	generator	مولد ( كهربائي )
electric cell	خلية كهربائية		
electric induction	حث كهربائي		

المصطلحات الفنية

( إنجليزى - عربى )

acidity	حمضية	autoclave	أو توكلاف
ageing	تعتيق إزمانى	ball mill	طاحونة ذات كريات
agitator	قلاب - مقلب		( طاحونة الكور )
alkaline metals	فلزات الإقلاء	base metal	فلز أساسى
allotropic	متآصل - تأصل	bath	مصهور ( المصدن )
alumina	ألومينا	bauxite	بوكسايت
(aluminum oxide)	( أكسيد الألومنيوم )	Bayer's process	طريقة باير
aluminum carbide	كربيد الألومونيوم	bed-plate	لوح الأساس
aluminum (metallic)	ألومونيوم ( فلزى )	belt conveyor	ناقلة بالسير
aluminum pigs	كتل صغيرة من الألومونيوم	binary system	مجموعة ثنائية
aluminum powder	مسحوق الألومونيوم	brinell number	عدد برينل
anode	أنود ( مصمد )	brittle	قصيف
anodic effect	تأثير أنودى	calcination	تكليس ، كلستة
annealing	تلدين ( تخمير )	castability	سبكية ( قابلية السباكة )
anthracite	أنثراسيت ( نوع من الفحم )	casting	سباكة ( صب )
artificial ageing	تعتيق إزمانى اصطناعى	cathode	كاثود ( مهبط )
ash	رماد	cation	كاتيون
		caustic liquor	سائل قلوى
		caustic soda	صودا كاوية
		(Na OH)	( ص أ يد )
		caustic solution	محلول كاوى
		chemical compound	مركب كيميائى









# سلسلة الأسس التكنولوجية

- ١ - الكيمياء الصناعية
- ٢ - أشغال الخشب ( النجارة )
- ٣ - الألكترونيات
- ٤ - المخروطية
- ٥ - الأمان الصناعي
- ٦ - براد التجميع
- ٧ - هندسة الموتوسيكلات
- ٨ - النظائر في البحوث والإنتاج
- ٩ - تشكيل ١١-١٠ أدن بدون قطع
- ١٠ - الأساسيات الكهربائية ج ١
- ١١ - الأساسيات الكهربائية ج ٢
- ١٢ - هندسة السيارات
- ١٣ - هندسة الجرافات
- ١٤ - الجداول الفنية ( - )
- ١٥ - الرسم الهندسي
- ١٦ - اللحام بالغاز ج ١
- ١٧ - اللحام بالغاز ج ٢
- ١٨ - اللحام بالغاز ج ٣
- ١٩ - أشغال المعادن
- ٢٠ - التركيبات الكهربائية
- ٢١ - أشغال قطع المعادن
- ٢٢ - تكنولوجيا الألومنيوم ج ١
- ( - ) نقد وسيعاد طبعه

